



СТАНОК НА МАГНИНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ МЕДАЛА

## MESSER MDMR 35



Инструкция по эксплуатации



## УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ MDMR 35



- 1 Блок/Блок двигателя
- 2 Блок/Блок магнита
- 3 Магнитный уровень
- 4 Двигатель
- 5 Бак/Бак для масла
- 6 Гидравлический переключатель
- 7 Стартовый рычаг / рычаг спуска
- 8 Коробка передач вала ходовых колес
- 9 Бак для смазки и охлаждающей жидкости
- 10 Контейнер смазки / контейнер охлаждающей жидкости
- 11 Контрольная панель / блок управления
- 12 Шестерня / вал ходовых колес с охлаждающей жидкостью
- 13 Коробка передач смазки / коробка передач охлаждающей жидкости

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	MDMR35
Потребляемая мощность [Вт]	1500
Напряжение [В]	220
Обороты с нагрузкой / без нагрузки (об./мин)	800
Количество скоростей	1
Магнитное сцепление (Н)	14 000
Максимальный диаметр кольцевого сверла (мм)	35
Максимальная длина кольца и сварки (мм)	55
Максимальная толщина просверленного материала (мм) <sup>1</sup>	40
Возможность работы спиральным сварлом	с адаптером
Тип используемых кольцевых пирел (Weldon, 15)	HSS, TCT
Вес (кг)	12

<sup>1</sup> максимальная толщина металла указана при сверлении без засверливающего винта, в остальных случаях толщина должна быть не более 35 мм.

### ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!!

«При сверлении металла толщиной более 35 мм., необходимо проводить работы в два этапа! На первом этапе сверление осуществляется с использованием штифта-выталкивателя длиной 105 (+/- 5) мм. При засверливании на примерную глубину в 30-35 мм, необходимо остановить работу и выключить двигатель, МАГНИТ НЕ ОТКЛЮЧАТЬ, чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ СМЕЩЕНИЕ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА!! После отключения двигателя извлечь корончатое сверло на поверхность и заменить штифт-выталкиватель на более короткий – 75 (+/- 5) мм., после чего продолжить работу. Эти действия необходимы для предотвращения механического повреждения клапана подачи СОЖ!!!»

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Электрический сверлильный станок на магнитной осиции **MESSER MDMR 35** предназначен для сверления больших отверстий в толстом листовом металле и в различных металлоконструкциях, на горизонтальных, вертикальных и иных направлениях. Применение электрического сверлильного станка актуально в строительстве, возводении мостов, в судостроительной и иных отраслях промышленности. Сверлильный станок на магнитной осиции используется в тех случаях, когда невозможно использовать другие ручные электроинструменты или трещицовые сверлильные станки. Система подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в зону сверления позволяет усердно выполнять работу без перегрузки двигателя и перегрева кольцевых фрез. Относительное движение зажимающей скакавки, химической осадкой покрытой, к рабочему инструменту или переноску избыточного напряжения, гарантирует надежную

## **ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:**

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием прочтите настоящую инструкцию. Несоблюдение приведенных ниже указаний может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной травме. Термин "электроинструмент" во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему инструменту с кабелем питания.

**СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.**

### **БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА:**

1. Содержание рабочего места в чистоте и порядке сконцентрировано. Безпорядок на рабочем месте и плохое освещение может привести к аварии.
2. Не работайте с электроинструментом во взрывоопасной атмосфере. Например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Двигатель электроинструмента при работе создает искры, которые могут воспламенить эти легковоспламеняющиеся жидкости.
3. Не допускайте в рабочую зону посторонних.

### **ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ:**

- а) Электроинструмент должен быть всегда заземлен в соответствии с действующими нормами и правилами, и при каких условиях не вносите изменения в конструкцию штекера, не удалайте заземляющий контакт. Не используйте адаптеры. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, если у Вас возникнут сомнения относительно наличия надлежащего заземления. Правильное заземление обеспечивает путь с наименьшим сопротивлением для электрического тока в случае возникновения опасности или поломки электроинструмента.
- б) Во время работы избегайте прямого контакта с металлическими поверхностями. Риск поражения электрическим током существенно возрастает, если Ваше тело входит в цепь заземления.
- в) Не подвергайте инструмент воздействию воды (дождь, снег, помещения с повышенной влажностью воздуха). Вода попавшая в электроинструмент, существенно повышает риск поражения электрическим током.
- г) Не используйте кабель не по назначению. Ни переключите электроинструмент за кабель. Держите кабель вдали от источника тепла, спрессованных жидкостей, острых предметов и движущихся частей. Поврежденный кабель следует немедленно заменить. Не соблюдение дополнительных требований может привести к поражению электрическим током.

### **ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:**

- а) Будьте внимательны. Следите за своими действиями во время работы. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, находитесь под действием лекарств, снижающих внимание и скорость реакции. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к серьезным травмам.
- б) Во время работы используйте средства защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства обеспечения безопасности, такие как респиратор, покрывающий лицо и глаза, обувь, каска и перчатки должны быть сняты при работе с горячими предметами.

- в) Во избежание несанкционированного запуска инструмента убедитесь, что тумблер находится в положении «Выкл» перед тем как подключать к сети.
- г) Перед включением электрического инструмента убедитесь, что в зоне вращающихся деталей нет посторонних предметов.
- е) Работайте только на хордно закрепленном на столе электроинструменте.
- ж) Не надевайте свободную одежду или украшения, браслеты, кольца и т.д., держите волосы, одежду и юбочки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, юбка и края изделия или длинные волосы могут попасть в движущиеся части, что приведет к тяжелой травме.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА:

- а) Надежно устанавливайте и закрепляйте стопки при подготовке к работе.
- б) Не перегружайте инструмент. Работа будет выполняться быстрее и качественнее, если используемые нагрузки соответствуют рекомендациям для конкретного оборудования.
- в) Не используйте электроинструмент с неисправным тумблером «Вкл/Выкл». Любое оборудование, которое не может управляться с помощью переключателя, чрезвычайно опасно и должно быть немедленно отремонтировано.
- г) Откажитесь от использования инструмента со всеми видами выключателей любых других фирм, кроме принадлежащих или перед консервацией. Данная предосторожность снижает риск самоизвестного запуска электроинструмента.
- д) Храните электроинструмент в недоступном для детей месте, не допускайте к работе лиц по законам которых с общими правилами техники безопасности и технологий инструкций. Электроинструмент в руках неопытного пользователя опасен для него и окружающих.
- е) Осторожно обращайтесь с инструментом. Следите за тем, что бы режущий инструмент (фрезы, спиральные сверла) был острый и чистый.
- ж) Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей перед началом работы. Не используйте электроинструмент с выявленными повреждениями. Износистимость несчастных случаев происходит из-за плохого обслуживания электроинструмента.
- и) Используйте электроинструмент только по прямому назначению. Используйте пригодности, предложенные для конкретного типа электроинструмента.

## ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ:

Перед подключением электроинструмента к сети, убедитесь, что она соответствует требованиям, указанным на шильдике изделия.  
Электроинструмент будет корректно работать, если характеристики сети находятся в пределах 5% отклонности.  
Не подключайте электроинструмент к сети с повышенным напряжением, используйте стабилизатор напряжения.  
На входе слухов не используйте электроинструмент с поврежденным кабелем питания. Поврежденный кабель должен быть немедленно заменен в лицензионном сервисном центре. Не пытайтесь производить ремонт оборудования самостоятельно. Использование поврежденного кабеля, как и самостоятельный ремонт, может привести к поражению электрическим током.

## **УДЛИНИТЕЛЬ:**

Если для выполнения работ требуется удлинитель, то он должен иметь достаточное сечение для предотвращения промежуточной подачи по направлению горячих кабелей. Применение подобного напряжения может привести к выходу из строя удлинителя.

## **ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

**Магнитное крепление может выключиться и ослабнуть по ряду причин.  
Во избежание травм всегда используйте страховочный ремень!!!**

**ВНИМАНИЕ! Монтаж сверлильного станка на наклонных поверхностях в обязательном порядке должен осуществляться двумя специалистами.**

-Сила магнитного сцепления зависит от толщины металла заготовки. Перед началом работ убедитесь, что толщина заготовки составляет как минимум 12мм. Если заготовка тоньше, приложите под неё стальной лист толщиной от 12мм.

-Металлическая стружка, стружка и прочий мусор создают серьезные помехи для надежного крепления магнитного основания. Перед использованием тщательно очистите машину от мусора.

-Не используйте сверлильный станок для оборудования на саней или лыжнике. Стремление работать на других машинах в чрезмерственное время может привести к ослаблению сцепления.

-Не подключайте несколько инструментов к одной точке питания, временное падение напряжения может привести к значительному ослаблению магнитного сцепления.

-Часто используется сверлильный станок для швов покрытий борона. Твердость должна быть различающимся под углом не более 90 градусов относительно горизонтали. Перед началом работы убедитесь в надежности магнитного сцепления с поверхностью конструкции.

**-Не используйте кольцевые фрезы без подачи охлаждающей жидкости!!!**

-Не используйте загнувшуюся или поврежденную режущую инструменты, это может привести к спрятанные двигатели или травмы оператора.

Не допускайте попадания жидкости в двигатели.

Как правило, металлическая стружка очень горячая и острые. Никогда не прикасайтесь к чай горячими руками. Для уборки стружки и чистки машин использовать специальную щетку.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не устанавливайте станок на заготовку входящую в цепь дуговой сварки.**

**ВНИМАНИЕ: Никогда не подключайте станок к сети не соответствующей требованиям, указанным по шильдике изделия в настоящей инструкции.**

Перед началом работы необходимо установить бак для охлаждающей жидкости. Кран подачи охлаждающей жидкости должен быть всегда закрыт, если станок не используется.

## УСТАНОВКА КОЛЬЦЕВОЙ ФРЕЗЫ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не используйте фрезу, превышающую максимально допустимые размеры для конкретного станка.

Перед началом работы сверлильным станком необходимо установить бачок для смазывающейся жидкости (ОСЖ) из эпоксидной смолы. Края поддонов смазывающей жидкости должны быть острыми, чтобы стекать не изливалась.

1. Установите и тщательно выверните кольцевую фрезу, затем установите кольцевую фрезу в типичный таким образом, что бы ее плоские грани совпадали с фиксирующими болтами. Затяните фиксирующие болты (Рис. 2).

2. Убедитесь в правильной установке штифта-выключателя. Он должен свободно двигаться внутри пинцета, когда смазывающая жидкость. Выключатель при работе смазывающей жидкости, когда станок не используется.



Рис.2

## ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОГО СВЕРИЛЬНОГО СТАНКА:

**ВНИМАНИЕ:** перед началом работы убедитесь, что магнит работает в штатном режиме и обогревовные поддоны держатся на заготовке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при монтаже на изогнутые поверхности установите обогревованные параллелю на изгиб.

**ВНИМАНИЕ:** избегайте работ под углом более 90 град. При необходимости совершать такие работы примите дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать опрокидывания смазывающей жидкости в двигатель.

1. Установите инструмент на заподлицо с поддоны: примените расширяемого сверстия. Вклейте магнит.

**ВНИМАНИЕ!!!** – без включенного магнита двигатель сверлильного станка Вы запустить не сможете!

2. Нажмите на кнопку пуска двигателя. Поддвиньте по ручке поддоны фрезы, чтобы начать работу. Не оказывайте прямого давления на ручки при начале сверления, по мере закручивания можно смело усилить давление. Позвольте инструменту обработать в оптимальном режиме. Во время сверления двигатель начинает работать медленнее (понижаясь на звук, увеличивайте или уменьшайте давление по ручке поддоны, по головкам движется острянистый звук). При этом горячее масло из поддона смешивается с давлением давлением поддоны, стружки могут покидать инструмент и уходящиеся втулку стальной гнезды вокруг отверстия.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** перед началом работы убедитесь, что борец или сверло не изогнуто. Одним из признаков некачественного или испорченного инструмента – это тонкие, неравномерные стружки металла. Пользуйтесь только острой, сверхмакной и режущей оснасткой.

**ВНИМАНИЕ:** всегда выбирайте излишние стружки из зоны вреза и сверления. Стружка, попавшая на вращающееся сверло, получает большое ускорение и отлетает в сторону, что может привести к травме. Используйте санки.

**ВНИМАНИЕ:** кусок металла, выкрашенный по окончании сверления отверстия фрезой, имеет большую температуру. Используйте перчатки.

**ВНИМАНИЕ:** никогда не проводите работу с цепочным соприкосновением магнита фазконтактного инструмента с поверхностью – по окончанию сверления включите TCT борцом. Это может повредить или разрушить инструмент.

**ВНИМАНИЕ:** Не пытайтесь повторно войти инструментом в ранее изготовленное отверстие, если магнит был выключен и станок смешен. Это может повредить или разрушить инструмент.

## СВЕРЛЕНИЕ СПИРАЛЬНЫМИ СВЕРЛАМИ:

1. Установите патрон в адаптер (Рис. 3).
2. Убедитесь что кулечковый патрон и адаптер надежно зафиксированы.
3. Установите спиральное сверло в кулечковый патрон и закрепите его.
4. Приступайте к работе.



Рис.3

## ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Сохраните сверлильный станок в чистоте и удалите его от сильных магнитов, спиральных линий тока и источников недожога при клеммном соединении или при движении дверей, что приводит к неизбежному ущербу хромированию.

Следите за антикоррозионными характеристиками – они должны быть соответствующими для воздуха, чтобы обеспечивать нормальное хранение и движение.

Чтобы минимизировать опасность коррозии, закройте двери станка – они не должны быть открыты поздно.

Для предотвращения износа и разрушения микроремня румячка извлеките из него избыточное количество, используя специальный инструмент для извлечения концевого торца. Так Вы получите горизонтальную и корректную работу и безопасность обработки.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для снижения риска получения травмы, оператор обязан внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

## РЕГУЛИРОВКА ХОДА САЛАЗОК ПОДАЧИ СВЕРЛА:

Прижимная пластина требует регулировки при слишком свободном ходе. Ослабьте крепежные гайки прижимной пластины и равномерно затяните регулировочные винты (Рис. 4), перемещая пластику вверх и вниз. Отрегулируйте гайки таким образом, чтобы зажиматель был свободен, но без короткого перемещения по новой линии направляющей. Затем затяните крепежные гайки. Неравномерно проверяйте настройку прижимной пластины, сдвигая ее, корректируйте по мере необходимости.



Рис.4

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ MDMR 35

1. Электродвигатель
2. Съемный бачок для СЖГ
3. Съемные выступы рукояти подачи сверла
4. Страсковочный ремень
5. Упредохранитель Р 0.73 А 730 В
6. Ключи шестигранник для регулировки солазок подачи
7. Ключи шестигранник для крепления сверла
8. Инструкция
9. Пластиковый кейс



### ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК:

Угольные щетки - расходный материал и они должны своевременно заменяться по мере достижения своего предела износа. Щетки ВСЕГДА заменяются парой.

**ВНИМАНИЕ:** если сверлильный станок прекратит работать без видимых причин - первым делом проверьте щетки. При максимальном износе щеток сработает защита. Не доспешная повредить двигатель.

**Любой ремонт должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.**

### НЕИСПРАВНОСТИ МАГНИТА:

Полная производительность машины (приложимая сила) является обязательным условием для надежной работы машины сверлильного стакна. Если машина работает не по полной мощности, вполне вероятно, что спереди одного из катушек. Если машина вообще не работает, проверьте магниты находящиеся в самой голове сверлильного стакна.

**ВНИМАНИЕ:**Никогда не пытайтесь проводить сверхсильные работы с демонтированным магнитом!

Все ремонтные работы должны выполняться в уполномоченных сервисных центрах. Несанкционированные ремонтные работы могут привести к травмам или смерти.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантия на электросинтезатор 1 год со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации и обслуживания.

Использование неоригинальных комплектующих может снизить качество инструмента с заводом.

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «АБСГРУПП»

111924, г.Москва, Андроньевское шоссе, д. 26

Тел. (495)230 03 27; (495)230 03 28

[WWW.MESSER.SU](http://WWW.MESSER.SU)

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**



[www.messer.su](http://www.messer.su)