


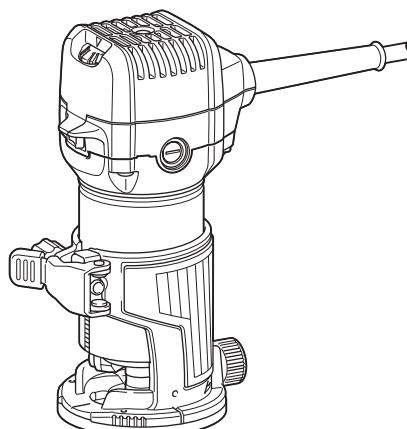

EN	Trimmer	INSTRUCTION MANUAL	12
SV	Kantfräs	BRUKSANVISNING	20
NO	Tilskjæringsmaskin	BRUKSANVISNING	29
FI	Jyrsin	KÄYTTÖOHJE	37
DA	Overfræser	BRUGSANVISNING	45
LV	Apgriezējmašīna	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	53
LT	Profilavimo staklės	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	62
ET	Servamismasin	KASUTUSJUHEND	71
RU	Триммер	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	80

RT0702C



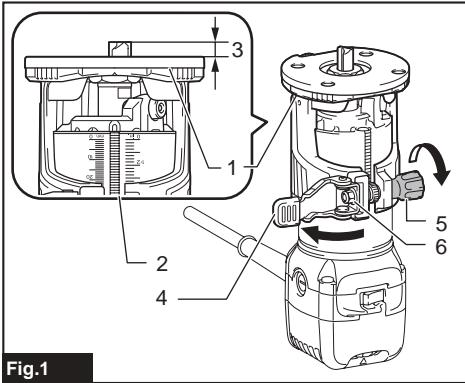


Fig.1

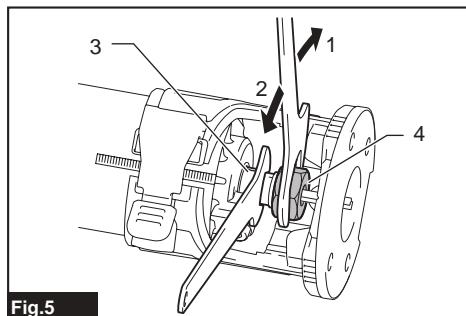


Fig.5

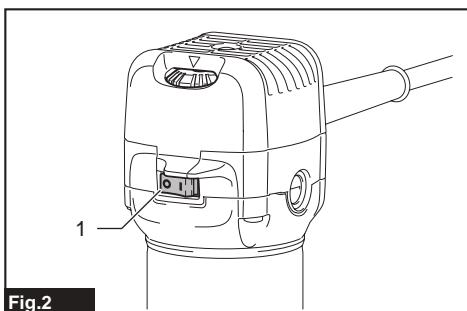


Fig.2

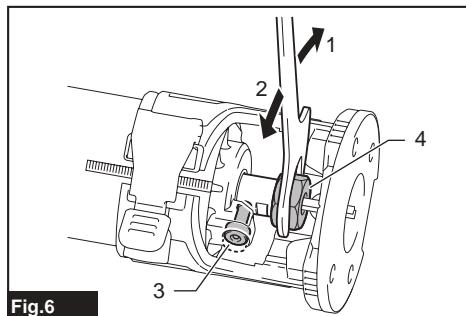


Fig.6

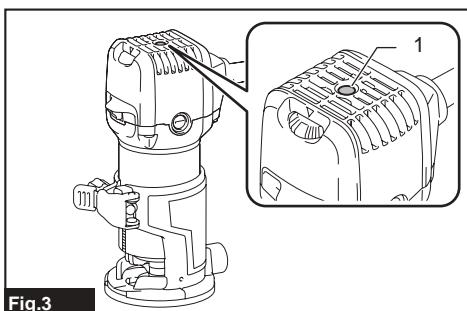


Fig.3

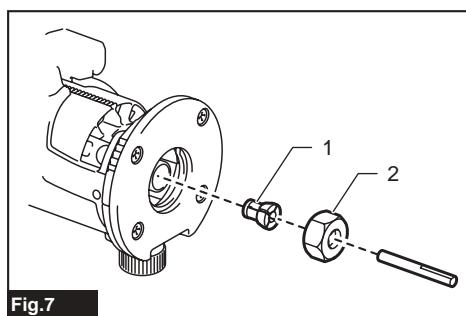


Fig.7

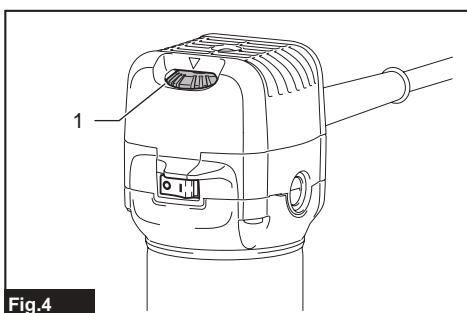


Fig.4

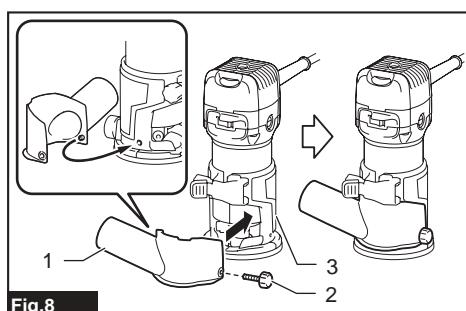


Fig.8

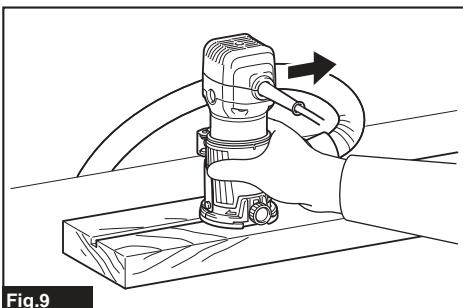


Fig.9

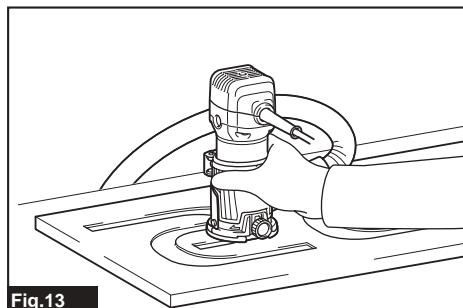


Fig.13

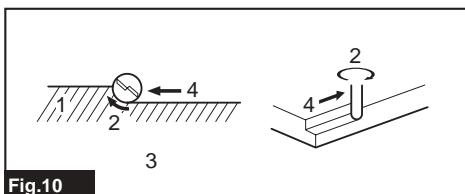


Fig.10

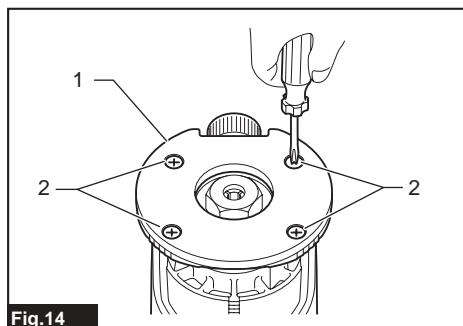


Fig.14

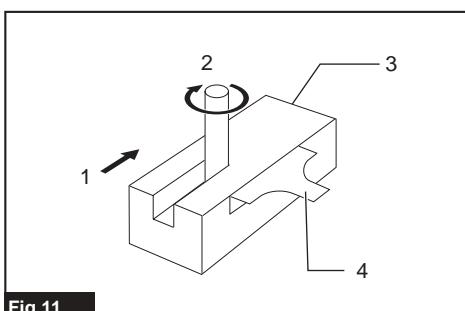


Fig.11

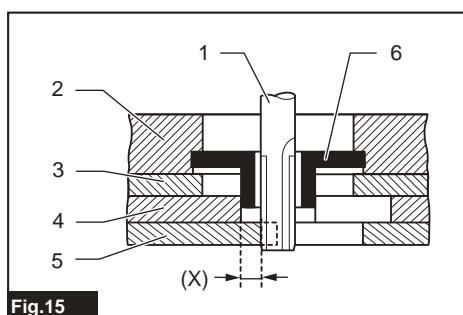


Fig.15

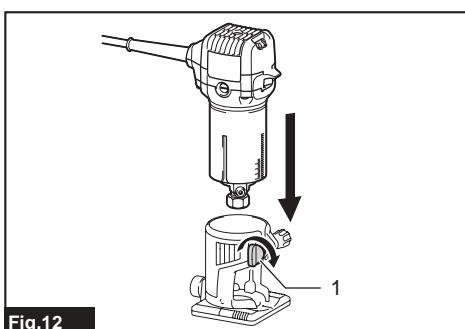


Fig.12

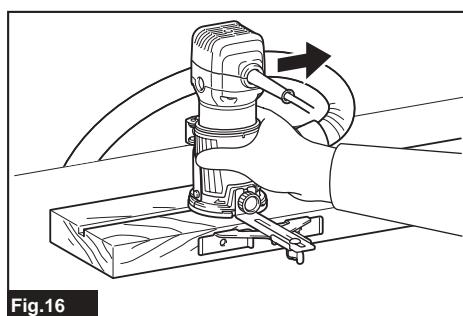


Fig.16

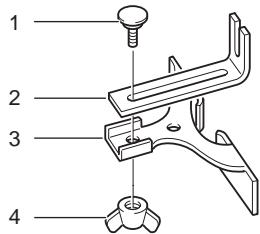


Fig.17

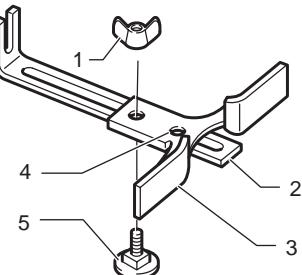


Fig.21

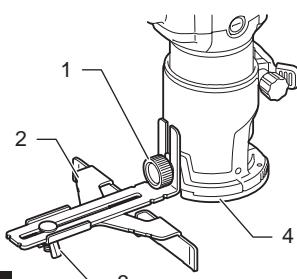


Fig.18

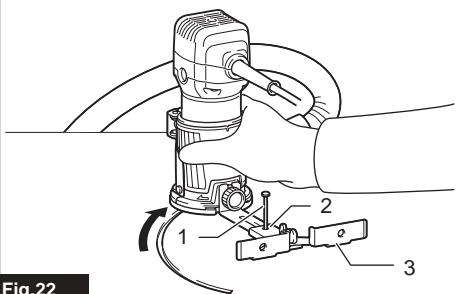


Fig.22

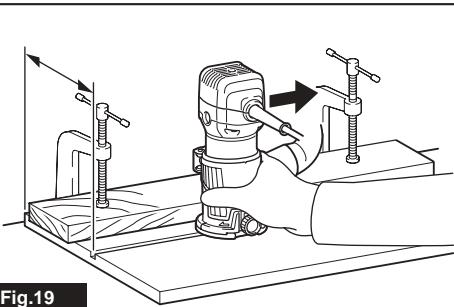


Fig.19

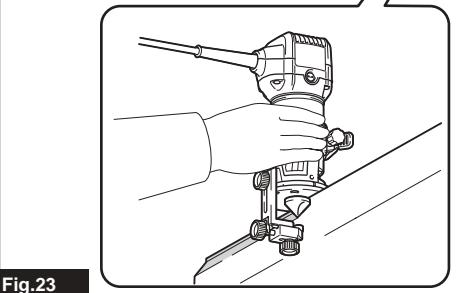
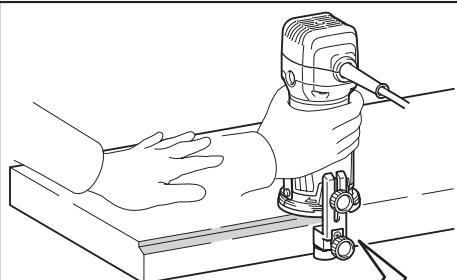


Fig.23

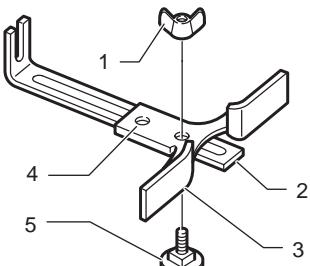
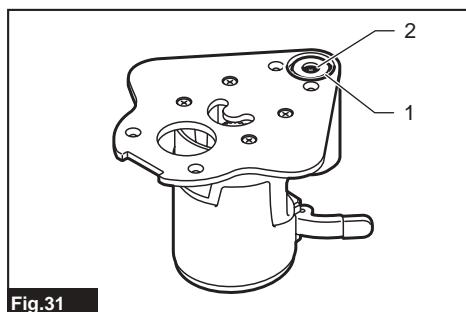
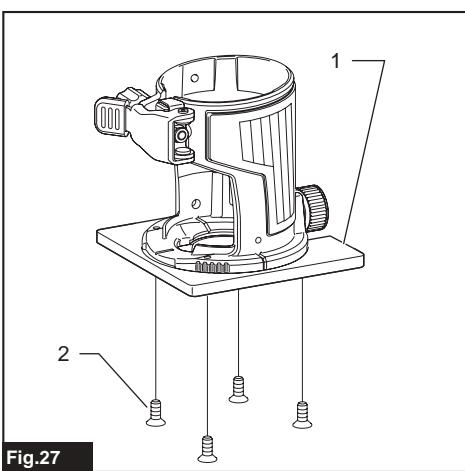
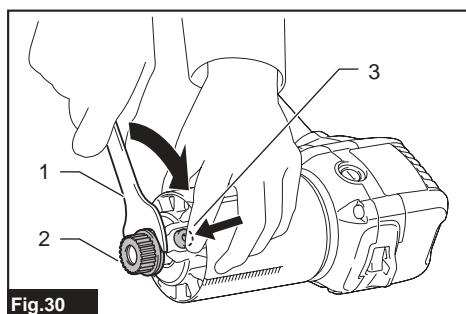
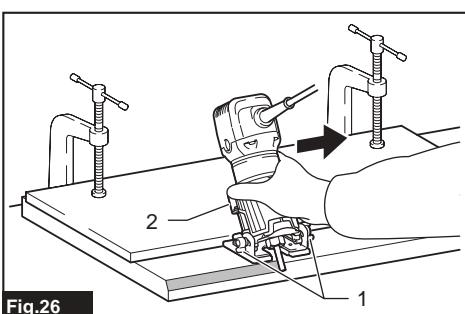
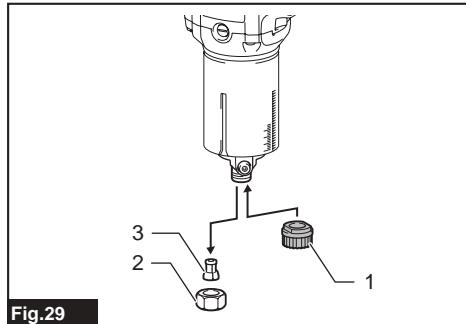
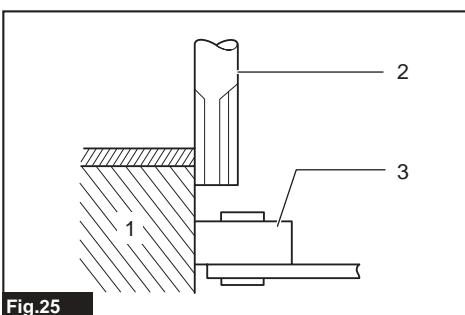
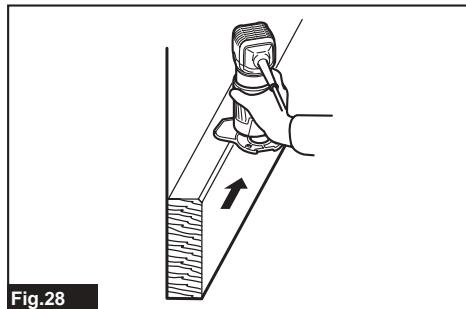
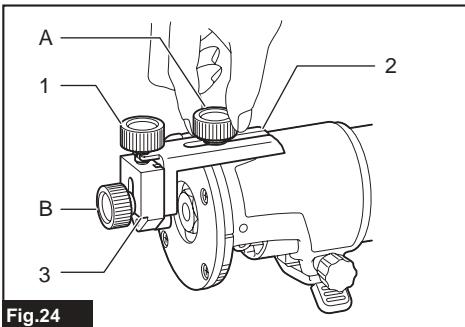


Fig.20



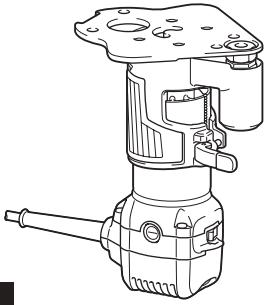


Fig.32

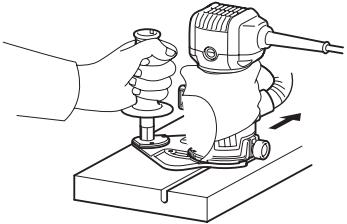


Fig.36

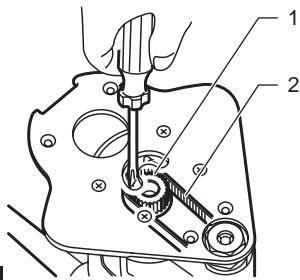


Fig.33

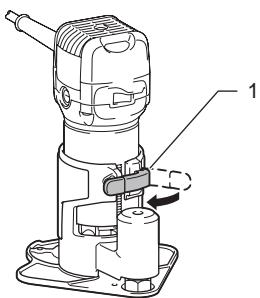


Fig.34

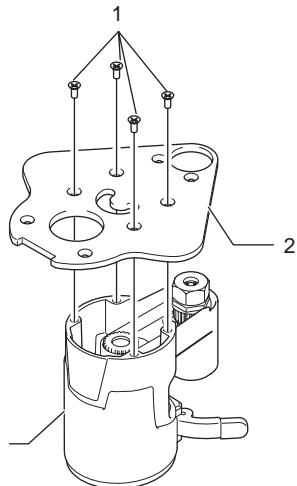


Fig.37

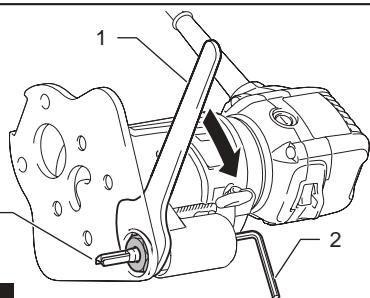


Fig.35

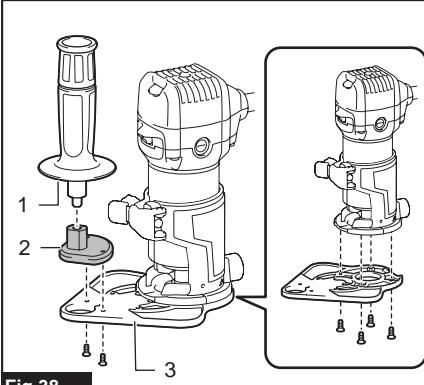


Fig.38

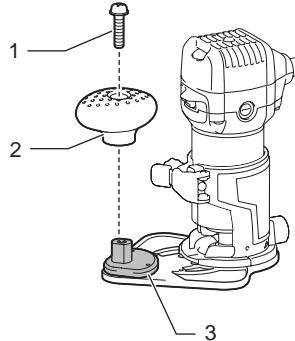


Fig.39

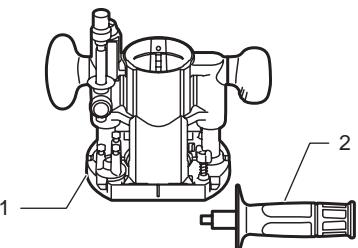


Fig.40

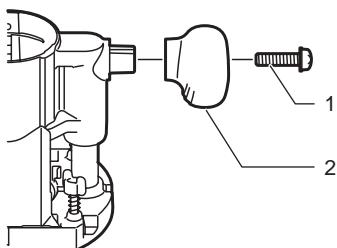


Fig.41

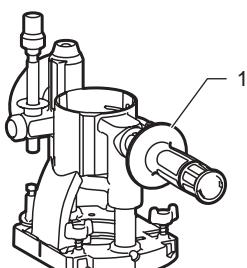


Fig.42

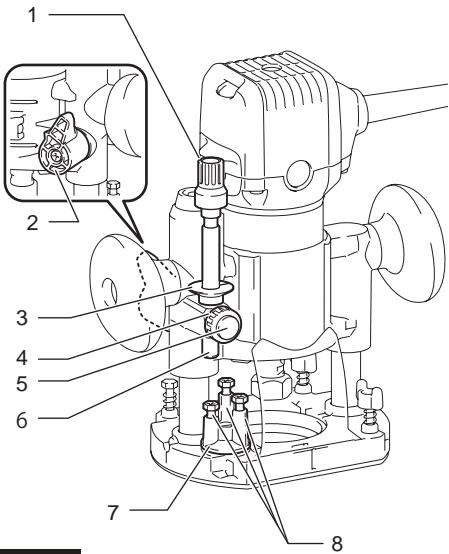


Fig.43

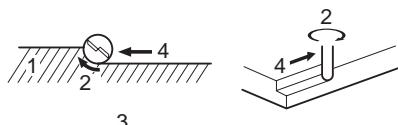


Fig.44

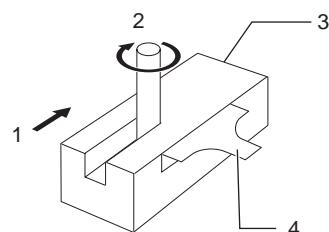


Fig.45

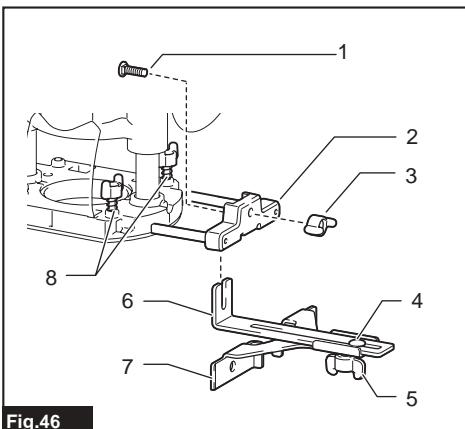


Fig.46

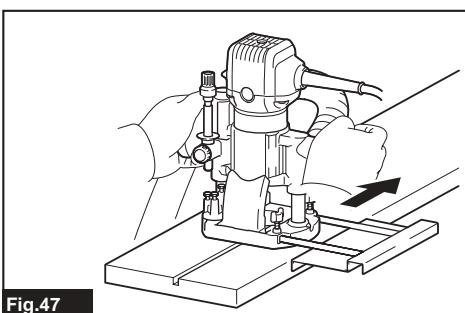


Fig.47

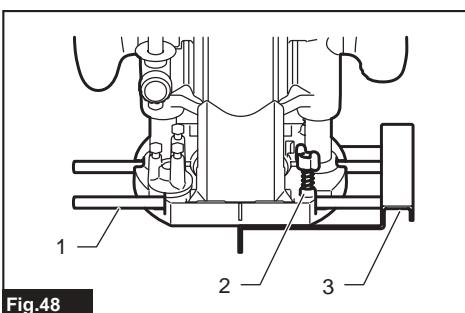


Fig.48

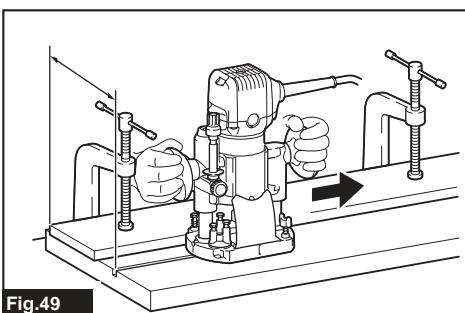


Fig.49

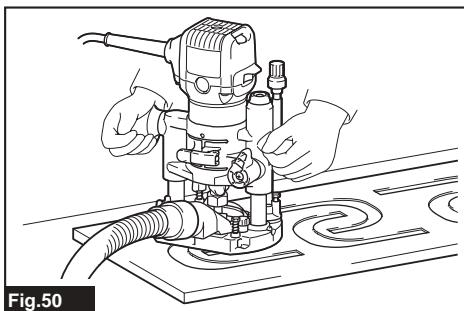


Fig.50

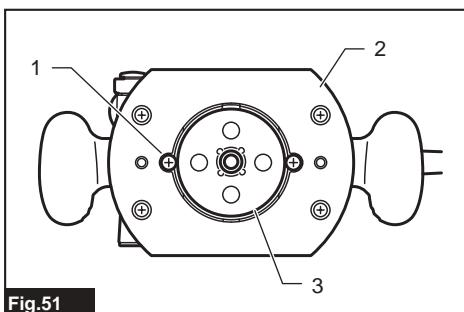


Fig.51

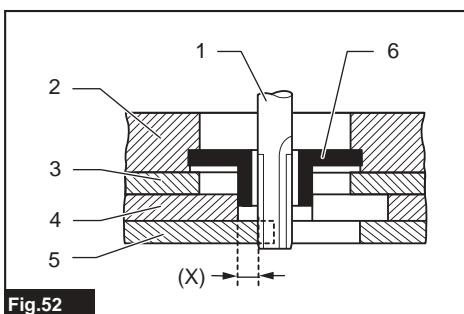


Fig.52

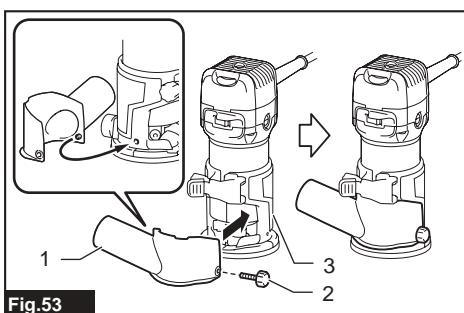


Fig.53

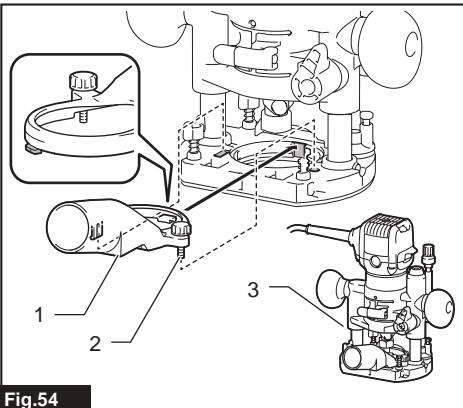


Fig.54

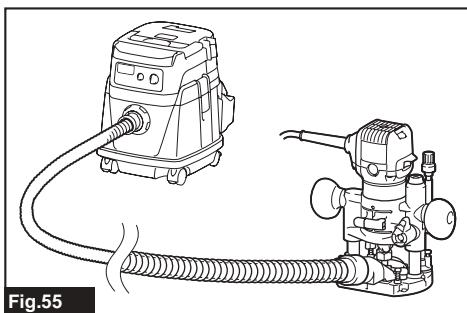


Fig.55

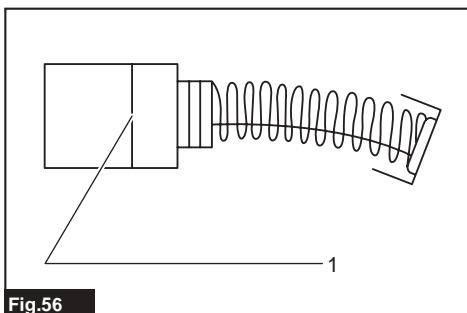


Fig.56

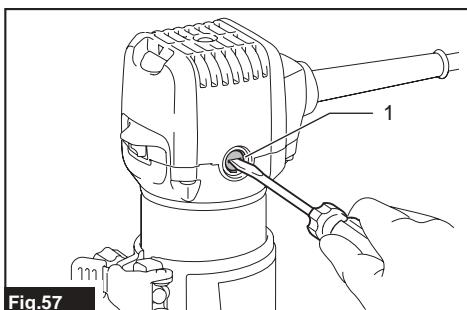


Fig.57

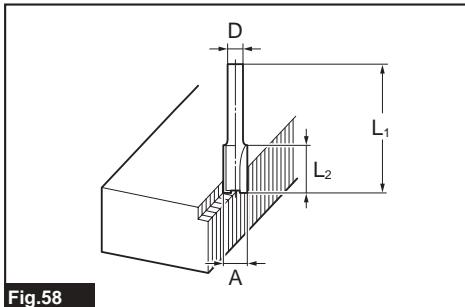


Fig.58

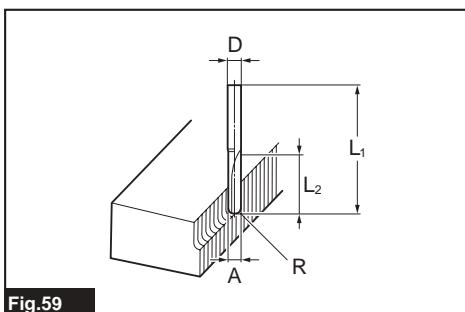


Fig.59

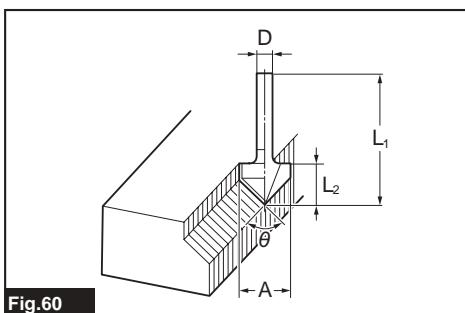


Fig.60

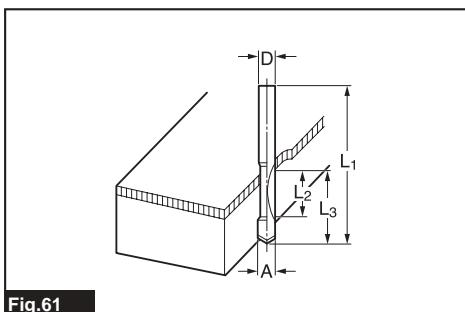


Fig.61

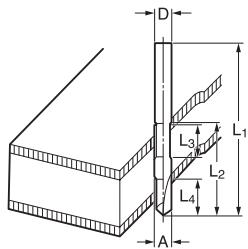


Fig.62

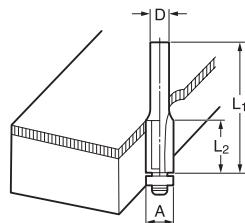


Fig.66

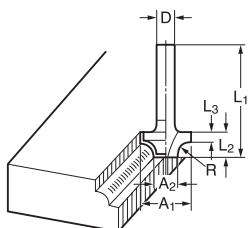


Fig.63

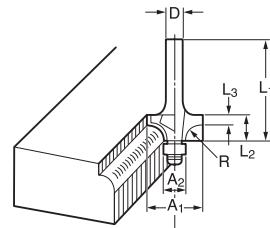


Fig.67

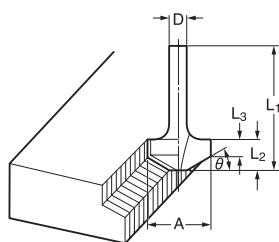


Fig.64

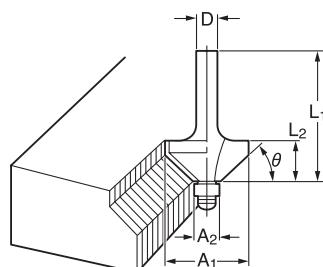


Fig.68

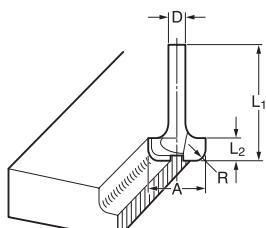


Fig.65

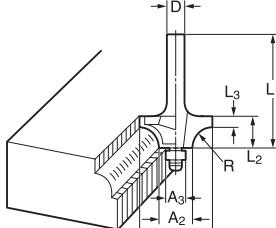


Fig.69

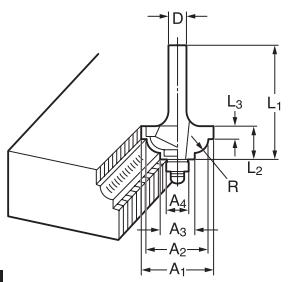


Fig. 70

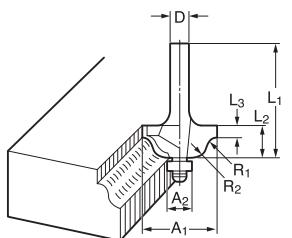


Fig. 71

SPECIFICATIONS

Model:	RT0702C
Collet chuck capacity	6 mm, 8 mm, or 1/4"
No load speed	10,000 - 34,000 min ⁻¹
Overall height	210 mm
Net weight	1.8 - 2.8 kg
Safety class	II/II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s). The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

Intended use

The tool is intended for flush trimming and profiling of wood, plastic and similar materials.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN62841-2-17:

Sound pressure level (L_{pA}) : 82 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 93 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: Wear ear protection.

⚠ WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN62841-2-17:

Work mode: rotation without load

Vibration emission (a_v) : 2.5 m/s² or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Trimmer safety warnings

1. Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter may contact its own cord. Cutting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
2. Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by your hand or against the body leaves it unstable and may lead to loss of control.
3. The trimmer bit shank must match the designed collet chuck.
4. Only use a trimmer bit that is rated at least equal to the maximum speed marked on the tool.
5. Wear hearing protection during extended period of operation.
6. Handle the trimmer bits very carefully.
7. Check the trimmer bit carefully for cracks or damage before operation. Replace cracked or damaged bit immediately.
8. Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from the workpiece before operation.
9. Hold the tool firmly.
10. Keep hands away from rotating parts.
11. Make sure the trimmer bit is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
12. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate improperly installed bit.
13. Be careful of the trimmer bit rotating direction and the feed direction.
14. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
15. Always switch off and wait for the trimmer bit to come to a complete stop before removing the tool from workpiece.
16. Do not touch the trimmer bit immediately after operation; it may be extremely hot and could burn your skin.
17. Do not smear the base carelessly with thinner, gasoline, oil or the like. They may cause cracks in the base.
18. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.
19. Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are working with.
20. Place the tool on stable area. Otherwise falling accident may occur and cause an injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Adjusting trimmer bit protrusion

To adjust the bit protrusion, open the locking lever and move the base up or down as desired by turning the adjusting screw. After adjusting, close the locking lever firmly to secure the base.

► Fig.1: 1. Base 2. Scale 3. Bit protrusion 4. Locking lever 5. Adjusting screw 6. Hex nut

NOTE: When the tool is not secured even if the locking lever is closed, tighten the hex nut and then close the locking lever.

Switch action

CAUTION: Before plugging in the tool, always be sure that the tool is switched off.

To start the tool, press the I side of the switch. To stop the tool, press the O side of the switch.

► Fig.2: 1. Switch

Electronic function

The tool is equipped with the electronic functions for easy operation.

Indication lamp

► Fig.3: 1. Indication lamp

The indication lamp lights up green when the tool is plugged. If the indication lamp does not light up, the mains cord or the controller may be defective. The indication lamp is lit but the tool does not start even if the tool is switched on, the carbon brushes may be worn out, or the controller, the motor or the ON/OFF switch may be defective.

Unintentional restart proof

The tool does not start with the I side of the switch pressed even when the tool is plugged.

At this time, the indication lamp blinks in red and shows the unintentional restart proof device is on function.

To cancel the unintentional restart proof, press the O side of the switch.

Soft start feature

Soft-start feature minimizes start-up shock, and makes the tool start smoothly.

Constant speed control

Electronic speed control for obtaining constant speed. Possible to get fine finish, because the rotating speed is kept constant even under the loaded condition.

Speed adjusting dial

⚠ WARNING: Do not use the speed adjusting dial during operation. The trimmer bit can be touched by the operator because of reaction force. This may result in personal injury.

⚠ CAUTION: If the tool is operated continuously at low speeds for a long time, the motor will get overloaded, resulting in tool malfunction.

⚠ CAUTION: The speed adjusting dial can be turned only as far as 6 and back to 1. Do not force it past 6 or 1, or the speed adjusting function may no longer work.

The tool speed can be changed by turning the speed adjusting dial to a given number setting from 1 to 6.

► Fig.4: 1. Speed adjusting dial

Higher speed is obtained when the speed adjusting dial is turned in the direction of number 6. And lower speed is obtained when it is turned in the direction of number 1. This allows the ideal speed to be selected for optimum material processing, i.e. the speed can be correctly adjusted to suit the material and bit diameter.

Refer to the table for the relationship between the number settings on the dial and the approximate tool speed.

Number	min ⁻¹
1	10,000
2	12,000
3	17,000
4	22,000
5	27,000
6	34,000

ASSEMBLY

⚠ CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Installing or removing trimmer bit

⚠ CAUTION: Do not tighten the collet nut without inserting a trimmer bit, or the collet cone will break.

⚠ CAUTION: Use only the wrenches provided with the tool.

There are two ways to install the trimmer bit. Perform either way.

With two wrenches

Insert the trimmer bit all the way into the collet cone and tighten the collet nut securely with one wrench while holding the neck with the other wrench.

► Fig.5: 1. Tighten 2. Loosen 3. Neck 4. Collet nut

With one wrench

Insert the trimmer bit all the way into the collet cone and tighten the collet nut securely with the wrench while pressing the shaft lock.

► Fig.6: 1. Tighten 2. Loosen 3. Shaft lock 4. Collet nut

To remove the trimmer bit, follow the installation procedure in reverse.

Changing the collet cone

⚠ CAUTION: Use the correct size collet cone for the trimmer bit which you intended to use.

⚠ CAUTION: Do not tighten the collet nut without installing a trimmer bit, or the collet cone may break.

1. Loosen the collet nut and remove.
2. Replace the installed collet cone with desired collet cone.
3. Reinstall collet nut.

► Fig.7: 1. Collet cone 2. Collet nut

OPERATION

⚠ CAUTION: Always hold the tool firmly with one hand on housing. Do not touch the metal part.

For the base

⚠ WARNING: Before using the tool with the base, always install the dust nozzle on the base.

► Fig.8: 1. Dust nozzle 2. Thumb screw 3. Base

1. Set the base on the workpiece to be cut without the trimmer bit making any contact.
2. Turn the tool on and wait until the trimmer bit attains full speed.
3. Move the tool forward over the workpiece surface, keeping the base flush and advancing smoothly until the cutting is complete.

► Fig.9

When doing edge cutting, the workpiece surface should be on the left side of the trimmer bit in the feed direction.

► Fig.10: 1. Workpiece 2. Bit revolving direction 3. View from the top of the tool 4. Feed direction

When using the straight guide or the trimmer guide, be sure to keep it on the right side in the feed direction. This will help to keep it flush with the side of the workpiece.

- Fig.11: 1. Feed direction 2. Bit revolving direction
3. Workpiece 4. Straight guide

NOTE: Moving the tool forward too fast may cause a poor quality of cut, or damage to the trimmer bit or motor. Moving the tool forward too slowly may burn and mar the cut. The proper feed rate will depend on the bit size, the kind of workpiece and depth of cut. Before beginning the cut on the actual workpiece, it is advisable to make a sample cut on a piece of scrap lumber. This will show exactly how the cut will look as well as enable you to check dimensions.

CAUTION: Since excessive cutting may cause overload of the motor or difficulty in controlling the tool, the depth of cut should not be more than 3 mm at a pass when cutting grooves. When you wish to cut grooves more than 3 mm deep, make several passes with progressively deeper bit settings.

Base (resin)

Optional accessory

You can use the base (resin) as an optional accessory as shown in the figure.

- Fig.12: 1. Clamping screw

Place the tool onto the base (resin) and tighten the clamping screw at the desired protrusion of the trimmer bit.

For the operation procedures, refer to the operation for the base.

Templet guide

Optional accessory

The templet guide provides a sleeve through which the trimmer bit passes, allowing use of the trimmer with templet patterns.

- Fig.13

1. Loosen the screws and remove the base protector.

- Fig.14: 1. Base protector 2. Screws

2. Place the templet guide on the base, and place the base protector again. Then secure the base protector by tightening the screws.

3. Secure the templet to the workpiece. Place the tool on the templet and move the tool with the templet guide sliding along the side of the templet.

- Fig.15: 1. Trimmer bit 2. Base 3. Base protector
4. Templet 5. Workpiece 6. Templet guide

NOTE: The workpiece will be cut a slightly different size from the templet. Allow for the distance (X) between the trimmer bit and the outside of the templet guide. The distance (X) can be calculated by using the following equation:

$$\text{Distance (X)} = (\text{outside diameter of the templet guide} - \text{trimmer bit diameter}) / 2$$

Straight guide

Optional accessory

The straight guide is effectively used for straight cuts when chamfering or grooving.

- Fig.16

1. Attach the guide plate to the straight guide with the bolt and the wing nut.

- Fig.17: 1. Bolt 2. Guide plate 3. Straight guide
4. Wing nut

2. Attach the straight guide assembly with the clamping screw.

- Fig.18: 1. Clamping screw 2. Straight guide 3. Wing nut 4. Base

3. Loosen the wing nut on the straight guide assembly and adjust the distance between the trimmer bit and the straight guide. At the desired distance, tighten the wing nut securely.

4. When cutting, move the tool with the straight guide flush with the side of the workpiece.

If the distance between the side of the workpiece and the cutting position is too wide for the straight guide, or if the side of the workpiece is not straight, the straight guide cannot be used. In this case, firmly clamp a straight board to the workpiece and use it as a guide against the trimmer base. Feed the tool in the direction of the arrow.

- Fig.19

Circular work

Circular work may be accomplished if you assemble the straight guide and guide plate as shown in the figures. Min. and max. radius of circles to be cut (distance between the center of circle and the center of trimmer bit) are as follows:

Min.: 70 mm

Max.: 221 mm

For cutting circles between 70 mm and 121 mm in radius

- Fig.20: 1. Wing nut 2. Guide plate 3. Straight guide
4. Center hole 5. Bolt

For cutting circles between 121 mm and 221 mm in radius

- Fig.21: 1. Wing nut 2. Guide plate 3. Straight guide
4. Center hole 5. Bolt

NOTE: Circles between 172 mm and 186 mm in radius cannot be cut using this guide.

1. Align the center hole in the straight guide with the center of the circle to be cut.

- Fig.22: 1. Nail 2. Center hole 3. Straight guide

2. Drive a nail less than 6 mm in diameter into the center hole to secure the straight guide.

3. Pivot the tool around the nail in clockwise direction.

Trimmer guide

Optional accessory

Trimming, curved cuts in veneers for furniture and the like can be done easily with the trimmer guide. The guide roller rides the curve and assures a fine cut.

► Fig.23

1. Install the trimmer guide and guide holder on the base with the clamping screw (A).
2. Loosen the clamping screw (B) and adjust the distance between the trimmer bit and the trimmer guide by turning the adjusting screw (1 mm per turn). At the desired distance, tighten the clamping screw (B) to secure the trimmer guide in place.

► Fig.24: 1. Adjusting screw 2. Guide holder
3. Trimmer guide

3. When cutting, move the tool with the guide roller riding the side of the workpiece.

► Fig.25: 1. Workpiece 2. Trimmer bit 3. Guide roller

Tilt base

Optional accessory

The tilt base is used for trimming the edge of laminate sheet or similar materials.

The tilt base is convenient for chamfering.

1. Place the tool onto the tilt base, loosen the clamping screws, and tilt the tool at the desired angle.
2. Close the locking lever at the desired protrusion of the trimmer bit, and tighten the clamping screws at the desired angle.
3. Firmly clamp a straight board to the workpiece and use it as a guide against the tilt base. Feed the tool in the direction of the arrow.

► Fig.26: 1. Clamping screws 2. Locking lever

Using the tilt base protector with the base

The tilt base protector (square) removed from the tilt base can be mounted on the base. The shape of the base protector can be changed from round to square.

1. Remove the tilt base protector from the tilt base by loosening and removing the four screws.
2. Mount the tilt base protector on the base.

► Fig.27: 1. Tilt base protector 2. Screw

Offset base

Optional accessory

The offset base is used for trimming the edge of laminate sheet or similar materials.

The offset base is convenient for work in a tight area.

► Fig.28

Using the tool with the offset base

1. Before installing the tool on the offset base, remove the collet nut and collet cone by loosening the collet nut.

► Fig.29: 1. Pulley 2. Collet nut 3. Collet cone

2. Install the pulley on the tool by pressing the shaft lock and firmly tightening the pulley with a wrench.

► Fig.30: 1. Wrench 2. Pulley 3. Shaft lock

3. Place the collet cone and screw the collet nut on the offset base as shown in the figure.

► Fig.31: 1. Collet nut 2. Collet cone

4. Mount the offset base on the tool.

► Fig.32

5. Hook the belt over the pulley using a screwdriver and make sure that its entire belt width fits over the pulley completely.

► Fig.33: 1. Pulley 2. Belt

6. Close the locking lever.

► Fig.34: 1. Locking lever

7. Install the trimmer bit as follows.

Lay down the tool with the offset base. Insert the hex wrench into the hole in the offset base.

With the hex wrench held in the position as shown in the figure, insert the trimmer bit into the collet cone on the shaft of the offset base from the opposite side and tighten the collet nut firmly with a wrench.

► Fig.35: 1. Wrench 2. Hex wrench 3. Trimmer bit

8. To remove the trimmer bit, follow the installation procedure in reverse.

Using the base with the offset base plate and grip attachment

The offset base can also be used with a base and a grip attachment (optional accessory) for more stability.

► Fig.36

1. Loosen the screws and remove the upper section from the offset base. Put aside the upper section of the offset base.

► Fig.37: 1. Screws 2. Offset base plate 3. Upper section of the offset base

2. Mount the offset base plate with four screws and the grip attachment with two screws on the offset base plate. Screw a bar type grip (optional accessory) onto the grip attachment. In another way of use, the knob type grip which is removed from a plunge base (optional accessory) can be installed on the grip attachment. To install the knob type grip, place it on the grip attachment and secure it with a screw.

With bar type grip

► Fig.38: 1. Bar type grip 2. Grip attachment 3. Offset base plate

With knob type grip

► Fig.39: 1. Screw 2. Knob type grip 3. Grip attachment

Using the tool with the plunge base

Optional accessory

CAUTION: When using as a router, hold the tool firmly with both hands.

1. To use the tool as a router, install the tool on a plunge base (optional accessory) by pressing it down

fully. Either knob type grip or bar type grip (optional accessory) can be used according to your work.

► Fig.40: 1. Plunge base 2. Bar type grip

2. To use the bar type grip (optional accessory), loosen the screw and remove the knob type grip.

► Fig.41: 1. Screw 2. Knob type grip

3. Screw the bar type grip on the base.

► Fig.42: 1. Bar type grip

Adjusting the depth of cut when using the plunge base (optional accessory)

CAUTION: Always hold the tool firmly by both grips during operation.

► Fig.43: 1. Adjusting knob 2. Lock lever 3. Depth pointer 4. Stopper pole setting nut 5. Fast-feed button 6. Stopper pole 7. Stopper block 8. Adjusting hex bolt

1. Place the tool on a flat surface. Loosen the lock lever and lower the tool body until the trimmer bit just touches the flat surface. Tighten the lock lever to lock the tool body.

2. Turn the stopper pole setting nut counterclockwise. Lower the stopper pole until it makes contact with the adjusting hex bolt. Align the depth pointer with the "0" graduation. The depth of cut is indicated on the scale by the depth pointer.

3. While pressing the fast-feed button, raise the stopper pole until the desired depth of cut is obtained. Minute depth adjustments can be obtained by turning the adjusting knob (1 mm per turn).

4. By turning the stopper pole setting nut clockwise, you can fasten the stopper pole firmly.

5. Now, your predetermined depth of cut can be obtained by loosening the lock lever and then lowering the tool body until the stopper pole makes contact with the adjusting bolt of the stopper block.

6. Set the base on the workpiece to be cut without the trimmer bit making any contact.

7. Turn the tool on and wait until the trimmer bit attains full speed.

8. Lower the tool body and move the tool forward over the workpiece surface, keeping the base flush and advancing smoothly until the cutting is complete.

When doing edge cutting, the workpiece surface should be on the left side of the trimmer bit in the feed direction.

► Fig.44: 1. Workpiece 2. Bit revolving direction 3. View from the top of the tool 4. Feed direction

When using the straight guide or the trimmer guide, be sure to keep it on the right side in the feed direction. This will help to keep it flush with the side of the workpiece.

► Fig.45: 1. Feed direction 2. Bit revolving direction 3. Workpiece 4. Straight guide

NOTE: Moving the tool forward too fast may cause a poor quality of cut, or damage to the trimmer bit or motor. Moving the tool forward too slowly may burn and mar the cut. The proper feed rate will depend on the bit size, the kind of workpiece and depth of cut. Before beginning the cut on the actual workpiece, it is advisable to make a sample cut on a piece of scrap lumber. This will show exactly how the cut will look as well as enable you to check dimensions.

Straight guide for guide holder

Optional accessory

The straight guide is effectively used for straight cuts when chamfering or grooving.

► Fig.46: 1. Bolt 2. Guide holder 3. Wing nut (A) 4. Bolt 5. Wing nut (B) 6. Guide plate 7. Straight guide 8. Wing bolts

1. Install the straight guide assembly on the guide holder (optional accessory) with the bolt and wing nut (A).

2. Insert the guide holder into the holes in the plunge base and tighten the wing bolts.

3. To adjust the distance between the trimmer bit and the straight guide, loosen the wing nut (B). At the desired distance, tighten the wing nut (B) to secure the straight guide in place.

Straight guide

Optional accessory

The straight guide is effectively used for straight cuts when chamfering or grooving.

► Fig.47

1. Insert the guide bars into the holes in the plunge base.

► Fig.48: 1. Guide bar 2. Wing nut 3. Straight guide

2. Adjust the distance between the trimmer bit and the straight guide. At the desired distance, tighten the wing nuts to secure the straight guide in place.

3. When cutting, move the tool with the straight guide flush with the side of the workpiece.

If the distance between the side of the workpiece and the cutting position is too wide for the straight guide, or if the side of the workpiece is not straight, the straight guide cannot be used. In this case, firmly clamp a straight board to the workpiece and use it as a guide against the router base. Feed the tool in the direction of the arrow.

► Fig.49

Templet guide

Optional accessory

The templet guide provides a sleeve through which the trimmer bit passes, allowing use of the trimmer with templet patterns.

► Fig.50

1. Loosen the screws on the tool base, insert the templet guide and then tighten the screws.

► Fig.51: 1. Screw 2. Base 3. Templet guide

2. Secure the templet to the workpiece. Place the tool on the templet and move the tool with the templet guide sliding along the side of the templet.

► Fig.52: 1. Trimmer bit 2. Base 3. Base protector
4. Templet 5. Workpiece 6. Templet guide

NOTE: The workpiece will be cut a slightly different size from the templet. Allow for the distance (X) between the trimmer bit and the outside of the templet guide. The distance (X) can be calculated by using the following equation:

$$\text{Distance (X)} = (\text{outside diameter of the templet guide} - \text{trimmer bit diameter}) / 2$$

Dust nozzle sets

Use the dust nozzle for dust extraction.

For the base

Install the dust nozzle on the tool base using the thumb screw.

► Fig.53: 1. Dust nozzle 2. Thumb screw 3. Base

For the plunge base

Optional accessory

1. Install the dust nozzle on the plunge base using the thumb screw so that protrusion on the dust nozzle fit to the notch in the plunge base.

► Fig.54: 1. Dust nozzle 2. Thumb screw 3. Plunge base

2. Connect a vacuum cleaner to the dust nozzle.

► Fig.55

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Straight & groove forming bits
- Edge forming bits
- Laminate trimming bits
- Straight guide assembly
- Trimmer guide assembly
- Base assembly (resin)
- Tilt base assembly
- Plunge base assembly
- Offset base assembly
- Templet guide
- Collet cone
- Wrench
- Dust nozzle
- Guide rail
- Guide rail adapter set
- Straight guide with micro adjustment
- Side grip
- Grip attachment

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Replacing carbon brushes

► Fig.56: 1. Limit mark

Check the carbon brushes regularly.

Replace them when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

1. Use a screwdriver to remove the brush holder caps.
2. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

► Fig.57: 1. Brush holder cap

Trimmer bits

Straight bit

► Fig.58

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4"			
8	8	60	25
6		50	18
1/4"	6	50	18
6			
1/4"			

Unit:mm

U-grooving bit

► Fig.59

D	A	L1	L2	R
6	6	60	28	3
1/4"				

Unit:mm

V-grooving bit

► Fig.60

D	A	L1	L2	θ
1/4"	20	50	15	90°

Unit:mm

Drill point flush trimming bit

► Fig.61

D	A	L1	L2	L3
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28
1/4"				

Unit:mm

Drill point double flush trimming bit

► Fig.62

D	A	L1	L2	L3	L4
8	8	80	95	20	25
6	6	70	40	12	14
1/4"					

Unit:mm

Corner rounding bit

► Fig.63

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
1/4"						
6	20	8	45	10	4	4
1/4"						

Unit:mm

Chamfering bit

► Fig.64

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Unit:mm

Cove beading bit

► Fig.65

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Unit:mm

Ball bearing flush trimming bit

► Fig.66

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4"			

Unit:mm

Drill point flush trimming bit

► Fig.61

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3.5	3
6	21	8	40	10	3.5	6
1/4"	21	8	40	10	3.5	6

Unit:mm

Ball bearing chamfering bit

► Fig.68

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					

Unit:mm

Ball bearing beading bit

► Fig.69

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5.5	4
6	26	12	8	42	12	4.5	7

Unit:mm

Ball bearing cove beading bit

► Fig.70

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5.5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Unit:mm

Ball bearing roman ogee bit

► Fig.71

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4.5	2.5	4.5
6	26	8	42	12	4.5	3	6

Unit:mm

SPECIFIKATIONER

Modell:	RT0702C
Spännyhylschuckens kapacitet	6 mm, 8 mm eller 1/4"
Hastighet utan belastning	10 000 - 34 000 min ⁻¹
Total höjd	210 mm
Nettovikt	1,8 - 2,8 kg
Säkerhetsklass	□/II

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationer kan variera mellan olika länder.
- Vikten kan variera beroende på tillbehören. Den lättaste och den tyngsta kombinationen enligt EPTA-procedur 01/2014 visas i tabellen.

Avsedd användning

Verktyget är avsett för trimming och profilering av trä, plast och liknande material.

Strömförsörjning

Maskinen får endast anslutas till elnät med samma spänning som anges på typlåten och med enfasig växelström. De är dubbelsolerade och får därför också anslutas i ojordade vägguttag.

Buller

Den normala bullernivån för A-belastning är bestämd enligt EN62841-2-17:

Ljudtrycksnivå (L_{PA}) : 82 dB (A)

Ljudeffektnivå (L_{WA}) : 93 dB (A)

Måttolerans (K) : 3 dB (A)

OBS: Det deklarerade bullervärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade bulleremissionsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

⚠️ WARNING: Använd hörselskydd.

⚠️ WARNING: Bulleremissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstykke som behandlas.

⚠️ WARNING: Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållandena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

Vibration

Det totala vibrationsvärdet (treaxlad vektorsumma) bestämt enligt EN62841-2-17:

Arbetsläge: rotation utan belastning

Vibrationsemission (a_h) : 2,5 m/s² eller lägre

Måttolerans (K) : 1,5 m/s²

OBS: Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

⚠️ WARNING: Vibrationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstykke som behandlas.

⚠️ WARNING: Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållandena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

EG-försäkran om överensstämmelse

Gäller endast inom EU

EG-försäkran om överensstämmelse inkluderas som bilaga A till denna bruksanvisning.

SÄKERHETSVARNINGAR

Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

⚠️ VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer det här maskinen. Underlätenhet att följa instruktionerna kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen "maskin" som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdansluten) eller batteridrivna maskin (sladdlös).

Säkerhetsvarningar för kantfräs

- Håll endast tag i verktygets isolerade handtag då hyvelverktyget kan komma i kontakt med sin egen nätsladd. Om verktyget kommer i kontakt med en strömförande ledning blir dess metalldelar strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
- Använd tvingar eller liknande för att säkra och stödja arbetsstycket på ett stabilt underlag. Att hålla arbetsstycket i händerna eller mot kroppen ger inte tillräckligt stöd och du kan förlora kontrollen.
- Fräshuvudets skaft måste stämma med den angivna spännyhylschucken.
- Använd endast ett fräshuvud som är som minst lika med den maxhastighet som markeras på verktyget.
- Använd hörselskydd vid längre tids användning.
- Iakta försiktighet vid hantering av fräshuvuden.
- Kontrollera att fräshuvudet inte är sprucket eller skadat före användning. Byt omedelbart ut ett skadat eller sprucket fräshuvud.
- Undvik att såga i spik. Kontrollera arbetsstycket och ta bort alla spikar före arbetet påbörjas.
- Håll verktyget i ett fast grepp.
- Håll händerna på behörigt avstånd från roterande delar.
- Se till att fräshuvudet inte kommer i kontakt med arbetsstycket innan strömbrytaren slags på.
- Låt verktyget vara igång en stund innan det används på arbetsstycket. Kontrollera att det inte förekommer vibrationer eller kast som indikerar att fräshuvudet monterats felaktigt.
- Kontrollera fräshuvudets rotations- och matningsriktning.
- Lämna inte verktyget igång. Använd endast verktyget när du håller det i händerna.
- Stäng alltid av verktyget och vänta tills fräshuvudet har stannat helt innan du avlägsnar verktyget från arbetsstycket.
- Rör inte vid fräshuvudet omedelbart efter avslutat arbete. Det kan vara extremt varmt och orsaka brännskador.
- Smörj inte bottenplattan vårdslöst med förtunningsmedel, bensin, olja eller liknande. Det kan orsaka sprickor i bottenplattan.

- Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. Se till att du inte andas in dammet från kemikalier eller får något på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad.
- Använd alltid dammask eller andningsrespirator som är anpassad efter det material du arbetar med och de förhållanden du arbetar under.
- Placera verktyget på en stabil yta. I annat fall kan fallolyckor inträffa och orsaka skada.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

⚠️ VARNING: GLÖM INTE att också fortsättningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van att använda den. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning följs kan följdene bli allvarliga personskador.

FUNKTIONSBESKRIVNING

⚠️ FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan du justerar eller funktionskontrollerar maskinen.

Ställa in fräsdjupet

Justera fräsdjupet genom att lossa låsspaken och flytta bottenplattan uppåt eller nedåt till önskat läge genom att vrida på inställningsskruven. Stäng låsspaken ordentligt för att fästa bottenplattan efter justeringen.

- Fig.1: 1. Bottenplatta 2. Skala 3. Fräsdjup
4. Låspak 5. Inställningsskruv
6. Insexmutter

OBS: När verktyget inte är fäst även fast låsspaken är stängd, ska insexmuttern först stängas och därefter låsspaken.

Avtryckarens funktion

⚠️ FÖRSIKTIGT: Se alltid till att verktyget är avstängt innan du ansluter det till elnätet.

Tryck på I-sidan på avtryckaren för att slå på verktyget. Tryck på O-sidan på avtryckaren för att stoppa verktyget.

- Fig.2: 1. Avtryckare

Elektronisk funktion

Maskinen är utrustad med elektroniska funktioner för enkel användning.

Indikatorlampa

- Fig.3: 1. Indikatorlampa

Den gröna indikatorlampa lyser när verktyget är inkopplat. Om indikatorlampan inte tänds kan nätsladden eller styrningen vara defekt. Om indikatorlampan lyser och verktyget inte startar fastän det är påslaget, kan kolborstarna vara utslitna, eller styrningen, motorn eller strömbrytaren defekta.

Spärr mot oavsiktlig omstart

Verktyget startar inte när I-sidan på avtryckaren trycks, även om det är anslutet till elnätet.
Om detta inträffar blinkar indikatorlampa rött för att visa att enheten för skydd mot oavsiktlig start är i funktion.
Tryck på O-sidan på avtryckaren för att avbryta spärren mot oavsiktlig omstart.

Mjukstartsfunktion

Mjukstartsfunktionen minimerar ryck vid uppstarten och gör att verktyget får en mjuk start.

Konstant hastighetskontroll

Elektronisk hastighetskontroll för att erhålla konstant hastighet.

Det är möjligt att få en fin finish eftersom rotationshastigheten hålls konstant även vid hög belastning.

Ratt för hastighetsinställning

► VARNING: Använd inte ratten för hastighetsinställning under köring. Fräshuvudet kan råka vidröras av användaren på grund av reaktionskraften. Det kan orsaka personskada.

► FÖRSIKTIGT: Om verktyget används oavbrutet på låg hastighet under lång tid överbelastas motorn, vilket leder till funktionsfel på verktyget.

► FÖRSIKTIGT: Ratten för hastighetsinställning kan endast vridas upp till 6 och tillbaka till 1. Tvinga den inte förbi 6 eller 1, eftersom hastighetsinställningen då kan sättas ur funktion.

Verktygshastighet ställs in genom att vrida ratten för hastighetsinställning till en nummerinställning mellan 1 och 6.

► Fig.4: 1. Ratt för hastighetsinställning

Hastigheten blir högre när ratten för hastighetsinställning vrids mot nummer 6. Och lägre hastighet erhålls när den vrids mot nummer 1.

Däriigenom kan idealhastigheten för optimal bearbetning väljas, dvs. hastigheten kan ställas in så att det passar korrekt till materialet och fräsvärktygets diameter.

I tabellen syns sambandet mellan nummerinställningarna och ungefärlig hastighet för verktyget.

Nummer	min ⁻¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	34 000

MONTERING

► FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan maskinen repareras.

Montera eller demontera fräshuvud

► FÖRSIKTIGT: Dra inte spännylsmutterna åt utan att det sitter ett fräshuvud, annars förstörs spännylsan.

► FÖRSIKTIGT: Använd endast de nycklar som levereras med verktyget.

Det finns två sätt att installera fräshuvudet. Utför någon av metoderna.

Med två nycklar

Sätt i fräshuvudet i spännylsan så långt det går och dra åt hylsmuttern ordentligt med en nyckel samtidigt som du håller i halsen med den andra nyckeln.

► Fig.5: 1. Dra åt 2. Lossa 3. Hals 4. Hylsmutter

Med en nyckel

Sätt i fräshuvudet i spännylsan så långt det går och dra åt hylsmuttern ordentligt med nyckeln samtidigt som du trycker på spindellåset.

► Fig.6: 1. Dra åt 2. Lossa 3. Spindellås 4. Hylsmutter

Följ monteringsförfarandet i omvänt ordning för att ta ur fräshuvudet.

Byta ut spännylsan

► FÖRSIKTIGT: Använd korrekt storlek på spännylsan för det fräshuvud som du tänkt använda.

► FÖRSIKTIGT: Dra inte åt hylsmuttern utan att montera ett fräshuvud, då spännylsan kan gå sönder.

1. Lossa hylsmuttern och ta bort den.
 2. Byt ut den monterade spännylsan mot önskad spännylsa.
 3. Sätt tillbaka hylsmuttern.
- Fig.7: 1. Spännylsa 2. Hylsmutter

ANVÄNDNING

► FÖRSIKTIGT: Håll alltid verktyget stadigt med en hand på verktygshuset. Rör inte vid metalldelen.

För bottenplattan

⚠WARNING: Innan du använder verktyget med bottenplattan ska du alltid montera dammunistycket på bottenplattan.

- Fig.8: 1. Dammunstycke 2. Tumskruv
3. Bottenplatta

1. Placera bottenplattan på arbetsstycket utan att fräshuvudet kommer i kontakt med arbetsstycket.
2. Starta verktyget och vänta tills fräshuvudet uppnått full hastighet.
3. För sedan verktyget varsamt framåt över arbetsstyckets yta med bottenplattan plan mot arbetsstycket tills fräsningen är klar.

► Fig.9

Vid kanträsning ska arbetsstyckets yta befina sig på vänster sida av fräshuvudet i matningsriktningen.

- Fig.10: 1. Arbetsstykke 2. Fräshuvudets rotationsriktning 3. Vy från toppen av verktyget
4. Matningsriktning

När parallelanslaget eller fräsanslaget används bör du se till att hålla det på höger sida i matningsriktningen. Det blir då lättare att hålla anslaget plant mot arbetsstyckets sida.

- Fig.11: 1. Matningsriktning 2. Fräshuvudets rotationsriktning 3. Arbetsstykke
4. Parallelanslag

OBS: Om verktyget förs framåt allför snabbt kan den frästa ytan få en dålig finish, eller så kan fräshuvudet eller motorn skadas. Om verktyget förs framåt alltför långsamt kan arbetsstycket bli bränt och ytan skadas. Lämplig matningshastighet beror på fräshuvudets dimension, typ av arbetsmaterial och fräsdjup. Det är lämpligt att utföra en provfräsning på en träbit innan fräsningen på det faktiska arbetsstycket påbörjas. Därmed kan man exakt se hur resultatet av fräsningen kommer att se ut och även kontrollera dimensionerna.

⚠FÖRSIKTIGT: Eftersom en alltför kraftig fräsning kan orsaka överbelastning av motorn eller svårigheter att kontrollera verktyget bör fräsdjupet inte vara mer än 3 mm per gång vid spårfräsning. Gör flera fräsningar med en gradvis ökande inställning av fräsdjupet när du vill fräsa spår som är djupare än 3 mm.

Bottenplatta (harts)

Valfria tillbehör

Du kan använda bottenplattan (harts) som valfritt tillbehör enligt vad som visas på bilden.

- Fig.12: 1. Spännskruv

Placera verktyget på bottenplattan (harts) och dra åt spännskruven där fräshuvudet sticker ut till önskad längd.

Arbetsrutiner finns i användningsbeskrivningen för bottenplattan.

Mallanslag

Valfria tillbehör

Mallanslaget fungerar som en hylsa genom vilken fräshuvudet passerar så att fräsen kan användas med mallar.

► Fig.13

1. Lossa skruvarna och ta bort bottenplattans skydd.

- Fig.14: 1. Bottenplattans skydd 2. Skruvar

2. Placera mallanslaget på bottenplattan och sätt tillbaka skyddet igen. Fäst sedan bottenplattans skydd genom att dra åt skruvarna.

3. Fäst mallen mot arbetsstycket. Placera verktyget på mallen och för verktyget med mallanslaget glidande utefter mallens sida.

► Fig.15: 1. Fräshuvud 2. Bottenplatta

3. Bottenplattans skydd 4. Mall
5. Arbetsstykke 6. Mallanslag

OBS: Arbetsstycket kommer att fräsas med en liten skillnad i storlek i jämförelse med mallen. Räkna med ett avstånd (X) mellan fräshuvudet och mallanslagets utsida. Avståndet (X) kan beräknas genom att använda följande ekvation:

$$\text{Avstånd (X)} = (\text{mallanslagets ytterdiameter} - \text{fräshuvudets diameter})/2$$

Parallelanslag

Valfria tillbehör

Parallelanslaget är effektivt att använda för raka arbetslinjer vid avfasning eller spårfräsning.

► Fig.16

1. Fäst anhållet på parallelanslaget med bulten och vingmuttern.

- Fig.17: 1. Bult 2. Anhåll 3. Parallelanslag
4. Vingmutter

2. Sätt fast parallelanslagsanordningen med spännskruven.

- Fig.18: 1. Spännskruv 2. Parallelanslag
3. Vingmutter 4. Bottenplatta

3. Lossa vingmuttern på parallelanslagsanordningen och justera avståndet mellan fräshuvudet och parallelanslaget. Fäst vingmuttern ordentligt vid önskat avstånd.

4. För verktyget med parallelanslaget plant mot arbetsstyckets sida under fräsningen.

Om avståndet mellan arbetsstyckets sida och fräslinjen är för stort för parallelanslaget, eller om arbetsstyckets sida inte är rakt, kan parallelanslaget inte användas. Spänn i sådant fall fast en träskiva med rak kant på arbetsstycket och använd den som anslag mot kanträsens bottenplatta. För verktyget i pilens riktning.

► Fig.19

Cirkelarbete

Cirkelarbete kan utföras om du monterar parallellanslaget och anhållet, så som visas i figurerna.

Minimal och maximal radie hos cirklar som ska fräses (avståndet mellan cirkelnas centrum och fräshuvudets centrum) är enligt följande:

Min.: 70 mm

Max.: 221 mm

För fräsning av cirklar med en radie mellan 70 mm och 121 mm

- Fig.20: 1. Vingmutter 2. Anhåll 3. Parallelanslag
4. Mittål 5. Bult

För fräsning av cirklar med en radie mellan 121 mm och 221 mm

- Fig.21: 1. Vingmutter 2. Anhåll 3. Parallelanslag
4. Mittål 5. Bult

OBS: Cirklar med en radie mellan 172 mm och 186 mm kan inte fräses med detta anslag.

1. Rikta in mittålet på parallellanslaget efter mittpunkten på den cirkel som ska fräses.

- Fig.22: 1. Spik 2. Mittål 3. Parallelanslag

2. Slå i en spik som är mindre än 6 mm i diameter i mittålet för att fästa parallellanslaget.

3. Sväng verktyget medurs runt spiken.

Kantanslag

Valfria tillbehör

Kantfräsning av böjda ytor i fanér för möbler och liknande kan lätt göras med fräsanslaget. Rullanslaget följer den böjda kanten och garanterar ett fint frässpår.

► Fig.23

1. Montera fräsanslaget och anslagshållaren på bottenplattan med spännskruven (A).
2. Lossa spännskruven (B) och justera avståndet mellan fräshuvudet och fräsanslaget genom att vrida på justeringsskruven (1 mm per varv). Vid önskat avstånd drar du åt spännskruven (B) för att säkra fräsanslaget på plats.

- Fig.24: 1. Inställningsskruv 2. Anslagshållare
3. Kantanslag

3. För verktyget med rullanslaget löpande mot arbetsstykrets sida under fräsningen.

- Fig.25: 1. Arbetsstycke 2. Fräshuvud 3. Rullanslag

Fällbar bottenplatta

Valfria tillbehör

Den fällbara bottenplattan är avsedd för att trimma kanten på laminatskivor eller liknande material. Den fällbara bottenplattan är behändig vid fasning.

1. Placera verktyget på den fällbara bottenplattan, lossa spännskruvarna och luta verktyget i önskad vinkel.

2. Stäng låsspanken där fräshuvudet sticker ut med önskad längd, och dra åt spännskruvarna i önskad vinkel.

3. Spän fast en rak bräda ordentligt på arbetsstycket och använd den som ett anslag mot den fällbara bottenplattan. För verktyget i pilens riktning.

- Fig.26: 1. Spännskruvar 2. Låsspac

Använda den fällbara bottenplattans skydd ihop med bottenplattan

Den fällbara bottenplattans skydd (kvadratiskt), som är borttaget från den fällbara bottenplattan, kan monteras på den. Bottenplattans form kan ändras från rund till kvadratisk.

1. Ta bort den fällbara bottenplattans skydd från bottenplattan genom att lossa och ta bort de fyra skruvarna.

2. Montera den fällbara bottenplattans skydd på bottenplattan.

- Fig.27: 1. Skydd för fällbar bottenplatta 2. Skruv

Distansbottenplatta

Valfria tillbehör

Distansbottenplattan är avsedd för att trimma kanten på laminatskivor eller liknande material.

Distansbottenplattan är praktisk för arbete i trånga utrymmen.

- Fig.28

Använda verktyget med distansbottenplattan

1. Innan verktyget monteras på distansbottenplattan ska hylsmuttern och spännyhysan tas bort genom att man lossar på hylsmuttern.

- Fig.29: 1. Drivhjul 2. Hylsmutter 3. Spännyhysa

2. Montera drivhjulet på verktyget genom att trycka på spindellåset och dra åt drivhjulet hårt med en nyckel.

- Fig.30: 1. Skiftnyckel 2. Drivhjul 3. Spindellås

3. Placerar spännyhysan och skruva på hylsmuttern på distansbottenplattan, så som visas i figuren.

- Fig.31: 1. Hylsmutter 2. Spännyhysa

4. Installera distansbottenplattan på verktyget.

- Fig.32

5. Haka remmen över drivhjulet med hjälp av en skruvmejsel och kontrollera att remmens hela bredd passar helt över drivhjulet.

- Fig.33: 1. Drivhjul 2. Rem

6. Stäng låsspanken.

- Fig.34: 1. Låsspac

7. Installera fräshuvudet på följande sätt.

Lägg ner verktyget med distansbottenplattan. Sätt i insexyckeln i det läge som visas i figuren ska fräshuvudet föras in, från motsatt sidan, i spännyhysan på distansbottenplattans skaft, och hylsmuttern dras åt ordentligt med en nyckel.

- Fig.35: 1. Skiftnyckel 2. Insexyckel 3. Fräshuvud

8. Följ monteringsförfarandet i omvänt ordning för att ta ur fräshuvudet.

Använda bottenplattan med distansbottenplatta och grepptillsats

Distansbottenplattan kan också användas med bottenplatta och en grepptillsats (valfritt tillbehör) för mer stabilitet.

► Fig.36

1. Lossa skruvarna och ta bort den övre delen från distansbottenplattan. Lägg undan den övre delen av distansbottenplattan.

► Fig.37: 1. Skruvar 2. Distansbottenplatta
3. Distansbottenplattans överdel

2. Montera distansbottenplattan med fyra skruvar och grepptillsatsen med två skruvar på distansbottenplattan. Skruva på ett rörformat grepp (valfritt tillbehör) på grepptillsatsen. Knoppgreppet, som är borttaget från den sänkbara bottenplattan (valfritt tillbehör), kan monteras på grepptillsatsen. För att montera knoppgreppet ska det placeras på grepptillsatsen och fästas med en skruv.

Med rörformat grepp

► Fig.38: 1. Rörformat grepp 2. Grepptillsats
3. Distansbottenplatta

Med knoppgrepp

► Fig.39: 1. Skruv 2. Knoppgrepp 3. Grepptillsats

Använda maskinen med den sänkbara bottenplattan

Valfria tillbehör

⚠ FÖRSIKTIGT: Håll i verktyget ordentligt med båda händerna när det används som en handöverfräs.

1. För att använda verktyget som en handöverfräs ska det monteras på en sänkbar bottenplatta (valfritt tillbehör) genom att trycka ner det helt. Antingen knoppgreppet eller det rörformade greppet (valfritt tillbehör) kan användas, beroende på arbetet.

► Fig.40: 1. Sänkbar bottenplatta 2. Rörformat grepp

2. För att använda det rörformade greppet (valfritt tillbehör) ska skruven lossas och knoppgreppet tas bort.

► Fig.41: 1. Skruv 2. Knoppgrepp

3. Skruva på det rörformade greppet på bottenplattan.

► Fig.42: 1. Rörformat grepp

Justerering av spårdjupet vid användning av sänkbar bottenplatta (valfritt tillbehör)

⚠ FÖRSIKTIGT: Håll alltid verktyget stadigt i båda handtagen under arbetet.

► Fig.43: 1. Justeringsratt 2. Låssspak 3. Pekare för fräsdjup 4. Inställningsmutter för stoppstäng 5. Snabbmatningsknapp 6. Stoppstäng 7. Stoppkloss 8. Justerande insexbult

1. Placera verktyget på ett plant underlag. Lossa låsspanken och sänk verktygshuset tills fräshuvudet precis vidrör det plana underlaget. Dra åt låsspanken för att låsa verktygshuset.

2. Vrid stoppstängens inställningsmutter moturs. Sänk stoppstängen tills den kommer i kontakt med den justerande sexkantsbulten. Rikta in pekaren för fräsdjup mot graderingen "0". Fräsdjupet indikeras på skalan av pekaren för fräsdjup.

3. Lyft stoppstängen tills det önskade fräsdjupet är inställt, medan du håller in knappen för snabbmatning. Finjustering av fräsdjupet kan göras genom att vrida på justeringsratten (1 mm per varv).

4. Genom att vrida stoppstängens inställningsmutter medurs, kan du skruva fast stoppstaven ordentligt.

5. Det fastställda spårdjupet kan erhållas genom att lossa låsspanken och därefter sänka verktyget tills stoppstaget får kontakt med stoppstängens justerbart bult.

6. Placera bottenplattan på arbetsstycket utan att fräshuvudet kommer i kontakt med arbetsstycket.

7. Starta verktyget och vänta tills fräshuvudet uppnått full hastighet.

8. Sänk verktygshuset och för verktyget långsamt framåt över arbetsstyckets yta, medan du håller bottenplattan plant och fortsätter varsamt tills fräsningen är klar.

Vid kantfräsning ska arbetsstyckets yta befina sig på vänster sida av fräshuvudet i matningsriktningen.

► Fig.44: 1. Arbetsstykke 2. Fräshuvudets rotationsriktning 3. Vy från toppen av verktyget
4. Matningsriktning

När parallellanslaget eller fräsanslaget används bör du se till att hålla det på höger sida i matningsriktningen. Det blir då lättare att hålla det plant mot arbetsstyckets sida.

► Fig.45: 1. Matningsriktning 2. Fräshuvudets rotationsriktning 3. Arbetsstykke
4. Parallellasslag

OBS: Om verktyget förs framåt allför snabbt kan den frästa ytan få en dålig finish, eller så kan fräshuvudet eller motorn skadas. Om verktyget förs framåt alltför långsamt kan arbetsstycket bli bränt och ytan skadas. Lämplig matningshastighet beror på fräshuvudets dimension, typ av arbetsstykke och fräsdjup. Det är lämpligt att utföra en provfräsning på en träbit innan fräsningen på det faktiska arbetsstycket påbörjas. Därmed kan man exakt se hur resultatet av fräsningen kommer att se ut och även kontrollera dimensionerna.

Parallelllanslag för anslagshållare

Valfria tillbehör

Parallelllanslaget är effektivt att använda för raka arbetslinjer vid avfasning eller spårfräsning.

- Fig.46: 1. Bult 2. Anslagshållare 3. Vingmutter (A) 4. Bult 5. Vingmutter (B) 6. Anhåll 7. Parallelllanslag 8. Vingbultar

1. Montera parallelllanslagsanordningen på anslags-hållaren (valfritt tillbehör) med bulten och vingmuttern (A).

2. Sätt i anslagshållaren i hälen på den sänkbara bottenplattan och dra åt vingbultarna.

3. Lossa på vingmuttern (B) för att justera avståndet mellan fräskräftet och parallelllanslaget. Vid önskat avstånd drar du åt vingmuttern (B) för att fästa parallelllanslaget på plats.

Parallelllanslag

Valfria tillbehör

Parallelllanslaget är effektivt att använda för raka arbetslinjer vid avfasning eller spårfräsning.

- Fig.47

1. Sätt i svärden i hälen på den sänkbara bottenplattan.

- Fig.48: 1. Svärd 2. Vingmutter 3. Parallelllanslag

2. Justera avståndet mellan fräshuvudet och parallelllanslaget. Vid önskat avstånd drar du åt vingmuttrarna för att fästa parallelllanslaget på plats.

3. För verktyget med parallelllanslaget plant mot arbetsstyckets sida under fräsningen.

Om avståndet mellan arbetsstyckets sida och fräslinjen är för stort för parallelllanslaget, eller om arbetsstyckets sida inte är rakt, kan parallelllanslaget inte användas. Spän i så fall fast en träskiva med rak kant på arbetsstycket, och använd den som anslag mot handfräsens bottenplatta. För verktyget i pilens riktning.

- Fig.49

Mallanslag

Valfria tillbehör

Mallanslaget fungerar som en hylsa genom vilken fräshuvudet passerar så att fräsen kan användas med mällar.

- Fig.50

1. Lossa skruvarna på bottenplattan, för in mallan-slaget och dra sedan åt skruvarna.

- Fig.51: 1. Skruv 2. Bottenplatta 3. Mallanslag

2. Fäst mallen mot arbetsstycket. Placera verktyget på mallen och för verktyget med mallanslaget glidande utefter mallen sida.

- Fig.52: 1. Fräshuvud 2. Bottenplatta 3. Bottenplattans skydd 4. Mall 5. Arbetsstycke 6. Mallanslag

OBS: Arbetsstycket kommer att fräsas med en liten skillnad i storlek i jämförelse med mallen. Räkna med ett avstånd (X) mellan fräshuvudet och mallanslagets utsida. Avståndet (X) kan beräknas genom att använda följande ekvation:

Avstånd (X) = (mallanslagets ytterdiameter - fräshuvudets diameter)/2

Dammunstyckssatser

Använd dammunstycket för att ta bort damm.

För bottenplattan

Installera dammunstycket på bottenplattan med tumskruven.

- Fig.53: 1. Dammunstycke 2. Tumskruv 3. Bottenplatta

För den sänkbara bottenplattan

Valfria tillbehör

1. Montera dammunstycket på den sänkbara botten-platta med hjälp av tumskruven, så att den utskjutande delen på dammunstycket passar in i spåret på den sänkbara bottenplattan.

- Fig.54: 1. Dammunstycke 2. Tumskruv 3. Sänkbar bottenplatta

2. Anslut en dammsugare till dammunstycket.

- Fig.55

UNDERHÅLL

► FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och nätkabeln urdragen innan inspek-tion eller underhåll utförs.

OBSERVERA: Använd inte bensin, förtunnings-medel, alkohol eller liknande. Missfärgning, defor-mation eller sprickor kan uppstå.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings-arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

Byte av kolborstar

- Fig.56: 1. Slitagemarkering

Kontrollera kolborstarna regelbundet.

Byt ut dem när de är nedslitna till slitagemarkeringen.

Håll kolborstarna rena så att de lätt kan glida in i hällarna. Båda kolborstarna ska bytas ut samtidigt. Använd endast identiska kolborstar.

1. Använd en skruvmejsel för att ta bort locken till kolborstarna.

2. Ta ur de utslitna kolborstarna, montera nya och montera locken.

- Fig.57: 1. Borsthållarlock

VALFRIA TILLBEHÖR

ÄFÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Notfräs- och spårfräsverktyg
- Kantfräsverktyg
- Kantfräsverktyg med styrslager
- Parallelanslagsanordning
- Fräsanslag
- Sats för bottenplatta (harts)
- Sats för fällbar bottenplatta
- Sats för sänkbar bottenplatta
- Sats för distansbottenplatta
- Mallanslag
- Spännyhylsa
- Skifthyckel
- Damnumstycke
- Styrskena
- Adaptersats för styrskena
- Parallelanslag med mikrojustering
- Sidohandtag
- Grepptilsats

OBS: Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

Fräshuvuden

Notfräs

► Fig.58

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4 tum			
8	8	60	25
6			
1/4 tum	6	50	18
6			
1/4 tum	6	50	18
6			

Mätenhet: mm

U-notfräs

► Fig.59

D	A	L1	L2	R
6	6	60	28	3
1/4 tum				

Mätenhet: mm

V-notfräs

► Fig.60

D	A	L1	L2	θ
1/4 tum	20	50	15	90°

Mätenhet: mm

Kantfräs med styrslager

► Fig.61

D	A	L1	L2	L3
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28
1/4 tum				

Mätenhet: mm

Kantfräs med dubbelt styrslager

► Fig.62

D	A	L1	L2	L3	L4
8	8	80	95	20	25
6	6	70	40	12	14
1/4 tum					

Mätenhet: mm

Avrundningsfräs

► Fig.63

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
1/4 tum						
6	20	8	45	10	4	4
1/4 tum						

Mätenhet: mm

Fasfräs

► Fig.64

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Mätenhet: mm

Hälkkärlsfräs

► Fig.65

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Mätenhet: mm

Kullagrad kantfräs

► Fig.66

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4 tum			

Mätenhet: mm

Kullagrad avrundningsfräs

► Fig.67

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4 tum	21	8	40	10	3,5	6

Mätenhet: mm

Kullagrad fasfräs

► Fig.68

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4 tum					
6	20	8	41	11	60°

Mätenhet: mm

Kullagrad spegelprofilfräs

► Fig.69

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

Mätenhet: mm

Kullagrad hälkärlsfräs

► Fig.70

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Mätenhet: mm

Kullagrad profilfräs

► Fig.71

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

Mätenhet: mm

TEKNISKE DATA

Modell:	RT0702C
Flenspatronkapasitet	6 mm, 8 mm eller 1/4"
Hastighet uten belastning	10 000 - 34 000 min ⁻¹
Total høyde	210 mm
Nettovekt	1,8 - 2,8 kg
Sikkerhetsklasse	II/II

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjonene kan variere fra land til land.
- Vekten kan variere avhengig av tilbehøret/tilbehørene. Den letteste og tyngste kombinasjonen, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2014, vises i tabellen.

Riktig bruk

Dette verktøyet er laget for rask tilskjæring og profilling av tre, plast og lignende materialer.

Strømforsyning

Maskinen må bare kobles til en strømkilde med samme spennin som vist på typeskiltet, og kan bare brukes med enfase-vekselstrømforsyning. Den er dobbelt verneisolert og kan derfor også brukes fra kontakter uten jording.

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN62841-2-17:

Lydtrykknivå (L_{WA}) : 82 dB (A)

Lydefektknivå (L_{WA}) : 93 dB (A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet.

MERK: Den/de angitte verdien(e) for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdiene(e), avhengig av hvordan verktøyet brukes.

ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

Vibrasjoner

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold EN62841-2-17:

Arbeidsmodus: Rotasjon uten belastning
Genererte vibrasjoner (a_h) : 2,5 m/s² eller mindre
Usikkerhet (K) : 1,5 m/s²

MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet.

MERK: Den/de angitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdiene(e), avhengig av hvordan verktøyet brukes og spesielt i forhold til arbeidsstykket som blir behandlet.

ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

EFs samsvarserklæring

Gjelder kun for land i Europa

EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i denne bruksanvisningen.

SIKKERHETSADVARSEL

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det forekomme elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Utrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

Sikkerhetsadvarsler for tilskjæringsmaskin

- Hold verktøyet kun i det isolerte håndtaket, da skjærebladet kan komme i kontakt med sin egen ledning under arbeidet. Hvis en strømførende ledning kuttes, vil uisolerte metalldeler av elektroverktøyet bli strømførende, og kan gi brukeren elektrisk støt.
- Bruk tvinger eller en annen praktisk måte for å sikre og støtte arbeidsstykket på en stabil plattform. Hvis du holder det med hånden eller mot kroppen, kan det være ustabilt og føre til at du mister kontrollen.
- Tilskjæringsbitset må passe til den tilhørende flenspatronen.
- Bruk kun et tilskjæringsbits som er merket for minst den samme maksimale hastigheten som er merket på verktøyet.
- Bruk hørselsvern ved lengre arbeidsøkter.
- Tilskjæringsbitset skal håndteres meget forsiktig.
- Sjekk at det ikke finnes sprekker eller andre skader på tilskjæringsbitset, før du tar det i bruk. Skift ut sprukne eller ødelagte bits omgående.
- Unngå å skjære i spiker. Se etter og fjern alle spikre fra arbeidsstykket, før arbeidet påbegynnes.
- Hold godt fast i verktøyet.
- Hold hendene unna roterende deler.
- Forviss deg om at tilskjæringsbitset ikke er i kontakt med arbeidsstykket før startbryteren er slått på.
- La maskinen gå en liten stund, før du begynner å bruke den på et arbeidsstykke. Se etter vibrasjoner eller vingling som kan tyde på at bitset ikke er korrekt montert.
- Vær nøyne med tilskjæringsbitsets dreieretning og arbeidsretning.
- Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene.
- Før du fjerner verktøyet fra arbeidsstykket, må du alltid slå av maskinen og vente til tilskjæringsbitset har stoppet helt.
- Ikke rør tilskjæringsbitset umiddelbart etter bruk. Det kan være ekstremt varmt og kan gi brannskader.

- Ikke sør tynner, bensin, olje eller lignende på foten. Disse stoffene kan forårsake sprekker i foten.
- Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Vis varsomhet for å hindre hudkontakt og innånding av stov. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger.
- Bruk alltid riktig støvmaske/pustemaske for materialet og bruksområdet du arbeider med.
- Plasser verktøyet på et stabilt sted. Ellers kan det oppstå en fallulykke som forårsaker personskader.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

ADVARSEL: IKKE LA HENSYNET TIL HVA SOM ER "BEHAGELIG" ELLER DET FAKTUM AT DU KJENNER PRODUKTET GODT (ETTER MANGE GANGERS BRUK) GJØRE DEG MINDRE OPPMERKSOM PÅ SIKKERHETSREGLENE FOR BRUKEN AV DET AKTUELLE PRODUKTET. VED MISBRUK ELLER HVIS IKKE SIKKERHETSREGLENE I DENNE BRUKSANVISNINGEN FØLGES, KAN DET OPPSTÅ ALVORLIG PERSONSKADE.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpselet trukket ut av kontakten før du justerer eller kontrollerer de mekaniske funksjonene.

Juster tilskjæringsbitsfremspringet

For å justere bitsfremspringet åpner du sperrehendelen og flytter foten opp eller ned etter ønske ved å vri på justeringsskruen. Når du er ferdig med å justere, lukker sperrehendelen godt for å feste foten.

- Fig.1: 1. Ramme 2. Skala 3. Bitsfremspringet
4. Sperrehendel 5. Justeringsskrue
6. Sekskantmutter

MERK: Hvis verktøyet ikke er festet selv om sperrehendelen er lukket, strammer du sekskantmutteren og lukker sperrehendelen.

Bryterfunksjon

FORSIKTIG: Før du setter støpselet inn i kontakten, må du alltid forviss deg om at verktøyet er slått av.

Start verktøyet ved å trykke på den siden av bryteren som er merket med I. Stopp verktøyet ved å trykke på den siden av bryteren som er merket med O.

- Fig.2: 1. Bryter

Elektronisk funksjon

Maskinen er utstyrt med de elektroniske funksjonen for å gjøre den enkel å bruke.

Indikatorlampe

► Fig.3: 1. Indikatorlampe

Indikatorlampen lyser grønt når verktøyet er koblet til. Hvis indikatorlampen ikke tennes, kan det være en feil på strømledningen eller kontrolleren. Hvis indikatorlampen tennes, men verktøyet ikke starter selv om det er slått på, kan kullbørstene være slitt, eller det kan være en feil på kontrolleren, motoren eller på/av-bryteren.

Sikker mot utilsiktet omstart

Verktøyet starter ikke når det trykkes på den siden av bryteren som er merket med I, selv når verktøyet er koblet til stikkontakten.

På dette tidspunktet blinker indikatorlampen rødt og viser at anordningen som skal hindre utilsiktet omstart, er i funksjon. For å avbryte anordningen som skal hindre utilsiktet omstart trykker du på den siden av bryteren som er merket med O.

Mykstartfunksjon

Mykstartfunksjonen reduserer oppstartssjokket til et minimum, og gjør at verktøyet starter mykt.

Konstant hastighetskontroll

Elektronisk hastighetskontroll for å oppnå konstant hastighet.

Du kan oppnå fin overflate fordi rotasjons hastigheten holdes konstant, selv under belastning.

Hastighetsinnstillingshjul

► **ADVARSEL:** Ikke bruk hastighetsinnstillingshjulet mens verktøyet sviver. Operatøren kan komme borti tilskjæringsbitset på grunn av reaksjonskraften. Dette kan føre til personskade.

► **FORSIKTIG:** Hvis verktøyet brukes lenge og kontinuerlig ved lavturtall, vil motoren bli overbelastet og slutte å virke som den skal.

► **FORSIKTIG:** Hastighetsinnstillingshjulet kan kun dreies til 6 og så tilbake til 1. Ikke prøv å dreie det forbi 6 eller 1, da det kan føre til at hastighetsinnstillingfunksjonen slutter å virke.

Du kan endre verktøyhastigheten ved å dreie på innstillingshjulet for turtallet til en gitt tallinnstilling fra 1 til 6.

► Fig.4: 1. Hastighetsinnstillingshjul

Hastigheten øker når hastighetsinnstillingshjulet dreies mot tallet 6. Lavere hastighet oppnås når hjulet dreies mot tallet 1. På denne måten kan den ideelle hastigheten velges for optimal materialbehandling, dvs. at hastigheten kan justeres korrekt for å passe til det aktuelle materialet og bitsdiameteren. Se også tabellen når det gjelder forholdet mellom tallinnstillingen på hjulet og den omtrentlige verktøyhastigheten.

Tall	min ⁻¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	34 000

MONTERING

► **FORSIKTIG:** Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stoppelet trukket ut av kontakten før du utfører noe arbeid på maskinen.

Montere eller demontere tilskjæringsbits

► **FORSIKTIG:** Ikke stram kjøksmutterne uten å sette inn et tilskjæringsbits, ellers vil patronkonus ødelegges.

► **FORSIKTIG:** Bruk bare de skrunøklene som fulgte med verktøyet.

Tilskjæringsbitset kan monteres på to måter. Du velger selv hvordan du gjør det.

Med to skrunøkler

Sett tilskjæringsbitset helt inn i patronkonusen, og stram kjøksmutteren godt med én skrunøkkel mens du holder hansen med den andre skrunøkkelen.

► Fig.5: 1. Stramme 2. Løsne 3. Hals 4. Kjøksmutter

Med én skrunøkkel

Sett tilskjæringsbitset helt inn i patronkonusen, og stram kjøksmutteren godt med skrunøkkelen mens du trykker på spindellåsen.

► Fig.6: 1. Stramme 2. Løsne 3. Spindellås
4. Kjøksmutter

Ta ut tilskjæringsbitset ved å følge monteringsprosedyren i motsatt rekkefølge.

Bytte ut patronkonusen

► **FORSIKTIG:** Bruk riktig størrelse på patronkonusen for tilskjæringsbitset du tenker å bruke.

► **FORSIKTIG:** Ikke stram kjøksmutteren uten at du monterer et tilskjæringsbits, ellers kan patronkonusen brekke.

1. Løsne kjøksmutteren, og fjern den.
2. Bytt ut patronkonusen som er montert med ønsket patrononus.
3. Sett kjøksmutteren tilbake på plass.

► Fig.7: 1. Patrononus 2. Kjøksmutter

BRUK

► **FORSIKTIG:** Ha alltid én hånd på selve verktøykabinetten, for å holde verktøyet godt på plass. Ikke ta i metalldelen.

For foten

ADVARSEL: Sett alltid støvmunnstykket på foten før du bruker verktøyet med foten.

► Fig.8: 1. Støvmunnstykke 2. Fingerskrue 3. Fot

1. Sett foten på arbeidsemnet som skal skjæres, uten at tilskjæringsbitset kommer borti arbeidsemnet.

2. Slå på maskinen og vent til tilskjæringsbitset oppnår full hastighet.

3. Skjyv verktøyet fremover over overflaten på arbeidsemnet mens du holder foten i flukt, og beveg det jevnlig fremover til skjæringen er fullført.

► Fig.9

Ved kantfresing må overflaten på arbeidsemnet være på venstre side av tilskjæringsbitset i arbeidsretningen.

► Fig.10: 1. Arbeidsemne 2. Bitsets dreieretning
3. Visning fra oversiden av verktøyet
4. Arbeidsretning

Når du bruker føringskinnen eller skjæreføringen, må du passe på å holde den på høyre side i materetningene. Dette vil hjelpe deg til å holde den i flukt med siden på arbeidsemnet.

► Fig.11: 1. Materetning 2. Bitsets dreieretning
3. Arbeidsemne 4. Rett føring

MERK: Beveger du verktøyet forover for raskt, kan det resultere i dårlig skjærekvalitet eller skader på tilskjæringsbitset eller i motoren. Hvis verktøyet beveges for sakte, kan du brenne eller skade kuttet. Riktig hastighet avhenger av størrelsen på bitset, typen arbeidsemne og fresegryden. Før du starter skjæringen i det aktuelle arbeidsemnet, råder vi deg til å foreta en prøveskjæring på et stykke kapp. Dette vil vise nøyaktig hvordan kuttet kommer til å se ut og gjør det mulig for deg å sjekke målene.

FORSIKTIG: Siden for mye skjæring kan overbelaste motoren eller skape vanskeligheter med å kontrollere verktøyet, må ikke skjæredybden være mer enn 3 mm på det dypeste når du skjærer spor. Hvis du ønsker å frese sporene dypere enn 3 mm, må du foreta flere skjæringer med gradvis dypere innstillinger.

Fot (harpiks)

Valgfritt tilbehør

Du kan bruke foten (harpiks) som valgfritt tilbehør som vist i figuren.

► Fig.12: 1. Klemmskru

Plasser verktøyet på foten (harpiks), og skru fast klemsskruen når tilskjæringsbitset stikker ut slik du vil. Fremgangsmåter finner du under informasjonen om bruk av foten.

Templetføring

Valgfritt tilbehør

Malføringen har en hylse som tilskjæringsbitset går igjennom. Dette gjør det mulig å bruke tilskjæringsmaskinen med malmønster.

► Fig.13

1. Løsne skruene og ta av fotbeskyttelsen.

► Fig.14: 1. Fotbeskyttelse 2. Skruer

2. Plasser malføringen på foten, og plasser fotbeskyttelsen på nytt. Sikre fotbeskyttelsen ved å stramme skruene.

3. Fest malen på arbeidsemnet. Plasser verktøyet på malen og skyv verktøyet med malføringen langs siden på malen.

► Fig.15: 1. Tilskjæringsbits 2. Ramme
3. Fotbeskyttelse 4. Templet
5. Arbeidsemne 6. Templetføring

MERK: Arbeidsemnet skjæres i litt forskjellig storrelse i forhold til templet. Tillatt avstand på (X) mellom tilskjæringsmaskinen og utsiden av templetføringen. Avstanden (X) kan kalkuleres med følgende ligning:

Avstand (X) = (utvendig diameter på templetføringen - tilskjæringsbitsdiameter) / 2

Rett føring

Valgfritt tilbehør

Den rette føringen brukes for rette kutt ved skråfasing og sporfresing.

► Fig.16

1. Fest føringssplaten på den rette føringen med skruen og vingemutteren.

► Fig.17: 1. Bolt 2. Føringsplate 3. Rett føring
4. Vingemutter

2. Fest enheten for rett føring med klemsskruen.

► Fig.18: 1. Klemmeskru 2. Rett føring
3. Vingemutter 4. Ramme

3. Løsne vingemutteren på enheten for rett føring, og juster avstanden mellom tilskjæringsbitset og den rette føringen. Stram vingemutteren godt i ønsket avstand.

4. Når du skjærer, må du bevege verktøyet med den rette føringen i flukt med siden på arbeidsemnet.

Hvis avstanden mellom siden av arbeidsemnet og skjæreposisjonen er for stor for den rette føringen, eller hvis ikke siden av arbeidsemnet er rett, kan ikke den rette føringen brukes. I slike tilfeller må du klemme fast en rett planke til arbeidsemnet og bruke denne som en føring mot foten på tilskjæringsmaskinen. Mat verktøyet i pilens retning.

► Fig.19

Sirkelarbeid

Sirkelarbeid kan utføres hvis du setter sammen den rette føringen og føringssplaten som vist i figurene.

Min. og maks. radius for sirklene som skal skjæres (avstand mellom senter i sirkelen og senter på tilskjæringsbitset) er som følger:

Min.: 70 mm

Maks.: 221 mm

For å skjære sirkler mellom 70 mm og 121 mm i radius

► Fig.20: 1. Vingemutter 2. Føringsplate 3. Rett føring
4. Senterhull 5. Bolt

For å skjære sirkler mellom 121 mm og 221 mm i radius

► Fig.21: 1. Vingemutter 2. Føringsplate 3. Rett føring
4. Senterhull 5. Bolt

MERK: Sirkler mellom 172 mm og 186 mm i radius kan ikke skjæres ved hjelp av denne føringen.

1. Rett inn senterhullet i den rette føringen mot sentri i sirkelen som skal skjæres.

► Fig.22: 1. Spiker 2. Senterhull 3. Rett føring

- Slå en spiker på under 6 mm diameter inn i senterhullet for å sikre føringen.
- Drei verktøyet rund spikeren med klokken.

Skjæreføring

Valgfritt tilbehør

Pussing, bueskjæring i finér og lignende er lett med skjæreføringen. Føringsrullen holder kurven og sikrer et fint kutt.

► Fig.23

- Monter skjæreføringen og føringsholderen på føten med klemeskruen (A).
- Løsne klemeskruen (B) og juster avstanden mellom tilskjæringsbiten og tilskjæringssføringen ved å dreie på justeringsskruen (1 mm per omdreining). Når avstanden er slik du vil ha den, må du stramme klemeskruen (B) for å feste skjæreføring på riktig sted.

► Fig.24: 1. Justeringsskrue 2. Føringsholder
3. Skjæreføring

- Når du skjærer, må du bevege verktøyet med føringsrullen langs siden på arbeidsemnet.

► Fig.25: 1. Arbeidsemne 2. Tilskjæringsbit
3. Føringsrull

Vippefot

Valgfritt tilbehør

Vippefoten brukes for tilpasning av kanten på laminatplater eller tilsvarende materialer.

Vippefoten er praktisk for skråskjæring.

- Plasser verktøyet på vippefoten, løsne klemeskruene, og vipp maskinen i ønsket vinkel.
- Lukk sperrehendelen når tilskjæringsbitset stikker frem slik du vil, og stram klemeskruene i ønsket vinkel.
- Klem en rett planke fast mot arbeidsemnet, og bruk den som en føring mot vippefoten. Mat verktøyet i pilens retning.

► Fig.26: 1. Klemeskruer 2. Sperrehendel

Bruke vippefotbeskytteren med føten

Vippefotbeskytteren (firkantet) kan monteres på føten når den er fjernet fra vippefoten. Fotbeskytterens form kan endres fra rund til firkantet.

- Fjern vippefotbeskytteren fra vippefoten ved å løsne og fjerne de fire skruene.

- Monter vippefotbeskytteren på føten.

► Fig.27: 1. Vippefotbeskytter 2. Skru

Forskjøvet fot

Valgfritt tilbehør

Den forskjøvede føten brukes for tilpasning av kanten på laminatplater eller tilsvarende materialer.

Den forskjøvede føten er nyttig for jobbing på trange steder.

► Fig.28

Bruke verktøyet med den forskjøvede føten

- Før du monterer verktøyet på den forskjøvede føten, fjerner du kjoksmutteren og patronkonusen ved å løsne kjoksmutteren.

► Fig.29: 1. Trinse 2. Kjoksmutter 3. Patrononus

- Monter trinsen på verktøyet ved å trykke på spindekkelsen og stramme trinsen godt med en skrunøkkel.

► Fig.30: 1. Skrunøkkel 2. Trinse 3. Spindellås

- Plasser patrononusen på plass, og skru kjoksmutteren på den forskjøvede føten som vist i figuren.

► Fig.31: 1. Kjoksmutter 2. Patrononus

- Monter den forskjøvede føten på verktøyet.

► Fig.32

- Hekt den ene enden av båndet over trinsen ved hjelp av en skrunøkkel, og kontroller at hele båndbredden passer over hele trinsen.

► Fig.33: 1. Trinse 2. Bånd

- Lukk sperrehendelen.

► Fig.34: 1. Sperrehendel

- Monter tilskjæringsbitset på følgende måte.

Legg ned verktøyet med den forskjøvede føten. Sett sekskantnøkkelen inn i hullet i den forskjøvede føten.

Mens du holder sekskantnøkkelen på plass som vist i figuren, setter du tilskjæringsbitset inn i patrononusen på skaftet til den forskjøvede føten fra motsatt side og strammer kjoksmutteren godt med en skrunøkkel.

► Fig.35: 1. Skrunøkkel 2. Seksantnøkkel
3. Tilskjæringsbits

- Ta ut tilskjæringsbitset ved å følge monteringsprosedyren i motsatt rekkefølge.

Bruke føten på med den forskjøvede fotplaten og håndtakfeste

Den forskjøvede føten kan også brukes med en fot og et håndtakfeste (valgfritt tilbehør) for bedre stabilitet.

► Fig.36

- Løsne skruene, og fjern den øverste delen fra den forskjøvede føten. Sett til side den øverste delen av den forskjøvede føten.

► Fig.37: 1. Skruer 2. Forskjøvet fotplate 3. Øverste del av den forskjøvede føten

- Monter den forskjøvede føten med fire skruer og håndtakfestet med to skruer på den forskjøvede fotplaten. Skru et stanghåndtak (valgfritt tilbehør) på håndtakfestet. En annen måte du kan bruke det på, er ved å bruke kulehåndtaket som fjernes fra en senket fot (valgfritt tilbehør) og som kan monteres på håndtakfestet. For å montere kulehåndtaket plasserer du det på håndtakfestet og skrur det fast med en skrue.

Med stanghåndtak

► Fig.38: 1. Stanghåndtak 2. Håndtakfeste
3. Forskjøvet fotplate

Med kulehåndtak

► Fig.39: 1. Skru 2. Kulehåndtak 3. Håndtakfeste

Bruke maskinen med senkefoten

Valgfritt tilbehør

► FORSIKTIG: Når du bruker en håndoverfres, holder du verktøyet godt med begge hender.

- For å bruke verktøyet som en håndoverfres, monterer du verktøyet på en senkefot (valgfritt tilbehør) ved å trykke den helt ned. Enten kule- eller stanghåndtaket (valgfritt tilbehør) kan brukes, avhengig av arbeidet som skal utføres.

► Fig.40: 1. Senkefot 2. Stanghåndtak

- For å bruke stanghåndtaket (valgfritt tilbehør), løsner du skruen og fjern kulehåndtaket.

► Fig.41: 1. Skrue 2. Kulehåndtak

- Skru stanghåndtaket på foten.

► Fig.42: 1. Stanghåndtak

Justere dybden ved bruk av senkefoten (valgfritt tilbehør)

► FORSIKTIG: Hold alltid godt fast i verktøyet i begge håndtakene under bruk.

- Fig.43: 1. Justeringsknott 2. Låsespak
3. Dybdepeker 4. Innstillingssmutter for stopperstang 5. Hurtigmaterknapp
6. Stopperstang 7. Stopperblokk
8. Justeringssekskantskrue

- Plasser verktøyet på en jevn overflate. Løsne låsespaken, og senk verktøykroppen til tilskjæringsbitset såvidt berører den flate overflaten. Stram låsespaken for å låse verktøykroppen.

- Drei innstillingsskruen for stopperstangen mot klokken. Senk stopperstangen til den kommer i kontakt med justeringssekskantskruen. Plasser dybdepelet på linje med "0"-delestrekken. Skjæredybden vises på skalaen ved hjelp av dybdepekeren.

- Mens du trykker på hurtigmaterknappen, må du heve stopperstangen til du har oppnådd den ønskede skjæredybden. Du kan justere dybden i svært små trinn ved å dreie på justeringsknotten (1 mm per omdreining).

- Ved å dreie innstillingsskruen for stopperstangen med klokken kan du feste stopperstangen godt.

- Nå kan du oppnå din forhåndsbestemte skjæredybde ved å løsne låsespaken og deretter senke verktøykroppen til stopperstangen berører justeringsskruen til stopperblokken.

- Sett foten på arbeidsemnet som skal skjæres, uten at tilskjæringsbitset kommer borti arbeidsemnet.

- Slå på verktøyet, og vent til tilskjæringsbitset oppnår full hastighet.

- Senk verktøykroppen, og beveg verktøyet over overflaten på arbeidsemnet mens du holder verktøyfoten i flukt og beveg den jevnt fremover til skjæringen er fullført.

Ved kantfresing må overflaten på arbeidsemnet være på venstre side av tilskjæringsbitset i materetningen.

- Fig.44: 1. Arbeidsemne 2. Bitsets dreieretning
3. Visning fra oversiden av verktøyet
4. Materetning

Når du bruker den rette føringen eller skjæreføringen, må du passe på å holde den på høyre side i materetningen. Dette vil hjelpe deg med å holde dem i flukt med siden på arbeidsemnet.

- Fig.45: 1. Materetning 2. Bitsets dreieretning
3. Arbeidsemne 4. Rett føring

MERK: Beveger du verktøyet forover for raskt, kan det resultere i dårlig skjærekvalitet eller skader på tilskjæringsbitset eller i motoren. Hvis verktøyet beveges for sakte, kan du brenne eller skade kuttet. Riktig hastighet avhenger av størrelsen på bitset, typen arbeidsemne og fressedybden. For du starter skjæringen i det aktuelle arbeidsemnet, råder vi deg til å foreta en prøveskjæring på et stykke kapp. Dette vil vise nøyaktig hvordan kuttet kommer til å se ut og gjør det mulig for deg å sjekke målene.

Rett føring for føringsholder

Valgfritt tilbehør

Den rette føringen brukes for rette kutt ved skråfasing og sporfresing.

- Fig.46: 1. Bolt 2. Føringsholder 3. Vingemutter (A)
4. Bolt 5. Vingemutter (B) 6. Føringsplate
7. Rett føring 8. Vingebolter

- Monter den rette føringen på føringsholderen (valgfritt tilbehør) med bolten og vingemutteren (A).
- Sett føringsholderen inn i hullene i senkefoten, og stram vingeboltene.
- For å justere avstanden mellom tilskjæringsbitset og den rette føringen, løsner du vingemutteren (B). Når avstanden er slik du vil ha den, må du stramme vingemutteren (B) for å feste den rette føringen på riktig sted.

Rett føring

Valgfritt tilbehør

Den rette føringen brukes for rette kutt ved skråfasing og sporfresing.

► Fig.47

- Sett føringssstengene inn i hullene i senkefoten.
- Fig.48: 1. Føringsstang 2. Vingemutter 3. Rett føring
- Juster avstanden mellom tilskjæringsbitset og den rette føringen. Når avstanden er slik du vil ha den, må du stramme vingemutterne for å feste den rette føringen på riktig sted.
- Når du skjærer, må du bevege verktøyet med den rette føringen i flukt med siden på arbeidsemnet.

Hvis avstanden mellom siden av arbeidsemnet og skjærepasjonen er for stor for den rette føringen, eller hvis ikke siden av arbeidsemnet errett, kan ikke den rette føringen brukes. I slike tilfeller må du klemme fast en rett planke til arbeidsemnet og bruke denne som føring mot foten på håndoverfresen. Mat verktøyet i pilens retning.

► Fig.49

Malføring

Valgfritt tilbehør

Malføringen har en hylse som tilskjæringsbitset går igjennom. Dette gjør det mulig å bruke tilskjæringsmaskinen med malmmonster.

► Fig.50

1. Løsne skruene på verktøyfoten, sett inn malføringen, og stram skruene.

► Fig.51: 1. Skrue 2. Fot 3. Malføring

2. Fest malen på arbeidsemnet. Plasser verktøyet på malen og skyv verktøyet med malføringen langs siden på malen.

► Fig.52: 1. Tilskjæringsbits 2. Ramme

3. Fotbeskyttelse 4. Templet

5. Arbeidsemne 6. Templetføring

MERK: Arbeidsemnet skjæres i litt forskjellig storrelse i forhold til tempelen. Tillatt avstand på (X) mellom tilskjæringsmaskinen og utsiden av tempelføringen. Avstanden (X) kan kalkuleres med følgende ligning:

Avstand (X) = (utvendig diameter på templetføringen - tilskjæringsbitsdiameter) / 2

VALGFRITT TILBEHØR

► FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

• Rette og sporformede bits

• Kantformende bits

• Laminatskjærebits

• Enhet for rett føring

• Føringsenhet for tilskjæringsmaskin

• Fotenhett (harpiks)

• Vippefotenhet

• Senkefotenhet

• Forskjøvet fot-enhet

• Malføring

• Patrononus

• Skrunøkkel

• Støvmunnstykke

• Føringsskinne

• Føringsskinneadaptersett

• Rett føring med mikrojustering

• Støttehåndtak

• Håndtakfeste

MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

Støvmunnstykkesett

Bruk støvmunnstykket til støvsuging.

For foten

Monter støvmunnstykket på verktøyfoten med fingerskruen.

► Fig.53: 1. Støvmunnstykke 2. Fingerskrue 3. Fot

For senkefoten

Valgfritt tilbehør

1. Monter støvmunnstykket på senkefoten med fingerskruen, slik at fremspringet på støvmunnstykket passer i hakket i senkefoten.

► Fig.54: 1. Støvmunnstykke 2. Fingerskrue
3. Senkefot

2. Koble en støvsuger til støvmunnstykket.

► Fig.55

VEDLIKEHOLD

► FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.

OBS: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

Skifte kullbørster

► Fig.56: 1. utskiftingsmerke

Kontroller kullbørstene med jevne mellomrom.

Bytt dem når de er slitt ned til utskiftingsmerket. Hold kullbørstene rene og fri til å bevege seg i holderne. Begge kullbørstene må skiftes samtidig. Bruk bare identiske kullbørster.

1. Bruk en skrutrekker til å fjerne børsteholderhettene.

2. Ta ut de slitte kullbørstene, sett i nye, og fest børsteholderhettene.

► Fig.57: 1. Børsteholderhette

Tilskjæringsmaskinbits

Rette bits

► Fig.58

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4"			
8	8	60	25
6		50	18
1/4"			
6	6	50	18
1/4"			

Enhett:mm

U-sporbits

► Fig.59

D	A	L1	L2	R
6	6	60	28	3
1/4"				

Enhett:mm

V-sporbits

► Fig.60

D	A	L1	L2	θ
1/4"	20	50	15	90°

Enhett:mm

Utjevningsskjærbits for borspiss

► Fig.61

D	A	L1	L2	L3
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28
1/4"				

Enhett:mm

Dobbelt utjevningsskjærbits for borspiss

► Fig.62

D	A	L1	L2	L3	L4
8	8	80	95	20	25
6	6	70	40	12	14
1/4"					

Enhett:mm

Hjørnefresbits

► Fig.63

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
1/4"						
6	20	8	45	10	4	4
1/4"						

Enhett:mm

Skráfasebits

► Fig.64

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Enhett:mm

Rund pregingsbits

► Fig.65

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Enhett:mm

Utjevningsskjærbits for kulelager

► Fig.66

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4"			

Enhett:mm

Hjørnefresbits for kulelager

► Fig.67

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4"	21	8	40	10	3,5	6

Enhett:mm

Skráfasebits for kulelager

► Fig.68

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

Enhett:mm

Pregingsbits for kulelager

► Fig.69

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

Enhett:mm

Rundt pregingsbits for kulelager

► Fig.70

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Enhett:mm

Romersk karniss-bits for kulelager

► Fig.71

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

Enhett:mm

Rund pregingsbits

► Fig.65

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Enhett:mm

TEKNISET TIEDOT

Malli:	RT0702C
Kiristysholkin kapasiteetti	6 mm, 8 mm tai 1/4"
Kuormittamaton kierrosnopeus	10 000–34 000 min ⁻¹
Koko korkeus	210 mm
Nettopaino	1,8–2,8 kg
Suojausluokka	□/II

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset tiedot voivat vaihdella maittain.
- Paino voi olla erilainen lisävarusteista johtuen. EPTA-menettelytavan 01/2014 mukaisesti, taulukossa on kuvattu kevyin ja painavin laiteyhdistelmä.

Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu puun, muovin ja vastaavien materiaalien tasojsyrintään ja profiloointiin.

Virtalähde

Koneen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja sitä saa käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty ja siksi se voidaan kytkeä myös maadoittamattomaan pistorasiaan.

Melutaso

Typillinen A-painotettu melutaso määrittyy standardin EN62841-2-17 mukaan:

Äänepainetaso (L_{pA}) : 82 dB (A)

Äänen voiman taso (L_{WA}) : 93 dB (A)

Virhemarginaali (K) : 3 dB (A)

HUOMAA: Ilmoitetut melutasoarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettuja melatasoarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: Käytä kuulosuojaamia.

VAROITUS: Sähkötyökalun käytön aikana mitattu melutasoarvo voi poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsitelävän työkappaleen mukaan.

VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisuissa käyttöolo-suhteissa tapahtuvan arviodun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

Tarinä

Kokonaistarinä (kolmen akselin vektorien summa) määritty standardin EN62841-2-17 mukaan:

Työtila: pyöriminen ilman kuormaa

Tarinäpäästö (a_h) : 2,5 m/s² tai alhaisempi

Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s²

HUOMAA: Ilmoitetut kokonaistarinäarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettuja kokonaistarinäarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tarinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsitelävän työkappaleen mukaan.

VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisuissa käyttöolo-suhteissa tapahtuvan arviodun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Koskee vain Euroopan maita

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty tähän käyttöoppaaseen.

TURVAVAROITUKSET

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saataa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammoitumiseen.

Säilytä varoituksset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Varoituksissa käytettäväillä termillä "sähkötyökalu" tarkoitaan joko verkkovirtaa käyttävä (johdotlista) työkalua tai akkukäytöistä (johdotonta) työkalua.

Jyrsimen turvaohjeet

- Pitele sähkötyökalua vain sen eristetyistä tartuntapinnoista, sillä leikkuri saattaa osua laitteen omaan virtajohtoon. Jos osut jäännitteiseen johtoon, jääneisi voi siirtyä sähkötyökalun sähköä johtavia metalliosiin ja aiheuttaa käytäjälle sähköiskun.
- Kiinnitä ja tue työkappale tukevalle alustalle puristimilla tai muulla käytännöllisellä tavalla. Työkappaleen piteleminen käsin tai vartaloa vasten ei tee työkappaleetta riittävästi ja voi johtaa hallinnan menetykseen.
- Jyrsinkärjen karan on oltava käytetyn kiristysholkin mukainen.
- Käytä vain jyrsinkärkeä, jonka nimellisnopeus on vähintään yhtä suuri kuin työkalun merkityy enimmäisnopeus.
- Käytä kuulosuojaamia, jos käytät laitetta pitäään yhtäjaksoisesti.
- Käsittele jyrsiksoisesti hyvin huolellisesti.
- Tarkasta, ettei jyrsinkärjessä ole halkeamia tai vikoja, ennen kuin aloitat työskentelyn. Vaihda halkeileva tai muuten vahingoittunut kärki heti uuteen.
- Vältä naulojen sahaamista. Tarkasta työkappale ja poista kaikki naulat ennen työstöä.
- Ota koneesta luja ote.
- Pidä kädet loitolla pyörivistä osista.
- Varmista, ettei jyrsinkärki kosketa työkappaleita, ennen kuin kytkin käännetään päälle.
- Anna koneen käydä jonkin aikaa, ennen kuin alat työstää työkappaleita. Jos jyrsinkärki pyörii epästäsisesti tai täristen, se voi olla väärin asennettu.
- Ole huolellinen jyrsinkärjen pyörimissuunnan ja syöteenvsuunnan suhteesta.
- Älä jätä työkalua käymään itsekseen. Käytä työkalua vain silloin, kun pidät sitä käessä.
- Sammuta aina laite ja odota, kunnes jyrsinkärki on täysin pysähtynyt ennen työkalun poistamista työkappaleesta.
- Älä kosketa jyrsintä väliötömästi käytön jälkeen, sillä se saattaa olla erittäin kuuma ja polttava ihoasi.
- Älä tahraa pohjaa huolimattomasti tinnerillä, bensiinillä, öljyllä tai vastaavalla. Ne voivat aiheuttaa halkeamia pohjaan.
- Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka voivat olla myrkkyisiä. Huolehdi, että pölyn sisäänhengittämistä ja ihosketusta vältetään. Noudata materiaalin toimittajan turvaohjeita.
- Käytä aina työstettävän materiaalin ja käyttötarkoitukseen mukaan valittua pölynaamarial/hengityssuoajainta.
- Aseta työkalu tasaiselle alustalle. Muutoin seurausena voi olla putoamisesta johtuvia henkilövammoja.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäytösyiden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöti työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöööhöressä ilmoitettujen turvamäärysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

TOIMINTOJEN KUVAUS

HUOMIO: Varmista aina ennen koneen säätojen ja toiminnallisten tarkistusten tekemistä, että kone on sammuttettu ja irrotettu pistorasiasta.

Jyrsinkärjen ulkonema säätö

Säädä kärjen ulkonema avaamalla ensin lukitusvipu ja siirtämällä sitten alustaa ylös tai alas säätöruevia käänämällä. Kun olet tehnyt säädön, kiinnitä alusta paikalleen sulkevalla lukitusvipu pitäävästi.

► Kuva1: 1. Alusta 2. Asteikko 3. Kärjen ulkonema 4. Lukitusvipu 5. Säätöruevi 6. Kuusiomutteri

HUOMAA: Jos työkalu ei lukitu paikalleen, vaikka lukitusvipu on suljettu, kiristä ensin kuusiomutteri ja sulje sitten lukitusvipu uudelleen.

Kytkimen käyttäminen

HUOMIO: Tarkasta aina, että työkalun virtakytkin ei ole pääillä, ennen kuin kytket työkalun verkkovirtaan.

Työkalu käynnistetään painamalla kytkimen I-puolta. Työkalu pysäytetään painamalla kytkimen O-puolta.

► Kuva2: 1. Kytkin

Sähköinen toiminta

Laite on varustettu sähköisillä toiminoilla helppokäytöisyyttä ajatellen.

Merkkivalo

► Kuva3: 1. Merkkivalo

Vihreä merkkivalo syttyy, kun työkalu liitetään virran-syöttöön. Jos merkkivalo ei syty, päävirtajohto tai ohjain saattaa olla vahingoittunut. Merkkivalo palaa, mutta työkalu ei käynnisty silloinkaan, kun työkalu käynnistetään, hiljiiharat saattavat olla kuluneet tai ohjain, moottori tai ON/OFF-kytkin saattaa olla vaurioitunut.

Tahattoman uudelleenkäynnistyksen esto

Työkalu ei käynnisty, kun kytkimen I-puoli on painettuna, vaikka työkalun virtajohto olisi kytkettyynä.

Tällöin merkkivalo vilkkuu punaisena, mikä ilmaisee, että tahattoman uudelleenkäynnistyksen estolaite on toiminnassa.

Tahaton uudelleenkäynnistyksen eston voi peruuttaa painamalla kytkimen O-puolta.

Pehmeä käynnistys

Pehmeä käynnistys-ominaisuus minimoi käynnistysiskun ja näin työkalu käynnistyy tasaisesti.

Vakionopeuden säätö

Sähköinen nopeudensäätö vakionopeuden ylläpitämistä varten.

Helpottaa viimeistellyn lopputuloksen saavuttamista, koska pyörimisnopeus pysyy vakiona jopa kuormituksessa.

Nopeudensäättöengas

VAROITUS: Älä käytä nopeudensäättöengasta käytön aikana. Jyrsinkärki saattaa muutoin koskettaa käyttäjää reaktiovoiman takia. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

HUOMIO: Jos työkalua käytetään pitkään alhaisilla nopeuksilla, moottori ylikuormittuu aiheuttaen työkaluun toimintahäiriön.

HUOMIO: Nopeudensäättöengasta voi käännytää vain numeroon 6 saakka ja takaisin numeroon 1. Älä pakota sitä numeroiden 6 tai 1 yli, sillä se voi rikkoaa nopeudensäättötoiminnon.

Työkalun nopeutta voi muuttaa kääntämällä nopeudensäättörengas valittuun numeroon 1–6.

► **Kuva4:** 1. Nopeudensäättöengas

Nopeus on sitä suurempi mitä suurempi nopeudensäättörengas asetus on valittuna, suurin arvo on 6. Työkalun nopeus on sitä pienempi mitä pienempi numero on valittuna, pienin arvo on 1. Nopeus voidaan näin säättää optimaaliseksi käsittelytäväin materiaalin ja käytettävän kärjen halkaisijan mukaan.

Oheisessa taulukossa on esitetty säättörengasnumeroihin suhde työkalun likimääriisiin käyntinopeuksiin.

Numero	min ⁻¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	34 000

KOKOONPANO

HUOMIO: Varmista aina ennen koneelle tehtäviä toimenpiteitä, että kone on sammuttettu ja irrotettu pistorasiasta.

Jyrsinkärjen kiinnitys ja irrotus

HUOMIO: Älä kiristä kiristysholkin mutteria jyrsinkärkeä kiinnittämättä, sillä muutoin kiristysholkin kartio rikkoutuu.

HUOMIO: Käytä ainoastaan työkalun mukana toimitettuja kiintoavaaimia.

Jyrsinkärjen voi asentaa kahdella eri tavalla. Käytä jompaa kumpaa tapaa.

Kahden kiintoavaaimen käyttö

Aseta jyrsinkärki niin syvälle kiristysholkin kartioon kuin se menee ja kiristä kiristysholkin mutteri tiukasti kiinni kiintoavaaimella pitämällä samalla holkin kaulaa paikallaan toisella kiintoavaaimella.

► **Kuva5:** 1. Kiristys 2. Löysäys 3. Kaula 4. Kiristysholkin mutteri

Yhden kiintoavaaimen käyttö

Aseta jyrsinkärki niin syvälle kiristysholkin kartioon kuin se menee ja kiristä kiristysholkin mutteri tiukasti kiinni kiintoavaaimella painamalla samalla holkin akselilukkoa.

► **Kuva6:** 1. Kiristys 2. Löysäys 3. Akselilukko 4. Kiristysholkin mutteri

Irrota jyrsinkärki päinvastaisessa järjestysessä.

Kiristysholkin kartion vaihtaminen

HUOMIO: Käytä oikean kokoista kiristysholkin kartiota käytettävän jyrsinkärjen mukaan.

HUOMIO: Älä kiristä kiristysholkin mutteria, jos jyrsinkärki ei ole paikallaan, sillä tälliöin kiristysholkin kartio saattaa rikkoutua.

1. Löysää kiristysholkin mutteria ja irrota osat.
2. Vaihda irrotetun kiristysholkin kartion tilalle haluamasi kiristysholkin kartio.
3. Asenna kiristysholkin mutteri takaisin paikalleen.

► **Kuva7:** 1. Kiristysholkin kartio 2. Kiristysholkin mutteri

TYÖSKENTELY

HUOMIO: Ota työkalusta aina tukeva ote toinen käsi rungossa. Älä koske metalliseen osaan.

Alustan käyttö

VAROITUS: Ennen kuin käytät työkalua alustan kanssa, muista aina kiinnittää pölysuutin alustaan.

► **Kuva8:** 1. Pölysuutin 2. Siipiruvi 3. Alusta

1. Aseta alusta leikattavan työkappaleen päälle niin, ettei jyrsinkärki kosketa työkappaletta.
2. Käynnistä sitten työkalu ja odota, kunnes jyrsinkärki saavuttaa täyden nopeuden.

3. Liikuta työkalua työkappaleen pinnalla tasaisesti eteenpäin pitämällä alustaa pinnan tasassa ja etenemällä tasaisesti, kunnes leikkaus on valmis.

► **Kuva9**

Kun leikkaat reunuja, työkappaleen pinnan tulisi olla jyrsinkärjen syöttösuuntaan nähden vasemmalla puolella.

- **Kuva10:** 1. Työkappale 2. Kärjen pyörimissuunta 3. Näkymä työkalun päältä 4. Syöttösuunta

Varmista suoraohjainta tai jyrsinohjainta käyttäessäsi, että se on syöttösuunnassa oikealla puolella. Tämä auttaa pitämään sitä samassa tasossa työkappaleen sivun kanssa.

- **Kuva11:** 1. Syöttösuunta 2. Kärjen pyörimissuunta 3. Työkappale 4. Suoraohjain

HUOMAA: Työkalun liian nopea kuljettaminen eteenpäin voi aiheuttaa huononlaatuisen leikkauksen, tai vahingoittaa jyrsinkärkeä tai moottoria. Työkalun liian hidas liikuttaminen eteenpäin voi polttaa ja pilata leikkauksen. Sopiva syöttöaste riippuu kärjen koosta, työkappaleen typistä ja leikkauksen syvyydestä. Ennen varsinaista työkappaleen työstämistä, on suositeltua tehdä koeleikkauksia lankunpalaseen. Tämän avulla näet tarkalleen mitä leikkaus näyttää ja voit myös tarkastaa mittasuhteet.

AHUOMIO: Koska liiallinen leikkaus voi ylikuormittaa moottoria tai aiheuttaa vaikeuksia työkalun hallinnassa,uria leikattaessa kertaleikkauksen syvyys ei saisi olla yli 3 mm. Kun haluat leikata yli 3 mm:n uria, tee leikkaus useita kertoja kasvattamalla jyrsinkärjen leikkausyvyttä kummakin leikkauskerralla.

Alusta (hartsinen)

Lisävaruste

Voit käyttää (hartsista) alustaa valinnaisena lisävarusteena kuvan mukaisesti.

- **Kuva12:** 1. Kiristysruuvi

Aseta työkalu (hartsiseen) alustaan ja kiristä se paikalleen kiristysruuvilla, kun jyrsinkärjen ulkonema on haluamasi.

Toimenpiteet on kuvattu alustan käyttöohjeissa.

Mallilankun ohjain

Lisävaruste

Mallilankun ohjain tarjoaa holkin, jonka kautta jyrsinkärki kulkee, sallien jyrsimen käytön mallikaavan mukaan.

- **Kuva13**

1. Löysennä ruuvit ja poista pohjan suojuks.

- **Kuva14:** 1. Pohjan suojuks 2. Ruuvit

2. Kiinnitä mallilankun ohjain pohjaan ja aseta pohjan suojuks uudelleen. Varmista sitten pohjan suojuksen kiinnitys kiristämällä ruuvit.

3. Varmista mallilankun kiinnitys työkappaleeseen. Aseta työkalu mallilankun päälle ja liikuta työkalua siten, että mallilankun ohjain liukuu mallilankun sivua pitkin.

- **Kuva15:** 1. Jyrsinkärki 2. Alusta 3. Pohjan suojuks 4. Mallilankku 5. Työkappale 6. Mallilankun ohjain

HUOMAA: Työkappale leikataan hieman eri kokonaaksi, kuin mallilankku. Jätä jyrsinkärjen ja mallilankun ohjaimen väliin etäisyys (X). Etäisyys (X) voidaan laskea seuraavaa yhtälöä käyttäen:

Etäisyys (X) = (mallilankun ohjaimen ulkohalkaisija - jyrsinkärjen halkaisija) / 2

Suoraohjain

Lisävaruste

Suoraohjaimen avulla suorat leikkaukset onnistuvat tehokkaasti viiste- ja uraleikauksissa.

- **Kuva16**

1. Kiinnitä ohjauslevy suora-ohjaimeen pultilla ja siipimutterilla.

- **Kuva17:** 1. Pultti 2. Ohjainlevy 3. Suoraohjain 4. Siipimutteri

2. Kiinnitä suoraohjainasetelma kiristysruuvilla.

- **Kuva18:** 1. Kiristysruuvi 2. Suoraohjain 3. Siipimutteri 4. Alusta

3. Löysää suoraohjaimessa oleva siipimutteri ja säädä jyrsinkärjen ja suoraohjaimen välinen etäisyys. Kun etäisyys on sopiva, kiristä siipimutteri tiukasti.

4. Liikuta työkalua leikatessa siten, että suoraohjain on samassa tasossa työkalun sivun kanssa.

Jos työkappaleen reunan ja leikkauksen välillä etäisyys on liian suuri suoraohjaimelle tai jos työkappaleen reuna ei ole suora, suoraohjainta ei voi käyttää. Kiristä tässä tapauksessa suora lauta tiukasti kiinni työkappaleeseen ja käytä sitä ohjaimena jyrsimen alustaa vasten. Liikuta työkalua nuolen osoittamaan suuntaan.

- **Kuva19**

Ympyränmuotoinen työ

Ympyränmuotoisen työn leikkaaminen onnistuu kokonaalla suoraohjain ja ohjauslevy kuvien osoittamalla tavalla.

Leikattavien ympyröiden vähimäis- ja enimmäisäteet (etäisyys ympyrän keskeltä jyrsinkärjen keskustaan) ovat seuraavat:

Väh.: 70 mm

Enint.: 221 mm

Säteeltään 70 mm:n – 121 mm:n ympyröiden leikkaus

- **Kuva20:** 1. Siipimutteri 2. Ohjainlevy 3. Suoraohjain 4. Keskkirikä 5. Pultti

Säteeltään 121 mm:n – 221 mm:n ympyröiden leikkaus

- **Kuva21:** 1. Siipimutteri 2. Ohjainlevy 3. Suoraohjain 4. Keskkirikä 5. Pultti

HUOMAA: Tätä ohjainta käytäessä ei voida leikata säteeltään 172 mm:n – 186 mm:n ympyröitä.

1. Kohdista suoraohjaimen keskkirikä leikattavan ympyrän keskiosan kanssa.

- **Kuva22:** 1. Naula 2. Keskkirikä 3. Suoraohjain

2. Kiinnitä suoraohjain paikalleen iskemällä halkaisijaltaan alle 6 mm:n naula keskkirikään.

3. Käänny työkalu naulan ympäri myötäpäivään.

Jyrsinohjain

Lisävaruste

Trimmausleikkaukset, huonekalujen vanerelihin kaarevat leikkaukset ja vastaan voina tehdä helposti jyrsinohjaimella. Ohjaimen teli ajaa kaaria ja takaa siistin leikkauksen.

► Kuvat 23

1. Kiinnitä jyrsinohjain ja ohjaimen pidin alustaan kiristysruvilla (A).
2. Löysää kiristysruuvia (B) ja sääädä jyrsinkärjen ja jyrsinohjaimen välistä etäisyyttä säätöruuvia kiertämällä (1 mm per kierros). Kun etäisyys on sopiva, kiinnitä jyrsinohjain paikalleen kiristämällä kiristysruuvia (B).

► Kuvat 24: 1. Sääätöruuvi 2. Ohjaimen pidin 3. Jyrsinohjain

3. Liikuta työkalua leikatessa siten, että ohjaimen teli etenee työkalun sivulta.

► Kuvat 25: 1. Työkappale 2. Jyrsinkärki 3. Ohjaintela

Kallistusalusta

Lisävaruste

Kallistusalusta käytetään lamoitujen levyjen tai vastaavien materiaalien reunojen viimeistelyyn.

Kallistusalusta on kätevä viisteleikkauksissa.

1. Aseta työkalu kallistusalustaan, löysää kiristysruuveja ja kallista sitten työkalu haluamaasi kulmaan.

2. Sääädä jyrsinkärjen ulkonema haluamaksi, sulje sitten lukitusvipu ja kiristä kiristysruuvit, kun kulma on haluamasi.

3. Kiinnitä suora lauta pitäävä työkappaleeseen ja käytä sitä ohjaimena kallistusalustaa vasten. Liikuta työkalua nuolen osoittamaan suuntaan.

► Kuvat 26: 1. Kiristysruuvi 2. Lukitusvipu

Kallistusalustan suojuksen käyttö alustan kanssa

Kallistusalustan suojuksen (neliökappaleen) voi poistaa kallistusalustasta ja kiinnittää alustaan. Alustan suojuksen voi muuttaa pyöreästä neliomäiseksi.

1. Irrota kallistusalustan suojuus kallistusalustasta avaamalla ja irrottamalla neljä ruuvia.

2. Asenna kallistusalustan suojuus alustaan.

► Kuvat 27: 1. Kallistusalustan suojuus 2. Ruuvi

Epäkeskoalusta

Lisävaruste

Epäkeskoalusta on tarkoitettu lamoitujen levyjen tai vastaavien materiaalien reunojen viimeistelyyn. Epäkeskoalusta on kätevä ahtaissa paikoissa työskenneltäessä.

► Kuvat 28

Työkalun käyttö epäkeskoalustan kanssa

1. Ennen kuin asennat työkalun epäkeskoalustaan, irrota kiristysholki ja sen kartio löysäämällä kiristysholkin mutteria.

► Kuvat 29: 1. Hihnapyörä 2. Kiristysholkin mutteri 3. Kiristysholkin kartio

2. Asenna hihnapyörä työkaluun painamalla aksellukkoa ja kiristämällä hihnapyörä pitävästi kiintoavaimella.

► Kuvat 30: 1. Kiintoavain 2. Hihnapyörä 3. Aksellilukko

3. Aseta kiristysholkin kartio ja kiristysholkin mutteri paikalleen epäkeskoalustaan kuvassa esitettyllä tavalla.

► Kuvat 31: 1. Kiristysholkin mutteri 2. Kiristysholkin kartio

4. Asenna epäkeskoalusta työkaluun.

► Kuvat 32

5. Aseta hihna hihnapyörälle ruuvitaltan avulla ja varmista, että hihna asettuu hihnapyörän päälle koko leveydetään.

► Kuvat 33: 1. Hihnapyörä 2. Hihna

6. Sulje lukitusvipu.

► Kuvat 34: 1. Lukitusvipu

7. Asenna jyrsinkärki seuraavasti.

Laske työkalu ja epäkeskoalusta alas. Aseta kuusikoloavaan epäkeskoalustassa olevaan aukkoon.

Pidä kuusikoloavainta paikallaan kuvan mukaisesti, aseta jyrsinkärki epäkeskoalustan akselliin olevaan kiristysholkin kartion vastakkaiselta puoleelta ja kiristä kiristysholkin mutteri pitääväksi kiintoavaimella.

► Kuvat 35: 1. Kiintoavain 2. Kuusikoloava 3. Jyrsinkärki

8. Irrota jyrsinkärki pääinvastaisessa järjestelyksessä.

Alustan käyttö epäkeskoalustan levy ja lisävarustekahvan kanssa

Epäkeskoalustaa voi käyttää myös alustan ja lisävarustekahvan (valinnainen lisävaruste) kanssa antamaan lisävakuutta.

► Kuvat 36

1. Löysää ruuveja ja irrota epäkeskoalustan yläosa. Aseta epäkeskoalustan yläosa sivuun.

► Kuvat 37: 1. Ruuvi 2. Epäkeskoalustan levy 3. Epäkeskoalustan yläosa

2. Kiinnitä epäkeskoalustan levy neljällä ruuvilla ja lisävarustekahva kahdella ruuvilla epäkeskoalustan levyn.

Ruuvia tankotyypin kahva (valinnainen lisävaruste) lisävarustekahvaan. Voit käyttää lisävarustekahvaa myös asentamalla siihen yläjyrsinalustasta (valinnainen lisävaruste) irrotetuun nupputyyppisen kahvan. Asenna nupputyyppinen kahva asettamalla se lisävarustekahvaa ja kiinnittämällä se paikalleen ruuvilla.

Käyttö tankotyypisen kahvan kanssa

► Kuvat 38: 1. Tankotyypinen kahva 2. Lisävarustekahva 3. Epäkeskoalustan levy

Käyttö nupputyyppisen kahvan kanssa

► Kuvat 39: 1. Ruuvi 2. Nupputyyppinen kahva 3. Lisävarustekahva

Laitteen käyttö yläjyrsinjalustalla

Lisävaruste

AHUOMIO: Jos käytät työkalua yläjyrsimenä, pidä työkalusta tukevasti kiinni kaksi käsissä.

1. Jos haluat käyttää työkalua yläjyrsimenä, asenna työkalu yläjyrsinalustaan (valinnainen lisävaruste) ja

paina työkalu täysin alustan sisään. Voit käyttää tarpeen mukaan joko tanko- tai nuppityppistä kahvaa (valinnaisia lisävarusteita).

- **Kuva40:** 1. Yläjyrnsinalusta 2. Tankotyppinen kahva
2. Jos haluat käyttää tankotyppistä kahvaa (valinnainen lisävaruste), löysää nuppityppisen kahvan ruuvi ja irrota kahva.
- **Kuva41:** 1. Ruuvi 2. Nuppityppinen kahva
3. Ruuva tankotyppinen kahva paikalleen alustaan.
- **Kuva42:** 1. Tankotyppinen kahva

Leikkaussyyvyden säätäminen yläjyrnsinalustaa (valinnainen lisävaruste) käytettäessä

AHUOMIO: Pidä työkalusta aina kiinni tukevasti molemmilla käsillä käytön aikana.

- **Kuva43:** 1. Säätönuppi 2. Lukitusvipu
3. Syvyydenosoitin 4. Rajoitintapin säätmutterti 5. Pikasyöttöpainike
6. Rajoitintappi 7. Pysäytinlohko
8. Säätökuosiopultti

1. Aseta työkalu tasaiselle pinnalle. Löysää lakkovipua ja laske työkalun runkoja, kunnes jyrsinkärki koskettaa tasaistaa pintaan. Lukitse työkalun runko kiristämällä lakkovipu.
2. Käännä rajoitintapin säätmutteria vastapäivään. Laske rajoitintappia, kunnes se koskettaa säätökuosiopulttia. Kohdisti syvyydenosoitin asteikon kohaan "0". Syvyydenosoitin näyttää leikkaussyyvyden mittaa-asteikolla.
3. Paina pikasyöttöpainiketta ja nostaa samalla rajoitintappia, kunnes haluttu leikkaussyyvyys on saavutettu. Syvyssäättöjä voi hienosäätää (1 mm täyttyä kierrostaa kohti) säätönnupbia kääntemällä.
4. Voit kiinnittää rajoitintapin pitävästi kääntemällä rajoitintapin säätmutteria myötäpäivään.
5. Leikkausen ennalta määritty syvyys voidaan nyt asettaa löysämällä lukitusvipua ja laskemalla sitten työkalun runkoja, kunnes rajoitintappi ottaa kiinni pysäytinlohkon säätökuosiopulttiin.
6. Aseta alusta leikkattavan työkappaleen päälle niin, ettei jyrsinkärki kosketa työkappaletta.
7. Käynnistä sitten työkalu ja odota, kunnes jyrsinkärki saavuttaa täyden nopeuden.
8. Laske työkalun runko ja liikuta työkalua eteenpäin työkappaleen pinnalla pitämällä alustaa pinnan tasassa ja etenemällä tasaisesti, kunnes leikkaus on valmis.

Kun leikkaat reunuja, työkappaleen pinnan tulisi olla jyrsinkärjen syöttösuuntaan nähdyn vasemmalla puolella.

- **Kuva44:** 1. Työkappale 2. Kärjen pyörimis-suunta 3. Näkymä työkalun päältä
4. Syöttösuunta

Varmista suoraohjainta tai jyrsinohjainta käytäessäsi, että se on syöttösuunnassa oikealla puolella. Tämä auttaa pitämään sen samassa tasossa työkappaleen reunan kanssa.

► **Kuva45:** 1. Syöttösuunta 2. Kärjen pyörimissuunta
3. Työkappale 4. Suoraohjain

HUOMAA: Työkalun liian nopea liikuttaminen eteenpäin voi aiheuttaa huononlaatuisten leikkauksien tai vahingoittaa jyrsinkärkeä tai moottoria. Työkalun liian hidash liikuttaminen eteenpäin voi polttaa ja pilata leikkauksen. Sopiva syöttönopeus riippuu kärjen koosta, työkappaleen tyyppistä ja leikkaussyyvydestä. Ennen varsinaista työkappaleen työstämistä, on suositeltava tehdä koeleikkaus lankunpalaseen. Tämän avulla näet tarkalleen miltä leikkaus näyttää ja voit myös tarkastaa mittasuhteet.

Suoraohjain ohjaimen pidintä varten

Lisävaruste

Suoraohjaimen avulla suorat leikkaukset onnistuvat tehokkaasti viiste- ja uraleikkauksissa.

- **Kuva46:** 1. Pultti 2. Ohjaimen pidin 3. Siipimutteri (A) 4. Pultti 5. Siipimutteri (B) 6. Ohjainlevy
7. Suoraohjain 8. Siipipultti

1. Asenna suoraohjain ohjaimen pitimeen (valinnainen lisävaruste) pulttia ja siipimutteria (A) kääntemällä.
2. Kiinnitä ohjaimen pidin yläjyrnsinalustassa oleviin aukkoihin ja kiristä siipipulttit.
3. Jos haluat säättää jyrsinkärjen ja suoraohjaimen välistä etäisyyttä, löysää siipimutteria (B). Kun etäisyys on haluamasi, kiinnitä suoraohjain paikalleen kiristämällä siipimutteri (B).

Suoraohjain

Lisävaruste

Suoraohjaimen avulla suorat leikkaukset onnistuvat tehokkaasti viiste- ja uraleikkauksissa.

- **Kuva47**

1. Aseta ohjaustangot yläjyrnsinalustan reikiin.
► **Kuva48:** 1. Ohjaustanko 2. Siipimutteri
3. Suoraohjain
2. Säädä jyrsinkärjen ja suoraohjaimen välinen etäisyys. Kun etäisyys on haluamasi, kiinnitä suoraohjain paikalleen kiristämällä siipimutterit.
3. Liikuta työkalua leikatessa siten, että suoraohjain on samassa tasossa työkalun sivun kanssa.

Jos työkappaleen reunan ja leikkaukasennon välinen etäisyys on liian suuri suoraohjaimelle tai jos työkappaleen reuna ei ole suora, suoraohjainta ei voi käyttää. Tässä tapauksessa purista suora lankku kiinni työkappaleeseen pitävästi ja käytä sitä ohjaimena yläjyrnsinalustaa vasten. Liikuta työkalua nuolen osoittamaan suuntaan.

- **Kuva49**

Mallilankun ohjain

Lisävaruste

Mallilankun ohjain tarjoaa holkin, jonka kautta jyrsinkärki kulkee, sallien jyrsimen käytön mallikaavan mukaan.

- **Kuva50**

1. Löysää työkalun alustan ruuvit, asenna mallilankun ohjain paikalleen ja kiristä sitten ruuvit.
► **Kuva51:** 1. Ruuvi 2. Alusta 3. Mallilankun ohjain

2. Varmista mallilankun kiinnitys työkappaleeseen. Aseta työkalu mallilankun päälle ja liikuta työkalua siten, että mallilankun ohjain liukuu mallilankun sivua pitkin.

- **Kuva52:** 1. Jyrsinkärki 2. Alusta 3. Alustan suojuus 4. Mallilankku 5. Työkappale 6. Mallilankun ohjain

HUOMAA: Työkappale leikataan hieman eri kokoisksi, kuin mallilankku. Jätä jyrsinkärjen ja mallilankun ohjaimen väliin etäisyys (X). Etäisyys (X) voidaan laskea seuraavaa yhtälöä käytäen:

Eitäisyys (X) = (mallilankun ohjaimen ulkohalkaisija - jyrsinkärjen halkaisija) / 2

Pölysuutinsarjat

Pölysuutinta käytetään pölynpoistoon.

Alusta

Asenna pölysuutin työkalun alustaan siipiruuvia käyttämällä.

- **Kuva53:** 1. Pölysuutin 2. Siipiruubi 3. Alusta

Yläjyrsinalusta

Lisävaruste

1. Kiinnitä pölysuutin yläjyrsinalustaan siipiruuvilla siten, että pölysuuttimessa oleva kieleke asettuu yläjyrsinalustassa olevaan koloon.

- **Kuva54:** 1. Pölysuutin 2. Siipiruubi 3. Yläjyrsinalusta

2. Kytke pölynimuri pölysuuttimeen.

- **Kuva55**

KUNNOSSAPITO

▲ HUOMIO: Varmista aina ennen tarkastuksia ja huoltotöitä, että työkalu on sammuttettu ja irrotettu virtalähteestä.

HUOMAUTUS: Älä koskaan käytä bensiiniä, ohen-teita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen väriltä ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla värjäytymää, muodon väristymää tai halkeamia.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjauskset, muut huoltotöt ja säädöt on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käytäen.

Hiiliharjojen vaihtaminen

- **Kuva56:** 1. Rajamerkki

Tarkista hiiliharjat säännöllisesti.

Vaihda ne, kun ne ovat kuluneet rajamerkkiin asti. Pidä hiiliharjat puhtaina ja varmista, että ne pääsevät liuku-maan vapaasti pidikkeissään. Molemmat hiiliharjat on vaihdettava yhtä aikaa. Käytä vain identtisiä hiiliharjoja.

1. Irrota hiiliharjanpidikkeiden kuvut ruuvimeissellä.
2. Irrota kuluneet hiiliharjat, asenna uudet ja kiinnitä pidikkeiden kuvut.

- **Kuva57:** 1. Hiiliharjan pidikkeen kupu

LISÄVARUSTEET

▲ HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö-vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoitukseen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Suora- ja uramuototerät
- Reunanmuotoiluterät
- Viilujyrsinterät
- Suoraojhainasetelma
- Jyrsinohjainasetelma
- Alustas-asetelma (hartsinen)
- Kallistusalusta-asetelma
- Yläjyrsinalusta-asetelma
- Epäkeskoalusta-asetelma
- Mallilankun ohjain
- Kiristysholkin kartio
- Kiintoavain
- Pölysuutin
- Ohjauskisko
- Ohjauskiskon sovitinsarja
- Suoraojhain hienosääädöllä
- Sivukahva
- Lisävarustekahva

HUOMAA: Jotkin luetelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

Jyrsinkärjet

Suora kärki

- **Kuva58**

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4"			
8	8	60	25
6		50	18
1/4"			
6	6	50	18
1/4"			

Yksikkö: mm

U-urituskärki

- **Kuva59**

D	A	L1	L2	R
6	6	60	28	3
1/4"				

Yksikkö: mm

V-urituskärki
► Kuva60

D	A	L1	L2	θ
1/4"	20	50	15	90°

Yksikkö: mm

Porakärjen upottama jyrsinkärki
► Kuva61

D	A	L1	L2	L3
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28
1/4"				

Yksikkö: mm

Porakärjen tuplasti upottava jyrsinkärki
► Kuva62

D	A	L1	L2	L3	L4
8	8	80	95	20	25
6	6	70	40	12	14
1/4"					

Yksikkö: mm

Kulmanpyöristyskärki
► Kuva63

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
1/4"						
6	20	8	45	10	4	4
1/4"						

Yksikkö: mm

Viistoamiskärki
► Kuva64

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Yksikkö: mm

Kartioräyräkärki
► Kuva65

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Yksikkö: mm

Kuulalaakerin upottava jyrsinkärki
► Kuva66

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4"			

Yksikkö: mm

Kuulalaakerinen kulmanpyöristyskärki
► Kuva67

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4"	21	8	40	10	3,5	6

Yksikkö: mm

Kuulalaakerinen viistoamiskärki
► Kuva68

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

Yksikkö: mm

Kuulalaakerinen käyräkärki
► Kuva69

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

Yksikkö: mm

Kuulalaakerinen kartiokäyräkärki
► Kuva70

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Yksikkö: mm

Kuulalaakerinen suippokaarikärki
► Kuva71

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

Yksikkö: mm

SPECIFIKATIONER

Model:	RT0702C
Kapacitet på indsatspatron	6 mm, 8 mm eller 1/4"
Hastighed uden belastning	10.000 - 34.000 min ⁻¹
Samlet højde	210 mm
Nettovægt	1,8 - 2,8 kg
Sikkerhedsklasse	II/II

- På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive ændret uden varsel.
- Specifikationer kan variere fra land til land.
- Vægten kan være anderledes afhængigt af tilbehøret. Den letteste og tungeste kombination i henhold til EPTA-procedure 01/2014 er vist i tabellen.

Tilsigtet anvendelse

Maskinen er beregnet til plan tilskæring og afdrejning af træ, plastik og lignende materialer.

Strømforsyning

Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med samme spænding som angivet på typeskiltet og kan kun anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. Den er dobbeltisolert og kan derfor også tilsluttes netstik uden jordforbindelse.

Støj

Det typiske A-vægte støjniveau bestemt i overensstemmelse med EN62841-2-17:

Lydtryksniveau (L_{PA}) : 82 dB (A)

Lydefektniveau (L_{WA}) : 93 dB (A)

Usikkerhed (K) : 3 dB (A)

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne støjemissionsværdi(er) kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

ADVARSEL: Bær høreværn.

ADVARSEL: Støjemissionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den måde hvorpå maskinen anvendes, især den type arbejdsemne der behandles.

ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscykussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

Vibration

Vibrationens totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i overensstemmelse med EN62841-2-17:

Arbejdstilstand: rotation uden belastning

Vibrationsemission (a_h): 2,5 m/s² eller mindre

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration er målt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMÆRK: De(n) angivne totalværdi(er) for vibration kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

ADVARSEL: Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra de(n) angivne værdi(er), afhængigt af den måde hvorpå maskinen anvendes, især den type arbejdsemne der behandles.

ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscykussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

EF-overensstemmelseserklæring

Kun for lande i Europa

EF-overensstemmelseserklæringen er inkluderet som Bilag A i denne brugsanvisning.

SIKKERHEDSADVARSLER

Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj

ADVARSEL: Læs alle de sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med denne maskine. Forsømmelse af at overholde alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Ordet "el-værktøj" i advarslerne henviser til det netforsyede (netledning) el-værktøj eller batteriforsyede (akkumulator) el-værktøj.

Sikkerhedsadvarsler for overfræser

- Hold kun maskinen i de isolerede gribeflader, da skæreren kan komme i kontakt med sin egen ledning. Hvis der skæres i en strømførende ledning, kan udsatte metaldele på maskinen også blive strømførende, hvorfra operatøren kan få elektrisk stød.
- Brug skruetvinger eller en anden praktisk måde til at fastgøre og understøtte arbejdsemnet til en stabil platform. Hvis arbejdsemnet holdes i hånden eller mod kroppen, er det ustabil, hvilket kan medføre, at du mister kontrollen.
- Overfræserbitskraftet skal matche den designede spændepatron.
- Brug kun en overfræserbit, der er vurderet til mindst den maksimale hastighed, der er angivet på maskinen.
- Bær høreværn ved længere tids brug.
- Håndter overfræserbits yderst forsigtigt.
- Kontroller overfræserbitten omhyggeligt før revner eller beskadigelse før brugen. Udsift øjeblikkeligt en revnet eller beskadiget bit.
- Undgå at skære i sørn. Se efter og fjern alle sørn fra arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.
- Hold godt fast i maskinen.
- Hold hænderne på afstand af roterende dele.
- Sørg for, at overfræserbitten ikke er i kontakt med arbejdsemnet, før der tændes ved kontakten.
- Lad maskinen køre et stykke tid, før den anvendes på et egentligt arbejdsemne. Se efter vibration eller rysten, der kan tyde på en forkert monteret bit.
- Vær opmærksom på overfræserbittens rotationsretning og fremføringsretningen.
- Lad ikke maskinen køre. Brug kun maskinen, når den holdes i hænderne.
- Sluk altid, og vent, til overfræserbitten er helt stoppet, før maskinen fjernes fra arbejdsemnet.
- Undlad at berøre overfræserbitten umiddelbart efter brugen. Den kan være meget varm og kan forårsage forbrændinger.
- Undgå at smøre foden skødesløst med fortynder, benzin, olie eller lignende. De kan forårsage revner i foden.
- Nogle materialer indeholder kemikalier, der kan være giftige. Sørg omhyggeligt for at undgå indånding af støv samt kontakt med huden. Følg materialeleverandørens sikkerhedsdata.
- Anvend altid korrekt støvmaskse/åndedrætsværn til det materiale og anvendelsesformål, du arbejder med.
- Placer maskinen på et stabilt område. Ellers kan der forekomme en faldulykke, der forårsager personskade.

GEM DISSE FORSKRIFTER.

ADVARSEL: LAD IKKE bekommelighed eller kendskab til produktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overholdes. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan medføre alvorlig personskade.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

FORSIGTIG: Kontrollér altid, at maskinen er slået fra, og at netstikket er trukket ud, før der udføres justeringer, eller funktioner kontrolleres på maskinen.

Justering af overfræserbittens fremspring

Hvis du vil justere bittens fremspring, skal du åbne lås håndtaget og flytte fodden op eller ned efter behov ved at dreje justeringsskruen. Efter justering skal du lukke lås håndtaget fast for at fastgøre fodden.

- Fig.1: 1. Fod 2. Skala 3. Bittens fremspring
4. Lås håndtag 5. Justeringsskrue
6. Sekskaftmøtrik

BEMÆRK: Hvis maskinen ikke er fastgjort, selvom lås håndtaget er lukket, skal du tilspænde sekskaftmøtrikken og derefter lukke lås håndtaget.

Afbryderfunktion

FORSIGTIG: Sørg altid for, at der er slukket for maskinen, før maskinen sættes i stikkontakten.

Tryk på I-siden af kontakten for at starte maskinen. Tryk på O-siden af kontakten for at stoppe maskinen.

- Fig.2: 1. Kontakt

Elektronisk funktion

Maskinen er udstyret med elektroniske funktioner for nem betjening.

Indikatorlampe

- Fig.3: 1. Indikatorlampe

Indikatorlampen lyser grønt, når maskinen er tilsluttet. Hvis indikatorlampen ikke lyser, kan netledningen eller kontrolleren være defekt. Hvis indikatorlampen er tændt, men maskinen ikke starter, selvom der er tændt for maskinen, kan kulbørsterne være slidte, eller kontrolleren, motoren eller TÆND/SLUK-knappen kan være defekt.

Sikring mod utilsigtet start

Maskinen starter ikke med kontakten I-side trykket ned, selv når maskinen er tilsluttet.

I så fald blinker indikatorlampen rødt og viser, at sikringen er tændt.

Tryk på O-siden af kontakten for at annullere sikringen mod utilsigtet start.

Funktion til blød start

Funktionen til blød start minimerer opstartsstød og får maskinen til at starte blødt.

Konstant hastighedskontrol

Elektronisk hastighedskontrol til opnåelse af konstant hastighed.

Det er muligt at få en fin finish, fordi rotationshastigheden holdes kontant, selv under den belastede tilstand.

Drejeknap til hastighedsjustering

⚠️ ADVARSEL: Brug ikke drejeknappen til hastighedsjustering under anvendelse.

Overfræserbitten kan berøres af operatøren på grund af reaktionskraft. Dette kan medføre personskade.

⚠️ FORSIGTIG: Hvis maskinen anvendes kontinuerligt ved lave hastigheder i lang tid, bliver motoren overbelastet, hvilket resulterer i funktionsfejl på maskinen.

⚠️ FORSIGTIG: Drejeknappen til hastighedsjustering kan kun drejes så langt som 6 og tilbage til 1. Tving den ikke forbi 6 eller 1, da hastighedsjusteringsfunktionen måske ikke længere virker.

Maskinhastigheden kan ændres ved at dreje drejeknappen til hastighedsjusteringen til en given nummerindstilling fra 1 til 6.

► Fig.4: 1. Drejeknap til hastighedsjustering

Højere hastighed opnås, når drejeknappen til hastighedsjusteringen drejes i retning af tallet 6. Og lavere hastighed opnås, når den drejes i retning af tallet 1. Dette gør det muligt at vælge den ideelle hastighed til optimal materialebehandling, dvs. at hastigheden kan justeres korrekt, så den passer til materialet og bittdiameteren.

Se tabellen for at få oplysninger om forholdet mellem nummerindstillingerne på drejeknappen og den omrentlige maskinhastighed.

Tal	min ⁻¹
1	10.000
2	12.000
3	17.000
4	22.000
5	27.000
6	34.000

SAMLING

⚠️ FORSIGTIG: Sørg altid for, at maskinen er slukket og taget ud af forbindelse, inden der udføres nogen form for arbejde på maskinen.

Montering eller afmontering af overfræserbitten

⚠️ FORSIGTIG: Undlad at tilspænde patronmøtrikken uden at indsætte en overfræserbit, da patronkeglen vil gå i stykker.

⚠️ FORSIGTIG: Brug kun de skruenøgler, der følger med maskinen.

Der er altid to måder at montere overfræserbitten på. Udfør begge måder.

Med to skruenøgler

Sæt overfræserbitten helt ind i patronkeglen og tilspænd patronmøtrikken forsvarligt med en skruenøgle, mens halsen holdes med den anden skruenøgle.

► Fig.5: 1. Tilspænd 2. Løsn 3. Hals 4. Patronmøtrik

Med én skruenøgle

Sæt overfræserbitten helt ind i patronkeglen, og tilspænd patronmøtrikken forsvarligt med skruenøglen, mens du trykker på aksellåsen.

► Fig.6: 1. Tilspænd 2. Løsn 3. Aksellås
4. Patronmøtrik

Følg monteringsproceduren i omvendt rækkefølge for at afmontere overfræserbitten.

Udskiftning af patronkeglen

⚠️ FORSIGTIG: Brug patronkeglen med den rigtige størrelse til den overfræserbit, som du har til hensigt at bruge.

⚠️ FORSIGTIG: Undlad at tilspænde patronmøtrikken uden at montere en overfræserbit, da patronkeglen kan gå i stykker.

1. Løsn patronmøtrikken, og afmonter den.
2. Udskift den monterede patronkegle med den ønskede patronkegle.
3. Genmonter patronmøtrikken.

► Fig.7: 1. Patronkegle 2. Patronmøtrik

ANVENDELSE

⚠️ FORSIGTIG: Hold altid godt fast i maskinen med den ene hånd på huset. Rør ikke ved metaldelen.

Til foden

⚠️ ADVARSEL: Før du bruger maskinen med fod'en, skal du altid montere støvmundstykket på fod'en.

► Fig.8: 1. Støvmundstykket 2. Fingerskrue 3. Fod

1. Anbring fod'en på det arbejdsemne, der skal skæres, uden at overfræserbitten kommer i kontakt.

2. Tænd for maskinen, og vent, til overfræserbitten har nået fuld hastighed.

3. Flyt maskinen fremad hen over arbejdsemnets overflade, idet fodden holdes plan, og der flyttes fremad med jævn hastighed, indtil skæringen er færdig.

► Fig.9

Ved skæring af kanter skal arbejdsemnets overflade være på venstre side af overfræserbitten i fremføringsretningen.

- Fig.10: 1. Arbejdsemne 2. Bittens omdrejningsretning 3. Set fra toppen af maskinen
4. Fremføringsretning

Ved brug af det lige styr eller tilskæringsstystret skal du sørge for at holde det i højre side i fremføringsretningen. Dette hjælper med at holde det justeret i forhold til siden af arbejdsemnet.

- Fig.11: 1. Fremføringsretning 2. Bittens omdrejningsretning 3. Arbejdsemne 4. Lige styr

BEMÆRK: Hvis maskinen føres fremad for hurtigt, kan det medføre et dårligt snit eller beskadigelse af overfræserbitten eller motoren. Hvis maskinen flyttes for langsomt fremad, kan snittet blive brændt og ødelagt. Den korrekte fremføringshastighed afhænger af bitstørrelsen, typen af arbejdsemnet og skæredybden. Før du starter snittet i det faktiske arbejdsemne, tilrådes det at foretage et prøvensnit i et stykke affaldstræ. Dette viser, nøjagtigt hvordan snittet vil se ud, og du kan kontrollere dimensionerne.

AFORSIGTIG: Da overdrevne skæring kan medføre overbelastning af motoren eller problemer med at kontrollere maskinen, bør skæredybden ikke være mere end 3 mm ved en passage ved skæring af riller. Hvis du vil skære riller, som er dybere end 3 mm, skal du foretage flere gennemløb med gradvist dybere bitindstillinger.

Fod (harpiks)

Ekstraudstyr

Du kan bruge fodden (harpiks) som ekstraudstyr, som vist på figuren.

- Fig.12: 1. Blokeringsskrue

Anbring maskinen på fodden (harpiks), og tilspænd blokeringsskruen ved det ønskede fremspring på overfræserbitten. For driftsprocedurerne henvises til anvendelsen for fodden.

Skabelonstyr

Ekstraudstyr

Skabelonstystret skaber en mufte, som overfræserbitten går igennem, så maskinen kan anvendes sammen med skabelonmønstre.

- Fig.13

1. Løsn skruerne, og fjern fodbeskytteren.

- Fig.14: 1. Fodbeskytter 2. Skruer

2. Placer skabelonstystret på fodden, og placer fodbeskytteren igen. Fastgør derefter fodbeskytteren ved at stramme skruerne.

3. Fastgør skabelonen til arbejdsemnet. Placer maskinen på skabelonen, og flyt maskinen, så skabelonstystret glider langs siden af skabelonen.

- Fig.15: 1. Overfræserbit 2. Fod 3. Fodbeskytter
4. Skabelon 5. Arbejdsemne
6. Skabelonstyr

BEMÆRK: Arbejdsemnet skæres i en lidt anden størrelse end skabelonen. Tag højde for afstanden (X) mellem overfræserbitten og ydersiden af skabelonstystret. Afstanden (X) kan beregnes ved hjælp af følgende ligning:

$$\text{Afstand (X)} = (\text{den udvendige diameter af skabelonstystret} - \text{diameteren af overfræserbitten}) / 2$$

Lige styr

Ekstraudstyr

Det lige styr bruges effektivt til lige snit under skræfning eller skæring af riller.

- Fig.16

1. Monter styrpladen på det lige styr ved hjælp af bolten og vingemøtrikken.

- Fig.17: 1. Bolt 2. Styrplade 3. Lige styr
4. Vingemøtrik

2. Monter den lige styrenhed med blokeringsskruen.

- Fig.18: 1. Blokeringsskrue 2. Lige styr
3. Vingemøtrik 4. Fod

3. Løsn vingemøtrikken på den lige styrenhed, og juster afstanden mellem overfræserbitten og det lige styr. Tilspænd vingemøtrikken forsvarligt i den ønskede afstand.

4. Ved skæring skal du flytte maskinen, så det lige styr flugter med siden af arbejdsemnet.

Hvis afstanden mellem arbejdsemnets side og skærepositionen er for bred til det lige styr, eller hvis arbejdsemnets side ikke er lige, kan det lige styr ikke bruges. I så fald skal du fastklemme et lige bræt på arbejdsemnet og bruge det som et styr mod overfræserfoden. Før maskinen frem i pilens retning.

- Fig.19

Cirkulært arbejde

Cirkulært arbejde kan udføres, hvis du samler det lige styr og styrpladen som vist på figurerne.

Den mindste og største radius af de cirkler, der skal udskæres (afstanden mellem midten af cirklen og midten af overfræserbitten), er som følger:

Min.: 70 mm

Maks.: 221 mm

Til skæring af cirkler med en radius på mellem 70 mm og 121 mm

- Fig.20: 1. Vingemøtrik 2. Styrplade 3. Lige styr
4. Centerhul 5. Bolt

Til udskæring af cirkler med en radius på mellem 121 mm og 221 mm

- Fig.21: 1. Vingemøtrik 2. Styrplade 3. Lige styr
4. Centerhul 5. Bolt

BEMÆRK: Der kan ikke udskæres cirkler med en radius på mellem 172 mm og 186 mm ved hjælp af dette styr.

1. Juster centerhullet i det lige styr med midten af den cirkel, der skal udskæres.

- Fig.22: 1. Søm 2. Centerhul 3. Lige styr

2. Slå et søm med en diameter på mindre end 6 mm i centerhullet for at fastgøre det lige styr.

3. Drej maskinen rundt om sømmet i retning med uret.

Tilskæringsstyr

Ekstraudstyr

Tilskæring, kurvede snit i finer til møbler og lignende er let at foretage med tilskæringsstyret. Styrullen rider på kurven og sikrer et fint snit.

► Fig.23

1. Monter tilskæringsstyret og styrholderen på foden med blokeringsskruen (A).

2. Løsn blokeringsskruen (B), og juster afstanden mellem overfræserbitten og tilskæringsstyret ved at dreje justeringsskruen (1 mm pr. omgang). Tilspænd blokeringsskruen (B) ved den ønskede afstand for at holde tilskæringsstyret på plads.

► Fig.24: 1. Justeringsskrue 2. Styrholder
3. Tilskæringsstyr

3. Ved skæring skal du flytte maskinen, så styrullen rider på siden af arbejdsemnet.

► Fig.25: 1. Arbejdsemne 2. Overfræserbit 3. Styrulle

Vippefod

Ekstraudstyr

Vippefoden bruges til at tilskære kanten på laminatplader eller lignende materialer.

Vippefoden er nyttig til skråfasning.

1. Anbring maskinen på vippefoden, løsn blokeringsskruerne, og vip maskinen i den ønskede vinkel.

2. Luk låsehåndtaget ved det ønskede fremspring på overfræserbitten, og tilspænd blokeringsskruerne i den ønskede vinkel.

3. Fastklem et lige bræt til arbejdsemnet, og brug det som et styr mod vippefoden. Før maskinen frem i pilens retning.

► Fig.26: 1. Blokeringsskruer 2. Låsehåndtag

Brug af vippefodbeskytteren med fodden

Vippefodbeskytteren (firkantet), der er afmonteret fra vippefoden, kan monteres på fodden. Podbeskytterens form kan ændres fra rund til firkantet.

1. Afmonter vippefodbeskytteren fra vippefoden ved at løsne og afmontere de fire skruer.

2. Monter vippefodbeskytteren på fodden.

► Fig.27: 1. Vippefodbeskytter 2. Skrue

Offsetfod

Ekstraudstyr

Offsetfoden bruges til at tilskære kanten på laminatplader eller lignende materialer.

Offsetfoden er praktisk til arbejde i et træt område.

► Fig.28

Brug af maskinen med offsetfoden

1. Før du monterer maskinen på offsetfoden, skal du afmontere patronmøtrikken og patronkeglen ved at løsne patronmøtrikken.

► Fig.29: 1. Remskive 2. Patronmøtrik 3. Patronkegle

2. Monter remskiven på maskinen ved at trykke på aksellsåsen og tilspænd remskiven forsvarligt med en skruenøgle.

► Fig.30: 1. Skruenøgle 2. Remskive 3. Aksellså

3. Anbring patronkeglen, og skru patronmøtrikken på offsetfoden som vist på figuren.

► Fig.31: 1. Patronmøtrik 2. Patronkegle

4. Monter offsetfoden på maskinen.

► Fig.32

5. Fastgør remmen over remskiven ved hjælp af en skruetrækker, og sørge for, at hele rembredden passer fuldstændig over remskiven.

► Fig.33: 1. Remskive 2. Rem

6. Luk låsehåndtaget.

► Fig.34: 1. Låsehåndtag

7. Monter overfræserbitten som følger.

Læg maskinen ned med offsetfoden. Indsæt sekskantnøglen i hullet på offsetfoden.

Mens sekskantnøglen holdes i den position, der er vist på figuren, skal du indsætte overfræserbitten i patronkeglen på offsetfodens skæft fra den modsatte side og tilspænd patronmøtrikken forsvarligt med en skruenøgle.

► Fig.35: 1. Skruenøgle 2. Seeskantnøgle
3. Overfræserbit

8. Følg monteringsproceduren i omvendt rækkefølge for at afmontere overfræserbitten.

Brug af fodden med offsetfodens plade og grebmontering

Offsetfoden kan også bruges med en fod og en grebmontering (ekstraudstyr) for mere stabilitet.

► Fig.36

1. Løsn skruerne, og afmonter den øverste del fra offsetfoden. Læg den øverste del af offsetfoden til side.

► Fig.37: 1. Skrue 2. Offsetfodens plade 3. Øverste del af offsetfoden

2. Monter offsetfodens plade med fire skruer og grebmonteringen med to skruer på offsetfodens plade.

Skru et skinnetypegreb (ekstraudstyr) fast på grebmonteringen. Knaptypegrebet, som er afmonteret fra en stikfod (ekstraudstyr) kan monteres på grebmonteringen på en anden måde. Hvis du vil montere knaptypegrebet, skal du placere det på grebmonteringen og fastgøre det med en skrue.

Med skinnetypegreb

► Fig.38: 1. Skinnetypegreb 2. Grebmontering
3. Offsetfodens plade

Med knaptypegreb

► Fig.39: 1. Skrue 2. Knaptypegreb 3. Grebmontering

Brug af maskinen med stikfoden

Ekstraudstyr

FORSIGTIG: Når du bruger maskinen som en fræser, skal du holde godt fast i maskinen med begge hænder.

1. Hvis du vil bruge maskinen som en fræser, skal du montere maskinen på en stikfod (ekstraudstyr) ved at trykke den helt ned. Du kan bruge enten knaptypesegrebet eller skinnetypepegrebet (ekstraudstyr) afhængigt af dit arbejde.

► Fig.40: 1. Stikfod 2. Skinnetypegreb

2. Hvis du vil bruge skinnetypepegrebet (ekstraudstyr), skal du løsne skruen og afmontere knaptypesegrebet.

► Fig.41: 1. Skru 2. Knaptypesegreb

3. Skru skinnetypepegrebet på foden.

► Fig.42: 1. Skinnetypegreb

Justering af skæredybden, når du bruger stikfoden (ekstraudstyr)

AFORSIGTIG: Hold altid godt fast i maskinen ved begge greb under anvendelse.

► Fig.43: 1. Justeringshåndtag 2. Låsnehåndtag 3. Dybdevælger 4. Indstillingsmøtrik til stopperarm 5. Hurtig fremføringsknap 6. Stopperarm 7. Stopperblok 8. Seksantbolt til justering

1. Anbring maskinen på en plan overflade. Løsn låsnehåndtaget, og sænk maskinens krop, indtil overfræserbitten blot rører den plane overflade. Tilspænd låsnehåndtaget for at låse maskinens krop.

2. Drej stopperarmens indstillingsmøtrik mod uret. Sænk stopperarmen, indtil den kommer i kontakt med seksantbolten til justering. Juster dybdevælgeren med gradinddelingen "0". Skæredybden er angivet på skalet med dybdevælgeren.

3. Mens du trykker på hurtigfremføringsknappen, skal du hæve stopperarmen, indtil den ønskede skæredybde er opnået. Der kan opnås små dybdejusteringer ved at dreje på justeringshåndtaget (1 mm pr. omdrejning).

4. Du kan fastgøre stopperarmen forsvarligt ved at dreje stopperarmens indstillingsmøtrik med uret.

5. Nu kan din forudbestemte skæredybde opnås ved at løsne låsnehåndtaget og derefter sænke maskinens krop, indtil stopperarmen kommer i kontakt med stopperblokkens justeringsbolt.

6. Anbring foden på det arbejdsemne, der skal skæres, uden at overfræserbitten kommer i kontakt.

7. Tænd for maskinen, og vent, til overfræserbitten opnår fuld hastighed.

8. Sænk maskines krop, og flyt maskinen fremad hen over arbejdsemnet, idet foden holdes plan, og der flyttes fremad med jævn hastighed, indtil skæringen er færdig.

Ved kantskæring skal arbejdsemnets overflade være på venstre side af overfræserbitten i fremføringsretningen.

► Fig.44: 1. Arbejdsemne 2. Bittens omdrejningsretning 3. Set fra toppen af maskinen 4. Fremføringsretning

Når du bruger det lige styr eller tilskæringssstyret, skal du sørge for at holde det på højre side i fremføringsretningen. Dette hjælper med at holde det plant med siden af arbejdsemnet.

► Fig.45: 1. Fremføringsretning 2. Bittens omdrejningsretning 3. Arbejdsemne 4. Lige styr

BEMÆRK: Hvis maskinen føres for hurtigt fremad, kan det medføre en dårlig snitkvalitet eller beskadigelse af overfræserbitten eller motoren. Hvis du flytter maskinen for langsomt fremad, kan det brænde og ødelægge snittet. Den korrekte fremføringshastighed afhænger af bitstørrelsen, typen af arbejdsemnet og skæredybden. Før du begynder at skære i det egentlige arbejdsemne, er det tilrådeligt at lave et prøvensnit i et stykke affaldstræ. Dette vil vise nøjagtigt, hvordan snittet vil se ud, og give dig mulighed for at kontrollere dimensionerne.

Lige styr til styrholder

Ekstraudstyr

Det lige styr bruges effektivt til lige snit under skräfning eller skæring af riller.

► Fig.46: 1. Bolt 2. Styrholder 3. Vingemøtrik (A) 4. Bolt 5. Vingemøtrik (B) 6. Styrlade 7. Lige styr 8. Vingebolte

1. Monter den lige styrhenhed på styrholderen (ekstraudstyr) med bolten og vingemøtrikken (A).

2. Indsæt styrholderen i hullerne i stikfoden, og tilspænd vingeboltene.

3. Hvis du vil justere afstanden mellem overfræserbitten og det lige styr, skal vingemøtrikken (B) løsnes. Tilspænd vingemøtrikken (B) i den ønskede afstand for at holde det lige styr på plads.

Lige styr

Ekstraudstyr

Det lige styr bruges effektivt til lige snit under skräfning eller skæring af riller.

► Fig.47

1. Indsæt styreskinne i hullerne på stikfoden.

► Fig.48: 1. Styreskinne 2. Vingemøtrik 3. Lige styr

2. Juster afstanden mellem overfræserbitten og det lige styr. Tilspænd vingemøtrikkerne i den ønskede afstand for at holde det lige styr på plads.

3. Ved skæring skal du flytte maskinen, så det lige styr flugter med siden af arbejdsemnet.

Hvis afstanden mellem arbejdsemnets side og skærepositionen er for bred til det lige styr, eller hvis arbejdsemnets side ikke er lige, kan det lige styr ikke bruges. I så fald skal du fastklemme et lige bræt til arbejdsemnet, og bruge det som et styr mod overfræserfoden. Før maskinen frem i pilens retning.

► Fig.49

Skabelonstyr

Ekstraudstyr

Skabelonstyrket skaber en muffle, som overfræserbitten går igennem, så maskinen kan anvendes sammen med skabelonmønstre.

► Fig.50

1. Løsn skruerne på maskinens fod, indsæt skabelonstyrket og tilspænd derefter skruerne.

► Fig.51: 1. Skru 2. Fod 3. Skabelonstyr

2. Fastgør skabelonen til arbejdsemnet. Placer maskinen på skabelonen, og flyt maskinen, så skabelonstyret glider langs siden af skabelonen.

- Fig.52: 1. Overfræserbit 2. Fod 3. Fodbeskytter
4. Skabelon 5. Arbejdsemne
6. Skabelonstyr

BEMÆRK: Arbejdsemnet skæres i en lidt anden størrelse end skabelonen. Tag højde for afstanden (X) mellem overfræserbiten og ydersiden af skabelonstyret. Afstanden (X) kan beregnes ved hjælp af følgende ligning:

Afstand (X) = (den udvendige diameter af skabelonstyret - diametren af overfræserbitten) / 2

Støvmundstykkesæt

Brug støvmundstykket til fjernelse af støv.

Til foden

Monter støvmundstykket på maskinens fod ved hjælp af fingerskruen.

- Fig.53: 1. Støvmundstykke 2. Fingerskrue 3. Fod

Til stikfoden

Ekstraudstyr

1. Monter støvmundstykket på stikfoden ved hjælp af fingerskruen, så fremspringet på støvmundstykket passer til indhakket i stikfoden.

- Fig.54: 1. Støvmundstykke 2. Fingerskrue
3. Stikfod

2. Tilslut en støvsuger til støvmundstykket.

- Fig.55

VEDLIGEHOLDELSE

⚠️ FORSIGTIG: Kontrollér altid, at der er slukket for maskinen, og at netstikket er trukket ud, før der udføres ettersyn eller vedligeholdelse.

BEMÆRKNING: Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan medføre misfarvning, deformering eller revner.

For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita servicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele.

Udskiftning af kulbørster

- Fig.56: 1. Slidgrænse

Kontrollér kulbørsterne med regelmæssige mellemrum. Udskift dem, når de er slidt ned til slidgrænsen. Hold kulbørsterne rene og i stand til frit at glide ind i holderne. Begge kulbørster skal udskiftes parvist samtidigt. Anvend kun identiske kulbørster.

1. Benyt en skruetrækker til at afmontere kulholderdækslerne.
2. Tag de slidte kulbørster ud, isæt de nye, og fastgør derefter kulholderdækslerne.

- Fig.57: 1. Kulholderdæksel

EKSTRAUDSTYR

⚠️ FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.

Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale Makita servicecenter.

- Lige og rilleformede bits
- Kantformningsbits
- Laminattilskæringsbits
- Lige styrehed
- Tilskæringsstyrhed
- Fodenhed (harpiks)
- Vippefodenhed
- Stikfodenhed
- Offsetfodenhed
- Skabelonstyr
- Patronkegle
- Skruenøgle
- Støvmundstykke
- Styreskinne
- Styreskinneadaptersæt
- Lige styr med mikrojustering
- Sidehåndtag
- Grebmontering

BEMÆRK: Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være forskellige fra land til land.

Overfræserbits

Lige bit

- Fig.58

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4"			
8	8	60	25
6		50	18
1/4"	6	50	18
6			
1/4"			

Enhed: mm

U-rillebit

- Fig.59

D	A	L1	L2	R
6	6	60	28	3
1/4"				

Enhed: mm

V-rillebit
► Fig.60

D	A	L1	L2	θ
1/4"	20	50	15	90°

Enhed: mm

Bit til udglatning af borepunkt
► Fig.61

D	A	L1	L2	L3
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28
1/4"				

Enhed: mm

Bit til dobbelt udglatning af borepunkt
► Fig.62

D	A	L1	L2	L3	L4
8	8	80	95	20	25
6	6	70	40	12	14
1/4"					

Enhed: mm

Bit til afrunding af hjørner
► Fig.63

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
1/4"						
6	20	8	45	10	4	4
1/4"						

Enhed: mm

Skráfasningsbit
► Fig.64

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Enhed: mm

Bugtbertlingsbit
► Fig.65

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Enhed: mm

Bit til udglatning med kugleleje
► Fig.66

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4"			

Enhed: mm

Bit til afrunding af hjørner med kugleleje
► Fig.67

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4"	21	8	40	10	3,5	6

Enhed: mm

Bit til skråfasning med kugleleje
► Fig.68

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

Enhed: mm

Bit til bertling med kugleleje
► Fig.69

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

Enhed: mm

Bit til bugtbertling med kugleleje
► Fig.70

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Enhed: mm

Antikkarnisbit med kugleleje
► Fig.71

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

Enhed: mm

SPECIFIĀCIJAS

Modelis:	RT0702C
Ietvara spīlpatronas iekšējais diametrs	6 mm, 8 mm vai 1/4"
Ātrums bez slodzes	10 000–34 000 min ⁻¹
Kopējais augstums	210 mm
Tirsvars	1,8–2,8 kg
Drošības klase	II/II

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Atkarībā no valsts specifikācijas var atšķirties.
- Svars var atšķirties atkarībā no papildierīces(-ēm). Tabulā ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācija atbilstoši EPTA procedūrai 01/2014.

Paredzētā lietošana

Šis darbarīks paredzēts koka, plastmasas un tamlīdzīgu materiālu līdzēnai apzāgēšanai un profilēšanai.

Barošana

Darbarīks jāpievieno tikai tādam barošanas avotam, kura spriegums atbilst uz darbarīka tehnisko datu plāksnītes norādītajam, un darbarīku var izmantot tikai ar vienfāzes maiņstrāvas barošanu. Darbarīks aprīkots ar divkāršo izolāciju, tādēļ to var izmantot arī, pievienojot kontaktilgzdai bez iezemējuma vada.

Trokšņa līmenis

Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar EN62841-2-17:

Skanas spiediena līmeni (L_{pA}): 82 dB (A)

Skanas jaudas līmeni (L_{WA}): 93 dB (A)

Mainīgums (K): 3 dB (A)

PIEZĪME: Paziņotā trokšņa emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto trokšņa emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ABRĪDINĀJUMS: Lietojet ausu aizsargus.

ABRĪDINĀJUMS: Trokšņa emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

ABRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīsas vektora summa) noteikta atbilstoši EN62841-2-17:

Darba režīms: rotācija bez slodzes

Vibrācijas izmete (a_v): 2,5 m/s² vai mazāk

Mainīgums (K): 1,5 m/s²

PIEZĪME: Paziņotā kopējā vibrācijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto kopējo vibrācijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ABRĪDINĀJUMS: Vibrācijas emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

ABRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

EK atbilstības deklarācija

Tikai Eiropas valstīm

EK atbilstības deklarācija šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļauta kā A pielikums.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

ABRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, apskatiet ilustrācijas un tehniskos datus, kas iekļauti mehanizētā darbarīka komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi tālāk minētie noteikumi, var tikt izraisīta elektrotrauma, notikst aizdegšanās un/vai rasties smagas traumas.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

Termiņs „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektīribu (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

Drošības brīdinājumi apgriezējmašīnas lietošanai

- Mehanizēto darbarīku turiet tikai aiz izolētājām satveršanas virsmām, jo griežējs var saskarties ar savu kabeli. Sagriežot vadu, kurā ir strāva, mehanizētā darbarīka ārējās metāla virsmas var vadīt strāvu un radīt elektriskās strāvas triecienu risku.
- Ar skavām vai citā praktiskā veidā nostipriniet apstrādājamo materiālu un atbalstiet pret stabiliu platformu. Turot materiālu ar roku vai pie kermenja, tas ir nestabilā stāvoklī: jūs varat zaudēt kontroli pār to.
- Apgriezējmašīnas uzgaļa kātam ir jābūt saderīgam ar ietvara spīlpatronu.
- Atļauts izmantot tikai tādus apgriezējmašīnas uzgaļus, kuru maksimālais lietošanas ātrums ir vismaz vienlīdzīgs ar maksimālo ātrumu, kas norādīts ar darbarīka.
- Ilgstoša darba laikā lietojiet ausu aizsargus.
- Ar apgriezējmašīnas uzgalim rīkojeties ļoti uzmanīgi.
- Pirms sākat darbu, uzmanīgi pārbaudiet, vai apgriezējmašīnas uzgalim nav plaisu vai bojājumu. Leplaisījušu vai bojātu uzgalī nepakarējoties nomainiet.
- Negrieziet naglas. Pirms sākt darbu pārbaudiet, vai apstrādājamā materiālā nav naglas, un tās izņemiet.
- Darbarīku turiet cieši.
- Rokas netuviniet rotējošām daļām.
- Pirms slēdza pārslēgšanas ieslēgtā stāvoklī pārliecīnieties, ka apgriezējmašīnas uzgalis nepieskaras apstrādājamajam materiālam.
- Pirms darbarīku lietojat materiāla apstrādei, īslaicīgi darbiniet to bez slodzes. Pievērsiet uzmanību vibrācijai vai svārstībām, jo tas var liecināt par nepareizi uzstādītu uzgalī.
- Pievērsiet uzmanību apgriezējmašīnas uzgaļa griešanās virzienam un padeves virzienam.
- Neatstājiet darbarīku ieslēgtu. Darbiniet darbarīku vienīgi tad, ja turat to rokās.

- Pirms apgriezējmašīnas izņemšanas no apstrādājamā materiāla vienmēr izslēdziet darbarīku un nogaidiet, līdz apgriezējmašīnas uzgalis pavisis apstājas.
- Apgriezējmašīnas uzgalim nepieskarieties tūlit pēc darba izpildes; tas var būt ļoti karsts un apdedzināt ādu.
- Nesmērējiet uz pamatnes pārāk daudz šķidinātāju, benzīnu, eļļu vai līdzīgas vielas. Tas var izraisīt pamatnes plaissānu.
- Daži materiāli satur kīmiskas vielas, kas var būt toksiskas. Izvairieties no putekļu ieelpošanas un to nokļūšanas uz ādas. levērojiet materiāla piegādātāja drošības datus.
- Vienmēr izmantojiet materiālam un konkrētam gadījumam piemērotu putekļu masku/ respiratoru.
- Novietojiet darbarīku uz stingras virsmas. Pretējā gadījumā tas var nokrist un izraisīt traumas.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

ABRĪDINĀJUMS: NEPIEĻAUJET to, ka labu iemaņu vai izstrādājuma labas pārzināšanas (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs stingri neievērojat šī izstrādājuma drošības noteikumus. NEPAREIZI LIETOJOT darbarīku vai neievērojot šajā instrukciju rokasgrāmatā minētos drošības noteikumus, var tikt gūtas smagas traumas.

FUNKCIJU APRAKSTS

AUZMANĪBU: Pirms regulējat vai pārbaudāt darbarīka darbību, vienmēr pārliecīnieties, ka darbarīks ir izslēgts un atvienots no barošanas.

Apgriezējmašīnas uzgaļa izvirzījuma regulēšana

Lai noregulētu uzgaļa izcilni, atveriet aiztura sviru un virziet pamatni augšup vai lejup, atkarībā no vajadzības, griežot regulēšanas skrūvi. Pēc noregulēšanas noslēdziet aiztura sviru, lai nostiprinātu pamatni.

- Att.1: 1. Pamatne 2. Skala 3. Uzgaļa izvirzījums
4. Aiztura svira 5. Regulēšanas skrūve
6. Seštstūru uzgrieznis

PIEZĪME: Ja darbarīks nav nostiprināts pat tad, ja aiztura svira ir noslēgta, pievelciet seštstūru uzgriezni un pēc tam noslēdziet aiztura sviru.

Slēdža darbība

AUZMANĪBU: Pirms darbarīka pievienošanas barošanas avotam vienmēr pārbaudiet, vai tas ir izslēgts.

Lai iedarbinātu darbarīku, nos piediet slēdža „I” pusi. Lai apturētu darbarīku, nos piediet slēdža „O” pusi.

- Att.2: 1. Slēdzis

Elektronika

Lai atvieglotu lietošanu, darbarīks ir aprīkots ar elektro-niskām funkcijām.

Indikatora lampiņa

► Att.3: 1. Indikatora lampiņa

Zaļas krāsas gaismas indikatora lampiņa iedegas, kad darbarīks tiek pievienots barošanas avotam. Ja indi-katora lampiņa nieiedegas, var būt bojāts barošanas kabelis vai vadības ierīce. Indikatora lampina deg, taču darbarīks nesāk darboties, pat ja tas ir ieslēgts; var būt nolietojušās ogles sukas, vai arī var būt bojāta vadības ierīce, motors vai slēdzis ON/OFF (iesl./izsl.).

Aizsardzība pret nejaušu darbības atsākšanu

Darbarīks neieslēdzas, kad nospiesta slēdža „I“ puse, pat ja ir pievienots barošanas avots.

Šajā brīdī indikatora lampiņa mirgo sarkanā krāsā, norādot, ka darbojas drošības mehānisms, kas nepie-ļauj nejaušu darbības atsākšanu.

Lai atceltu aizsardzību, kas nepieļauj nejaušu darbības atsākšanu, nospiediet slēdža „O“ pusi.

Laidena ieslēgšanas funkcija

Laidena ieslēgšana minimizē iedarbināšanas triecienu, un darbarīks uzsāk darbību vienmērīgi.

Nemainīga ātruma vadība

Ātruma elektroniskā vadība nemainīga ātruma nodrošināšanai. Ir iespējams panākt lielisku darba rezultātu, jo griešanās ātrums saglabājas vienmērīgs pat slodzes apstāklos.

Ātruma regulēšanas gredzens

ABRĪDINĀJUMS: Ekspluatācijas laikā neiz-mantojiet ātruma regulēšanas gredzenu. Kustības spēka ietekmē operators varētu saskarties ar trimera uzgali. Tādējādi var gūt savainojumus.

▲UZMANĪBU: Ja darbarīku regulāri un ilgstoti darbināsīt ar mazu ātrumu, motors tiks pārslogots, tādējādi radot darbarīka darbības traucējumus.

▲UZMANĪBU: Ātruma regulēšanas gredzenu var griezt ne tālāk par 6 iedalu un atpakaļ līdz 1. Lai nesabojātu ātruma regulēšanas funkcijas darbību, nemēģiniet ar spēku to pagriezt tālāk aiz 6 vai 1.

Lai izmainītu darbarīka ātrumu, regulēšanas gredzens ir jāuzstāda vienā no stāvokļiem, kuri ir apzīmēti ar cipariem no 1 līdz 6.

► Att.4: 1. Ātruma regulēšanas gredzens

Lai palielinātu ātrumu, ātruma regulēšana gredzens ir jāpagriež cipara 6 virzienā. Lai samazinātu ātrumu, tas ir jāpagriež cipara 1 virzienā.

Tādējādi iespējams izvēlēties vispiemērotāko ātrumu, lai apstrādātu materiālu pēc iespējas labāk, t. i., ātrumu var noregulēt tā, lai tas atbilstu materiālam un uzgāja diametram.

Saistību starp cipara iestatījumu uz regulēšanas gre-dzena un aptuveno darbarīka ātrumu skatiet tabulā.

Cipars	min ⁻¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	34 000

MONTĀŽA

▲UZMANĪBU: Vienmēr pārliecīgieties, ka darbarīks ir izslēgts un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas darbības ar darbarīku.

Apgrīzējmašīnas uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana

▲UZMANĪBU: Nepieskrūvējiet ietvara uzgriezni, ja nav ievietots trimera uzgalis, jo tad ietvara konuss salūzīs.

▲UZMANĪBU: Izmantojiet tikai darbarīkam paredzētās uzgriežņatlēgas.

Ir divi trimera uzgaļa uzstādīšanas veidi. Izmantojiet jebkuru no tiem.

Ar divām uzgriežņatlēgām

Ietvara konusā līdz galam ievietojet trimera uzgali un cieši pievelciet ietvara uzgriezni ar vienu uzgriežņatlēgu, ar otru uzgriežņatlēgu turot kātu.

► Att.5: 1. Pievelciet 2. Atskrūvējiet valīgāk 3. Kāts 4. Ietvara uzgrieznis

Ar vienu uzgriežņatlēgu

Ietvara konusā līdz galam ievietojet trimera uzgali un cieši pievelciet ietvara uzgriezni ar uzgriežņatlēgu, vienlaikus spiežot uz vārpstas bloķētāja.

► Att.6: 1. Pievelciet 2. Atskrūvējiet valīgāk 3. Vārpstas bloķētājs 4. Ietvara uzgrieznis

Lai noņemtu trimera uzgali, izpildiet iepriekš aprakstītās darbības pretējā secībā.

Ietvara konusa nomaiņa

▲UZMANĪBU: Uzstādījet trimera uzgalim, ko paredzēts izmantot, pareizā izmēra ietvara konusu.

▲UZMANĪBU: Nepievelciet ietvara uzgriezni, ja nav ievietots trimera uzgalis, jo pretējā gadījumā ietvara konuss varētu salūzt.

1. Atskrūvējiet un noņemiet ietvara uzgriezni.
2. Uzstādīto ietvara konusu nomainiet pret vajadzīgo ietvara konusu.

3. Pieskrūvējiet vietā ietvara uzgriezni.

► Att.7: 1. Ietvara konuss 2. Ietvara uzgrieznis

EKSPLUATĀCIJA

▲UZMANĪBU: Darbarīku vienmēr turiet cieši ar vienu roku uz korpusa. Nepieskarieties metāla daļai.

Pamatnei

▲BRĪDINĀJUMS: Pirms darbarīka izmantošanas ar pamatni vienmēr uzstādīet putekļsūcēja uzgali pie pamatnes.

- Att.8: 1. Putekļsūcēja uzgali 2. Spārnskrūve
3. Pamatne

1. Darbarīka pamatni uzlieciet uz apstrādājamā materiāla tā, lai trimera uzgali nepieskartos materiālam.
2. Ieslēdziet darbarīku un nogaidiet, līdz apgrizezējmašīnas uzgali sasniedz pilnu ātrumu.
3. Virziet darbarīku pa apstrādājamā materiāla virsmu, turot pamatni cieši klāt pie virsmas, līdz frēžšana ir pabeigta.

► Att.9

Apgrizēt malas, apstrādājamā materiāla virsmai ir jābūt apgrizezējmašīnas uzgaļa kreisajā pusē padeves virzienā.

- Att.10: 1. Apstrādājamais materiāls 2. Uzgaļa griešanās virziens 3. Skats no darbarīka augšpusēs 4. Padeves virziens

Izmantojot taisnā griezuma vadotni vai apgrizezējmašīnas vadotni, uzstādīet to tā, lai tā būtu labajā pusē, skatoties padeves virzienā. Ja palīdzēs to saglabāt vienā līmenī ar apstrādājamā materiāla malu.

- Att.11: 1. Padeves virziens 2. Uzgaļa griešanās virziens 3. Apstrādājamais materiāls 4. Taisnā griezuma vadotne

PIEZĪME: Ja darbarīku uz priekšu virza pārāk ātri, iespējams, paslītināties griezuma kvalitāte vai arī radīties frēzes uzgala vai apgrizezējmašīnas bojājumi. Ja darbarīku uz priekšu virza pārāk lēni, var sadedzināt vai sabojāt griezumu. Pareizais padeves ātrums ir atkarīgs no uzgaļa izmēra, apstrādājamā materiāla veida un griezuma dzīluma. Pirms sākat griezt apstrādājamo materiālu, ieteicams parauga griezums, izmantojot koka atgriezuma gabalu. Tas precīzi parādis, kā griezums izskatīsies, kā arī dos iespēju pārbaudīt izmērus.

▲UZMANĪBU: Pārmēriji smaga frēžšana var pārslogot motoru vai apgrūtināt darbarīka vadību, tāpēc, iegriežot rievas, frēžšanas dzīlums vienā reizē nedrīkst būt lielāks par 3 mm. Ja vēlaties rievas griezt dzīlāk par 3 mm, dariet to vairākās reizēs ar aizvien lielākiem uzgaļa dzīluma iestatījumiem.

Pamatne (sveķu)

Papildu piederumi

Attēlā tālāk parādīta pamatnes (sveķu) kā papildaprīkojuma izmantošana.

- Att.12: 1. Saspiedējskrūve

Novietojiet darbarīku uz pamatnes (sveķu) un pievelciet ar roku saspiedējskrūvi, kad trimera uzgali ir izvirzīts vēlamajā pozīcijā.

Izmantošanas norādes skatiet pamatnes lietošanas instrukciju.

Šablona vadotne

Papildu piederumi

Šablona vadotnei ir uzmava, caur kuru virzās apgrizezējmašīnas uzgali, tādējādi darbarīku iespējams lietot ar šablona paraugiem.

- Att.13

1. Atlaidiet skrūves un noņemiet pamatnes aizsargu.

- Att.14: 1. Pamatnes aizsargs 2. Skrūves

2. Novietojiet šablona vadotni uz pamatnes un uzlieciet atpakaļ pamatnes aizsargu. Pēc tam, pievelkot skrūves, nostipriniet pamatnes aizsargu.

3. Pie apstrādājamā materiāla piestipriniet šablonu. Novietojiet darbarīku uz šablonu un pārvietojiet to, šablona vadotnei slīdot gar šablonu malu.

- Att.15: 1. Apgrizezējmašīnas uzgali 2. Pamatne
3. Pamatnes aizsargs 4. Šablons
5. Apstrādājamais materiāls 6. Šablona vadotne

PIEZĪME: Apstrādājamais materiāls tiks izgriezts izmērā, kas nedaudz atšķiras no šablona. Paredziet attālumu (X) starp apgrizezējmašīnas uzgali un šablona vadotnes ārpusi. Attālumu (X) var aprēķināt ar šādu vienādojumu:

$$\text{Attālums (X)} = (\text{šablona vadotnes ārējais diametrs} - \text{apgrizezējmašīnas uzgaļa diametrs})/2$$

Taisnā griezuma vadotne

Papildu piederumi

Taisnā griezuma vadotne ir noderīga taisniem griezumiem, veidojot nošķēlumus vai rievas.

- Att.16

1. Vadplāksni ar skrūvi un spārnuzgriezni pieskrūvējet pie taisnā griezuma vadotnes.

- Att.17: 1. Skrūve 2. Vadplāksne 3. Taisnā griezuma vadotne 4. Spārnuzgrieznis

2. Ar saspiedējskrūvi pieskrūvējet taisnā griezuma vadotni.

- Att.18: 1. Spilējuma skrūve 2. Taisnā griezuma vadotne 3. Spārnuzgrieznis 4. Pamatne

3. Atlaidiet taisnā griezuma vadotnes spārnuzgriezni un noregulejiet attālumu starp trimera uzgali un taisnā griezuma vadotni. Kad vēlāmās attālums noregulēts, stingri pievelciet spārnuzgriezni.

4. Griešanas darbības gaitā darbarīku pārvietojet tā, lai taisnā griezuma vadotne pilnībā balstītos uz apstrādājamā materiāla malas.

Ja attālums starp apstrādājamā materiāla malu un frēzēšanas stāvokli taisna griezuma vadotnei ir pārāk liels vai ja apstrādājamā materiāla mala nav taisna, tad taisnā griezuma vadotni nevar izmantot. Šādā gadījumā pie apstrādājamā materiāla stingri nostipriniet taisnu dēli un izmantojet to kā vadotni apgriežējmašīnas pamatnei. Darbarīku virziet bultiņas virzienā.

► Att.19

Aplveida griezums

Aplveida griezumu iespējams paveikt, ja taisnā griezuma vadotni un vadplāksni uzstādīs tā, kā parādīts attēlos.

Min. un maks. griežamo aplū rādiuss (attālums starp apla centru un trimera uzgaļa centru) ir šāds:

Min.: 70 mm

Maks.: 221 mm

Griežot aplūs, kuru rādiuss ir robežās no 70 mm līdz 121 mm

► Att.20: 1. Spārnuzgrieznis 2. Vadplāksne 3. Taisnā griezuma vadotne 4. Centra atvere
5. Skrūve

Griežot aplūs, kuru rādiuss ir robežās no 121 mm līdz 221 mm

► Att.21: 1. Spārnuzgrieznis 2. Vadplāksne 3. Taisnā griezuma vadotne 4. Centra atvere
5. Skrūve

PIEZĪME: Ar šo vadotni nav iespējams griezt aplūs, kuru rādiuss ir robežās no 172 mm līdz 186 mm.

1. Savietojet taisnā griezuma vadotnes centra atveri ar izgriežamā apla centru.

► Att.22: 1. Naglu 2. Centra atvere 3. Taisnā griezuma vadotne

2. Lai nostiprinātu taisno vadotni, centra atverē ievietojet naglu, kuras diametrs nepārsniedz 6 mm.

3. Darbarīku grieziet ap naglu pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Apgriešanas vadotne

Papildu piederumi

Ar apgriešanas vadotni var viegli veikt apgriešanu, lokveida griezumus mēbeļu finierī un tamīdzīgas darbības. Vadotnes veltnītis ripo pa izliekumu un nodrošina precīzu griezumu.

► Att.23

1. Ar saspiedējskrūvi (A) pieskrūvējet pie pamatnes apgriežējmašīnas vadotni un vadotnes turētāju.

2. Atlaidiet spilējuma skrūvi (B) un, griežot regulēšanas skrūvi (1 mm apgriezenā), noregulējiet attālumu starp apgriežējmašīnas uzgali un apgriešanas vadotni. Kad attālums ir vēlāmais, pievelciet spilējuma skrūvi (B) un nostipriniet apgriešanas vadotni.

► Att.24: 1. Regulēšanas skrūve 2. Vadotnes turētājs
3. Apgriešanas vadotne

3. Griešanas darbības gaitā darbarīku pārvietojet, sliedēs veltnīti virzot gar apstrādājamā materiāla malu.

► Att.25: 1. Apstrādājamais materiāls
2. Apgriežējmašīnas uzgalis 3. Vadotnes veltnītis

Slīpā pamatne

Papildu piederumi

Slīpā pamatne ir paredzēta lamināta lokšņu malu un līdzīgu materiālu apzāģēšanai.

Slīpā pamatne ir ērta nošķēlumiem.

1. Novietojet darbarīku uz slīpās pamatnes, atbrīvojiet saspiedējskrūves un nolieciet darbarīku vajadzīgajā leņķī.

2. Kad trimera uzgalis ir izvirzīts vēlamajā pozīcijā, aizveriet aiztura sviru un pievelciet saspiedējskrūves, kad iestātīs vajadzīgais leņķis.

3. Pie apstrādājamā materiāla stingri piestipriniet taisnu dēli un izmantojet to kā vadotni slīspajai pamatnei. Darbarīku virziet bultiņas virzienā.

► Att.26: 1. Saspiedējskrūves 2. Aiztura svira

Slīpās pamatnes aizsarga izmantošana ar pamatni

No slīpās pamatnes atvienoto slīpās pamatnes aizsargu (kvadrātveida) var uzstādīt pie pamatnes. Pamatnes aizsarga formu var mainīt no apaļas uz kvadrātveida.

1. Noņemiet slīpās pamatnes aizsargu no slīpās pamatnes, atskrūvējot un izņemot četras skrūves.

2. Piestipriniet slīpās pamatnes aizsargu pie pamatnes.

► Att.27: 1. Slīpās pamatnes aizsargs 2. Skrūve

Nobīdes pamatne

Papildu piederumi

Nobīdes pamatne ir paredzēta lamināta lokšņu malu un līdzīgu materiālu apzāģēšanai.

Nobīdes pamatne ir parociņa, strādājot šaurās vietās.

► Att.28

Darbarīka izmantošana ar nobīdes pamatni

1. Pirms darbarīka uzstādīšanas uz nobīdes pamatnes, noņemiet ietvara uzgriezni un ietvara konusu, atskrūvējot ietvara uzgriezni.

► Att.29: 1. Skriemelis 2. Ietvara uzgrieznis 3. Ietvara konuss

2. Uzstādījet skriemeli uz darbarīka, cieši piespiežot vārpstas bloķētāju un ar uzgriežņatslēgu cieši pieskrūvējot skriemeli.

► Att.30: 1. Uzgriežņatslēga 2. Skriemelis 3. Vārpstas bloķētājs

3. Novietojet ietvara konusu uz nobīdes pamatnes un pieskrūvējet ietvara uzgriezni, kā parādīts attēlā.

► Att.31: 1. Ietvara uzgrieznis 2. Ietvara konuss

4. Piestipriniet nobīdes pamatni darbarīkam.

► Att.32

5. Izmantojot skrūvgriezi, pārlieciet siksnu pāri skrēmelim un pārbaudiet, vai viss siksnes platums pilnībā pārkļāj skriemeli.

► Att.33: 1. Skriemelis 2. Josta

6. Noslēdziet aiztura sviru.

► Att.34: 1. Aiztura svira

7. Uzstādjet trimera uzgali, kā norādīts tālāk.

Novietojiet zemē darbarīku ar nobīdes pamatni. Ievietojiet sešstūru uzgriežņatslēgu nobīdes pamatnes atverē.

Turot sešstūru uzgriežņatslēgu attēlā parādītajā stāvoklī, no otras pusēs ievietojiet trimera uzgali ietvara konusā, kas atrodas uz nobīdes pamatnes vārpstas, un ar uzgriežņatslēgu cieši pieskrūvējiet ietvara uzgriezni.

► Att.35: 1. Uzgriežņatslēga 2. Sešstūru uzgriežņatslēga 3. Trimera uzgalis

8. Lai noņemtu trimera uzgali, izpildiet iepriekš aprakstītās darbības pretējā secībā.

Pamatnes lietošana ar nobīdes pamatnes plāksni un roktura stiprinājumu

Lai nodrošinātu lielāku stabilitāti, nobīdes pamatni var izmantot arī ar pamatni un roktura stiprinājumu (papildaprīkojums).

► Att.36

1. Atskrūvējiet skrūves un noņemiet augšdaļu no nobīdes pamatnes. Novietojiet malā nobīdes pamatnes augšdaļu.

► Att.37: 1. Skrūves 2. Nobīdes pamatnes plāksne 3. Nobīdes pamatnes augšdaļa

2. Piepiestipriniet nobīdes pamatnes plāksni ar četrām skrūvēm un roktura stiprinājumu ar divām skrūvēm pie nobīdes pamatnes plāksnes. Pieskrūvējiet stieņveida rokturi (papildpiederums) pie roktura stiprinājuma. Lai izmantoju darbarīku citādi, pie roktura stiprinājuma var uzstādīt no iegremdēšanas pamatnes (papildpiederums) noņemto apaļo rokturi. Lai uzstādītu apaļo rokturi, novietojiet to uz roktura stiprinājuma un piepiestipriniet ar skrūvi.

Ar stieņveida rokturi

► Att.38: 1. Stieņveida rokturis 2. Roktura stiprinājums 3. Nobīdes pamatnes plāksne

Ar apaļo rokturi

► Att.39: 1. Skrūve 2. Apaļais rokturis 3. Roktura stiprinājums

Darbarīka izmantošana ar iegremdēšanas pamatni

Papildu piederumi

▲ UZMANĪBU: Izmantojot darbarīku kā frēzmašīnu, cieši turiet to ar abām rokām.

1. Lai izmantoju darbarīku kā frēzmašīnu, uzstādjet darbarīku pie iegremdēšanas pamatnes (papildpiederums), pilnībā nospiežot to uz leju. Atbilstoši jūsu darbam iespējams izmantot apaļo rokturi vai stieņveida rokturi (papildpiederums).

► Att.40: 1. Iegremdēšanas pamatne 2. Stieņveida rokturis

2. Lai izmantoju stieņveida rokturi (papildpiederums), atskrūvējiet skrūvi un noņemiet apaļo rokturi.

► Att.41: 1. Skrūve 2. Apaļais rokturis

3. Pieskrūvējiet stieņveida rokturi pamatnei.

► Att.42: 1. Stieņveida rokturis

Frēzēšanas dzīluma regulēšana, izmantojot iegremdēšanas pamatni (papildpiederums)

▲ UZMANĪBU: Ekspluatācijas laikā darbarīku vienmēr cieši turiet aiz abiem rokturiem.

► Att.43: 1. Regulēšanas poga 2. Aiztura svira 3. Dzīluma rādītājs 4. Aiztura balsta uzstādīšanas uzgrieznis 5. Ātrās padeves poga 6. Aiztura stienis 7. Aiztura bloks 8. Regulēšanas sešstūru bultskrūve

1. Darbarīku novietojiet uz līdzdenas virsmas. Atlaidiet aiztura sviru un nolaidiet darbarīka korpusu, līdz trimera uzgalis pieskaras plakanajai virsmai. Nostipriniet aiztura sviru, lai nosifikētu darbarīka korpusu.

2. Pagrieziet aiztura balstu uzstādīšanas uzgriezni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Nolaidiet aiztura balstu, līdz tas saskaras ar regulēšanas sešstūru bultskrūvi. Savietojiet dzīluma rādītāju ar iedālu „0“. Frēzēšanas dzīlumu uz skalas parāda dzīluma rādītājs.

3. Nospiežot ātrās padeves pogu, paceliet aiztura balstu, līdz sasniedgs vēlamais frēzēšanas dzīlums. Loti precīzu frēzēšanas dzīlumu var noregulēt, pagriezot regulēšanas rokturi (1 mm, ja pagriezat vienreiz).

4. Pagriezot aiztura balstu uzstādīšanas uzgriezni pulksteņrādītāju kustības virzienā, varat stingri pievilk aiztura balstu.

5. Tagad iepriekš noteikto frēzēšanas dzīlumu var iegūt, atlaižot aiztura sviru un tad nolaizot darbarīka korpusu, līdz aiztura balsts saskaras ar aiztura bloka regulēšanas bultskrūvi.

6. Darbarīka pamatni uzlieciet uz apstrādājamā materiāla tā, lai trimera uzgalis nepieskartos materiālam.

7. Ieslēdziet darbarīku un nogaidiet, līdz trimera uzgalis sasniedz pilnu ātrumu.

8. Nolaidiet darbarīka korpusu un bīdet darbarīku uz priekšu pa apstrādājamā materiāla virsmu, turot tā pamatni vienā līmenī ar virsmu un vienmērīgi virzoties uz priekšu, līdz frēzēšana pabeigta.

Apgrīzot malas, apstrādājamā materiāla virsmai ir jābūt trimera uzgalā kreisajā pusē padeves virzienā.

► Att.44: 1. Apstrādājamais materiāls 2. Uzgāja griešanās virzenis 3. Skats no darbarīka augšpuses 4. Padeves virzieni

Izmantojot taisnā griezuma vadotni vai apgrīzējmašīnas vadotni, uzstādjet to tā, lai tā būtu labajā pusē, skatoties padeves virzienā. Šādi darbarīku būs vieglāk noturēt cieši klāt apstrādājamā materiāla malai.

► Att.45: 1. Padeves virzieni 2. Uzgāja griešanās virzieni 3. Apstrādājamais materiāls 4. Taisnā griezuma vadotne

PIEZĪME: Ja darbarīku uz priekšu virza pārāk ātri, iespējams, paslīktināsies griezuma kvalitāte vai arī radīsies trimera uzgāja vai motora bojāumi. Ja darbarīku uz priekšu virza pārāk lēni, griezumu var sadedzināt vai sabojāt. Pareizais padevs ātrums ir atkarīgs no trimera uzgāja izmēra, apstrādājamā materiāla veida un frēzēšanas dzīluma. Pirms sākat frēzēt apstrādājamo materiālu, ieteicams veikt parauga griezumu, izmantojot koka atgriezuma gabalu. Tas precīzi parādis, kā frēzējums izskatīsies, kā arī dos iespēju pārbaudīt izmērus.

Vadotnes turētāja taisnā griezuma vadotne

Papildu piederumi

Taisnā griezuma vadotne ir noderīga taisniem griezumiem, veidojot nošķelumus vai rievas.

- Att.46: 1. Skrūve 2. Vadotnes turētājs
3. Spārnuzgrieznis (A) 4. Skrūve
5. Spārnuzgrieznis (B) 6. Vadplāksnes
7. Taisnā griezuma vadotne 8. Spārnskrūves

1. Pieskrūvējiet taisnā griezuma vadotni vadotnes turētājam (papildpiederums) ar skrūvi un spārnuzgriezni (A).

2. Ievietojet vadotnes turētāju iegremdēšanas pamatnes atverēs un pieskrūvējiet ar spārnskrūvēm.
3. Lai noregulētu attālumu starp trimera uzgali un taisnā griezuma vadotni, atskrūvējiet spārnuzgriezni (B). Kad vēlamais attālums panākts, pieskrūvējiet spārnuzgriezni (B), lai nostiprinātu taisnā griezuma vadotni tai paredzētājā vietā.

Taisnā griezuma vadotne

Papildu piederumi

Taisnā griezuma vadotne ir noderīga taisniem griezumiem, veidojot nošķelumus vai rievas.

- Att.47

1. Ievietojet vadotnes iegremdēšanas pamatnes atverēs.
► Att.48: 1. Vadotne 2. Spārnuzgrieznis 3. Taisnā griezuma vadotne

2. Noregulējiet attālumu starp trimera uzgali un taisnā griezuma vadotni. Kad vēlamais attālums panākts, pieskrūvējiet spārnuzgriežus, lai nostiprinātu taisnā griezuma vadotni tai paredzētājā vietā.

3. Griešanas darbības gaitā darbarīku pārvietojet tā, lai taisnā griezuma vadotne pilnībā balstītos uz apstrādājamā materiāla malas.

Ja attālums starp apstrādājamā materiāla malu un frēzēšanas stāvokli taisna griezuma vadotnei ir pārāk liels vai ja apstrādājamā materiāla mala nav taisna, tad taisnā griezuma vadotni nevar izmantot. Šajā gadījumā pie apstrādājamā materiāla stingri nostipriniet taisnu dēli un izmantojiet to kā vadotni pret frēzmašīnas pamatni. Darbarīku virziet bultiņas virzienā.

- Att.49

Šablona vadotne

Papildu piederumi

Šablona vadotnei ir uzmava, caur kuru virzās apgriezējmašīnas uzgali, tādējādi darbarīku iespējams lietot ar šablona paraugiem.

- Att.50

1. Atskrūvējiet darbarīka pamatnes skrūves, ievietojet šablona vadotni un tad pievelciet skrūves.

- Att.51: 1. Skrūve 2. Pamatne 3. Šablona vadotne

2. Pie apstrādājamā materiāla piestipriniet šablonu. Novietojet darbarīku uz šablona un pārvietojet to, šablona vadotnei slīdot gar šablona malu.

- Att.52: 1. Apgriezējmašīnas uzgali 2. Pamatne
3. Pamatnes aizsargs 4. Šablons
5. Apstrādājamais materiāls 6. Šablona vadotne

PIEZĪME: Apstrādājamais materiāls tiks izgriezts izmērā, kas nedaudz atšķiras no šablona. Paredziet attālumu (X) starp apgriezējmašīnas uzgali un šablona vadotnes ārpusi. Attālumu (X) var aprēķināt ar šādu vienādojumu:

Attālums (X) = (šablona vadotnes ārējais diametrs – apgriezējmašīnas uzgāja diametrs)/2

Putekļsūcēja uzgaļu komplekti

Putekļsūcēja uzgali izmantojiet putekļu izsūkšanai.

Pamatnei

Ar spārnskrūvi piestipriniet putekļsūcēja uzgali darbīri pamatnei.

- Att.53: 1. Putekļsūcēja uzgali 2. Spārnskrūve
3. Pamatne

Iegremdēšanas pamatnei

Papildu piederumi

1. Ar skrūvi piestipriniet putekļsūcēja uzgali pie iegremdēšanas pamatnes tā, lai putekļsūcēja uzgāja izvirzījums sakritu ar robu iegremdēšanas pamatnē.

- Att.54: 1. Putekļsūcēja uzgali 2. Spārnskrūve
3. Iegremdēšanas pamatne

2. Pievienojet putekļsūcēju pie putekļsūcēja uzgaļa.

- Att.55

APKOPE

AUZMANĪBU: Pirms veikt pārbaudi vai apkopi, vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un atvienots no barošanas.

IEVĒRĪBAI: Nekad neizmantojiet gazolinu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plāsas.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpniecības apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

Ogles suku nomaiņa

► Att.56: 1. Robežas atzīme

Regulāri pārbaudiet ogles sukas.

Kad ogles sukas ir nolietojušās līdz robežas atzīmei, nomainiet tās. Turiet ogles sukas tīras un pārbaudiet, vai tās brīvi ievietojas turētājos. Abas ogles sukas jānomaina vienlaikus. Izmantojiet tikai identiskas ogles sukas.

1. Lai noņemtu sukas turētāja vāciņus, izmantojiet skrūvgriezi.

2. Izņemiet nolietojušās ogles sukas, ievietojiet jaunas un nostipriniet sukas turētāja vāciņus.

► Att.57: 1. Sucas turētāja vāciņš

PAPILDU PIEDERUMI

▲UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierices tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piederusus vai papildierices, var tikt radīta traumu gūšanas bīstamība. Piederumu vai papildierici izmantojiet tikai paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Taisnā griezuma un rieuva veidošanas uzgalji
- Malu uzgalji
- Lamināta uzgalji
- Taisnā griezuma vadotne
- Apgriezējmašīnas vadotne
- Pamatne (sveķu)
- Slīpā pamatne
- legremdēšanas pamatne
- Nobīdes pamatne
- Šablona vadotne
- Ietvara konuss
- Uzgriežņatslēga
- Putekļsūcēja uzgalis
- Virzošā sliede
- Vadsliedes pārejas komplekts
- Taisnā griezuma vadotne ar mikroregulēšanu
- Sānu rokturis
- Rokturna stiprinājums

PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

Apgriezējmašīnas uzgalī

Taisnā griezuma uzgalis

► Att.58

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4 collas			
8	8	60	25
6		50	18
1/4 collas			
6	6	50	18
1/4 collas			

Mērvienība: mm

U formas rieuva griešanas uzgalis

► Att.59

D	A	L1	L2	R
6	6	60	28	3
1/4 collas				

Mērvienība: mm

V formas rieuva griešanas uzgalis

► Att.60

D	A	L1	L2	θ
1/4 collas	20	50	15	90°

Mērvienība: mm

Urbja smailēs vienlīmeņa apgriešanas uzgalis

► Att.61

D	A	L1	L2	L3
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28
1/4 collas				

Mērvienība: mm

Urbja smailēs dubultas vienlīmeņa apgriešanas uzgalis

► Att.62

D	A	L1	L2	L3	L4
8	8	80	95	20	25
6	6	70	40	12	14
1/4 collas					

Mērvienība: mm

Stūra noapaļošanas uzgalis

► Att.63

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
1/4 collas						
6	20	8	45	10	4	4
1/4 collas						

Mērvienība: mm

Nošķēluma uzgalis

► Att.64

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Mērvienība: mm

Iedobuma profilējuma uzgalis

► Att.65

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Mērvienība: mm

Lodišu gultņu vienlīmeņa apgriešanas uzgalis

► Att.66

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4 collas			

Mērvienība: mm

Lodišu gultņu stūra noapaļošanas uzgalis

► Att.67

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4 collas	21	8	40	10	3,5	6

Mērvienība: mm

Lodišu gultņu nošķēluma uzgalis

► Att.68

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4 collas					
6	20	8	41	11	60°

Mērvienība: mm

Lodišu gultņu profilējuma uzgalis

► Att.69

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

Mērvienība: mm

Lodišu gultņu iedobuma profilējuma uzgalis

► Att.70

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Mērvienība: mm

Lodišu gultņu romiešu stila profilējuma uzgalis

► Att.71

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

Mērvienība: mm

Lodišu gultņu stūra noapaļošanas uzgalis

► Att.67

D	A1	A2	L1	L2
6	10	50	20	
1/4 collas				

Mērvienība: mm

Lodišu gultņu nošķēluma uzgalis

► Att.68

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4 collas					
6	20	8	41	11	60°

Mērvienība: mm

SPECIFIKACIJOS

Modelis:	RT0702C
Ivorės griebuvo dydis	6 mm, 8 mm arba 1/4"
Be apkrovos	10 000–34 000 min ⁻¹
Bendrasis aukštis	210 mm
Grynasis svoris	1,8–2,8 kg
Saugos klasė	II/II

- Atliekame tėstinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Skirtingose šalyse specifikacijos gali skirtis.
- Svoris gali priklausyti nuo priedo (-ų). Lengviausias ir sunkiausias deriniai pagal EPTA 2014 m. sausio mėn. procedūrą yra nurodyti lentelėje.

Numatytoji naudojimo paskirtis

Šis įrankis yra skirtas medienai, plastmasei ir panasmoms medžiagoms apdailinti ir profiliuoti.

Elektros energijos tiekimas

Įrenginiui turi būti tiekama tokios įtampos elektros energija, kaip nurodyta duomenų lentelėje; įrenginys veikia tiki vienfaze kintamajā srove. Jie yra dvigubai izoliuoti, todėl gali būti naudojami prijungus prie elektros lizdo be įžeminimo laido.

Triukšmas

Įprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal EN62841-2-17:

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 82 dB (A)

Garso galios lygis (L_{WA}): 93 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinių testavimo metodą ir ji galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai ivertinti triukšmo poveikį.

ISPĖJIMAS: Dėvėkite ausų apsaugą.

ISPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-ų) reikšmės (-ių), priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, kokio tipo ruošinys apdirbamas.

ISPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai ivertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio ivertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygomis (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (triašio vektorius suma) nustatyta pagal EN62841-2-17 standartą:

Darbo režimas: gręžimas be kalimo

Vibracijos emisija (a_h): 2,5 m/s² arba mažiau

Paklaida (K): 1,5 m/s²

PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinių testavimo metodą ir ji galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai ivertinti vibracijos poveikį.

ISPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-ų) reikšmės (-ių), priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, kokio tipo ruošinys apdirbamas.

ISPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai ivertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio ivertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygomis (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

EB atitikties deklaracija

Tik Europos šalims

EB atitikties deklaracija yra pridedama kaip šio instrukcijų vadovo A priedas.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

⚠/SPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikant visų toliau išvardytų instrukcijų galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susizaloti.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Termimas „elektrinis įrankis“ pateikuotose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumulatoriaus maitinamą (belaidinį) elektrinį įrankį.

Saugos įspėjimai dėl profiliavimo staklių naudojimo

1. Laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų, laikyti skirtų vietų, nes pjaustytuvas gali užkliaudyt savo paties laidą. Ipvovus laidą, kurioje teka srovė, įtampa gali būti perduota neizoliuotoms metalinėms elektrinio įrankio dalims ir operatorius gali gauti elektros smūgį.
2. Ruošinj ant stabilių platformos tvirtinkite spaustuva arba kitais parankiais būdais. Laikant ruošinį rankomis arba atrémus į save, jis nėra stabilus – galite prarasti kontrolę.
3. Profiliavimo staklių frezos jungiamasis galas turi sutapti su numatytois įvöras griebtuviu.
4. Naudokite tik profiliavimo staklių frezą, kurios vardinis greitis yra bent jau lygus įrankio nurodytam didžiausiam veikimo greičiui.
5. Jei ketinate dirbtį ilgai, naudokite klausos apsaugines priemones.
6. Su profiliavimo staklių frezomis elkités labai atsargiai.
7. Prieš naudodami patirkinkite profiliavimo staklių frezą, ar nėra įtrūkimų ar pažeidimų. Nedelsdami pakeiskite įtrūkusią arba pažeistą frezą.
8. Nepjaukite vinių. Prieš dirbdami apžiūrėkite ruošinį ir išsimkite visas vinius.
9. Tvirtai laikykite įrankį.
10. Laikykite rankas toliau nuo sukamujų dalių.
11. Prieš įjungdami jungiklį, patirkinkite, ar profiliavimo staklių freza neliečia ruošinio.
12. Prieš naudodami įrankį su ruošiniu, leiskite jam kurį laiką veikti be apkrovos. Jei pastebėsite vibraciją arba klibėjimą, tai gali rodyti, kad freza netinkamai įstatyta.
13. Atkreipkite dėmesį į profiliavimo staklių frezos sukimosi kryptį ir tiekimo kryptį.
14. Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį tik laikydami rankomis.
15. Prieš ištraukdami įrankį iš ruošinio, būtinai išjunkite ir palaukite, kol profiliavimo staklių freza visiškai sustos.

16. Nelieskite profiliavimo staklių frezos iškart po naudojimo; jis gali būti itin karštas ir nudeginti odą.
17. Saugokite, kad neišteptumėte pagrindo skiedikiui, benziniu, alyva ir pan. Jie gali suskaldyti pagrindą.
18. Kai kurioje medžiagose esama cheminių medžiagų, kurios gali būti nuodingos. Saugokite, kad neįkvėptumėte dulkių ir nesiūlystumėte oda. Laikykite medžiagų tiekėjo saugos duomenų.
19. Atsižvelgdami į apdirbamą medžiagą ir darbo pobūdį, būtinai užsidėkite kaukę nuo dulkių / respiratorių.
20. Padékite įrankį stabilioje vietoje. Priešingu atveju jis gali nukristi ir sužaloti.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

⚠/SPĖJIMAS: NELEISKITE, kad patogumas ir gamino pažinimas (igyjamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą saugos taisykių, taikytinų šiam gaminui, laikymasi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisykių, kurios pateiktos šioje instrukcijoje, nesilaikymo galima rimtai susižeisti.

VEIKIMO APRAŠYMAS

⚠/PERSPĖJIMAS: Prieš pradédami reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

Profilaviimo staklių frezos išsikišimo reguliavimas

Norėdami pareguliuoti antgalio išsikišimą, atidarykite fiksavimo svirtį ir, sukdami reguliavimo varžtą, pakreipkite pagrindą norimu kampu aukštyn arba žemyn. Nustatę užtvirtinkite pagrindo padėtį, tvirtai uždarydami fiksavimo svirtį.

- Pav.1: 1. Pagrindas 2. Skalė 3. Frezos išsikišimas
4. Fiksavimo svirtis 5. Reguliavimo varžtas
6. Šešiakampė veržlė

PASTABA: Jeigu uždarius fiksavimo svirtį įrankis vis tiek neužtvirtinamas, priveržkite šešiakampę veržlę, tada uždarykite fiksavimo svirtį.

Jungiklio veikimas

⚠/PERSPĖJIMAS: Prieš įjungdami įrenginio laido kištuką į tinklą visada patirkinkite, ar įrenginys išjungtas naudojant jungiklį.

Norėdami įjungti įrenginį, spauskite jungiklio dalį, pažymėtą „I“. Norėdami sustabdyti įrenginį, spauskite jungiklio dalį, pažymėtą „O“.

- Pav.2: 1. Jungiklis

Elektroninė funkcija

Prietaise yra elektroninė funkcija paprastam naudojimui.

Indikacinė lemputė

► Pav.3: 1. Indikatorius lemputė

I Jungus įrankį, užsidega žalia įjungimo indikacinė lemputė. Jei indikacinė lemputė neužsidega, gali būti nutriukęs maitinimo laidas arba perdegusi indikacinė lemputė. Jei indikacinė lemputė šviečia, bet įrankis neveikia, nors yra įjungtas, gali būti susidėvėję angliniai šepetėliai arba sugedęs valdiklis, variklis ar JUNGIMO / ISJUNGIMO jungiklis.

Apsauga nuo netyčinio pakartotinio paleidimo

Įrankis neįjungia, kai paspausta jungiklio „I“ pusė, net jei įrankis prijungtas prie maitinimo tinklo.

Šiuo metu raudonai mirksni indikacinė lemputė ir rodoma, kad veikia apsauga nuo netyčinio pakartotinio paleidimo.

Norédami atšaukti apsaugos nuo netyčinio pakartotinio paleidimo funkciją, paspauskite jungiklio „O“ pusę.

Tolygaus įjungimo funkcija

Švelnus paleidimo funkcija iki minimumo sumažina paleidimo smūgį ir leidžia sklandžiai paleisti įrankį.

Pastovaus greičio reguliavimas

Elektroninis greičio reguliavimas pastoviam greičiui užtikrinti.

Galima lygiai šlifuoti, nes palaikomas vienodas sukimosi greitis, net esant apkrovai.

Greicio reguliavimo ratukas

▲ISPĖJIMAS: Dirbdami nenaudokite greičio reguliavimo ratuko. Operatorius gali paleisti profiliavimo staklių frezą dėl reakcijos jėgos. Taip galima susižaloti.

▲PERSPĒJIMAS: Jeigu įrankiu ilgą laiką be petraukos dirbama nedideliu greičiu, variklis bus perkrautas ir įrankis suges.

▲PERSPĒJIMAS: Greičio reguliavimo ratuką galima pasukti tik iki 6 ir atgal iki 1. Per jėgą nestumkite jo toliau nei 6 ar 1, nes greičio reguliavimo funkcija gali daugiau neveikti.

Sukant greičio reguliavimo ratuką iki nurodytos nuostatos nuo 1 iki 6, galima reguliuoti greitį.

► Pav.4: 1. Greičio reguliavimo ratukas

Greičio reguliavimo ratuką sukant skaičiaus 6 link, greitis didėja. Ratuką sukant skaičiaus 1 link, greitis mažėja.

Tai leidžia pasirinkti idealų greitį optimaliam medžiagos apdorojimui užtikrinti, t. y. greitij galima tinkamai nustatyti, kad tiktu atsižvelgiant į medžiagą ir frezos skersmenį.

Žr. toliau pateiktą lentelę, kad pamatytmėte ryšį tarp skaičių nustatymų ant ratuko ir aptykių įrankio greitį.

Skaičius	min ⁻¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	34 000

SURINKIMAS

▲PERSPĒJIMAS: Prieš ką nors darydami su įrankiu, visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laidai kišutkas ištrauktas iš elektros lizdo.

Profilavimo antgalių įdėjimas ir išémimas

▲PERSPĒJIMAS: Neužveržkite įvorés veržlės, prieš tai neįkišę profilavimo staklių frezos, nes įvorés kūgis sulūš.

▲PERSPĒJIMAS: Naudokite tik su įrankiu pateiktus veržliarakčius.

Profilavimo staklių frezą galima pritvirtinti dvem būdais. Naudokite bet kurį būdą.

Naudojant du veržliarakčius

Iki galo į įvorés kūgį įkiškite profilavimo staklių frezą ir tvirtai vienu veržliarakčiu užveržkite įvorés veržlę, tuo tarpu kitu veržliarakčiu laikykite kakliuką.

► Pav.5: 1. Priveržti 2. Atlaisvinti 3. Kakliukas
4. Įvorés veržlė

Naudojant vieną veržliaraktį

Iki galo į įvorés kūgį įkiškite profilavimo staklių frezą ir tvirtai veržliarakčiu priveržkite įvorés veržlę, tuo pačiu metu spausdami ašies fiksatorius.

► Pav.6: 1. Priveržti 2. Atlaisvinti 3. Ašies fiksatorius
4. Įvorés veržlė

Jei norite nuimti profilavimo staklių frezą, atlikite uždėjimo procedūra atvirkščia tvarka.

Įvorés kūgio keitimasis

▲PERSPĒJIMAS: Pasirinktai profilavimo staklių frezai naudokite tinkamo dydžio įvorés kūgi.

▲PERSPĒJIMAS: Neužveržkite įvorés veržlės, prieš tai neįkišę profilavimo staklių frezos, antraip sulūš įvorés kūgis.

1. Atlaisvinkite įvorés veržlę ir išimkite.
2. Pakeiskite sumontuotą įvorés kūgi norimu įvorés kūgiu.

3. Vėl uždėkite ir užveržkite įvorés veržlę.
► Pav.7: 1. Įvorés kūgis 2. Įvorés veržlė

NAUDOJIMAS

APERSPÉJIMAS: Viena ranka visuomet tvirtai laikykite įrankį už korpuso. Nelieskite metalinės dalių.

Informacija dėl pagrindo

ISPÉJIMAS: Prieš naudodamasi šį įrankį su pagrindu, ant pagrindo visada sumontuokite dulkių ištraukimo antgalį.

► **Pav.8:** 1. Dulkių ištraukimo antgalis 2. Sparnuotoji veržlė 3. Pagrindas

1. Padékite pagrindą ant ruošinio, kurį pjausite, taip, kad profilavimo staklių freza ruošinio nelieštu.

2. Ijunkite įrankį ir palaukite, kol profilavimo staklių freza pradės suktis visu greičiu.

3. Stumkite įrankį pirmyn virš ruošinio paviršiaus, pagrindą laikykite lygai ir tolygiai stumkite į priekį, kol baigsite pjauti.

► **Pav.9**

Pjaunant kraštą, ruošinio paviršius turi būti iš kairės profilavimo staklių frezos pusės, nukreiptas stūmimo kryptimi.

► **Pav.10:** 1. Ruošinys 2. Frezos sukimosi kryptis
3. Vaizdas iš įrankio viršaus 4. Tiekimo kryptis

Naudodami tiesujį kreiptuvą arba profiliuotą kreiptuvą, būtinai naudokite ji dešinėje pusėje, stūmimo kryptimi. Taip jis bus sutapdintas su ruošinio šonu.

► **Pav.11:** 1. Tiekimo kryptis 2. Frezos sukimosi kryptis 3. Ruošinys 4. Tiesusis kreiptuvas

PASTABA: Per greitai stumiant įrankį į priekį, pjūvis gali būti prastos kokybės arba galima sugadinti profilavimo staklių freza ar variklį. Per lėtai stumiant įrankį, pjūvis gali būti nudegintas arba sugadintas. Tinkamas įrankio stūmimo tempas priklauso nuo frezos dydžio, ruošinio rūšies ir plovimo gylio. Prieš pradédant pjauti, rekomenduotina atlikti bandomajį pjūvį, naudojant medienos gabalėlį. Taip tiksliai pamatyti, kaip atrodis pjūvis, ir galésite patikrinti matmenis.

APERSPÉJIMAS: Pernelygi ilgai dirbant, variklis gali būti perkrautas, įrankį gali būti sunku suvaldyti; pjaunant griovelius, pjūvio gylys neturėtų viršyti 3 mm. Jeigu norite pjauti gilesnius nei 3 mm griovelius, atlikite keletą pjūvių, vis padidindami gylio nustatymus.

Pagrindas (guminis)

Pasirenkamas priedas

Kaip papildoma priedą galite naudoti (guminį) pagrindą, kaip parodyta paveikslelyje.

► **Pav.12:** 1. Suveržimo varžtas

Dékite įrankį ant pagrindo (guminio) ir užveržkite suveržimo varžtą ties norima profilavimo staklių frezos iškyša.

Darbo procedūrų ieškokite pagrindo naudojimo informacijoje.

Lekalo kreiptuvas

Pasirenkamas priedas

Lekalo kreiptuvas turi movą, pro kurią praeina profiliavimo staklių freza, todėl profilavimo įrankiu galima išpjauti modelius pagal lekalus.

► **Pav.13**

1. Atskrite varžtus ir nuimkite pagrindo apsaugą.

► **Pav.14:** 1. Pagrindo apsauga 2. Varžtas

2. Padékite lekalo kreiptuvą ant pagrindo ir vél uždékite pagrindo apsaugą. Tada priveržkite pagrindo apsaugą varžtais.

3. Pritvirtinkite lekalą prie ruošinio. Dékite įrankį ant lekalo ir kartu su lekalo kreiptuvu slinkite išilgai lekalą šono.

► **Pav.15:** 1. Profiliavimo staklių freza 2. Pagrindas

3. Pagrindo apsauga 4. Lekalas

5. Ruošinys 6. Lekalo kreiptuvas

PASTABA: Pjovinys bus išpjautas truputį kitokio dydžio nei lekalas. Tarp profilavimo staklių frezos ir išorinio lekalo kreiptuvo krašto palikite (X) atstumą. (X) atstumą galima apskaičiuoti, naudojant tokią lygtį:

(X) atstumas = (lekalo kreiptuvo išorinės skersmuo - profilavimo staklių frezos skersmuo) / 2

Tiesusis kreiptuvas

Pasirenkamas priedas

Tiesusis kreiptuvas efektyviai naudojamas tiesiemis pjūviams, išjaunant išėmas arba griovelius.

► **Pav.16**

1. Prie tiesiojo kreiptuvo varžtu ir sparnuotaja veržlė pritvirtinkite kreiptuvu plokštę.

► **Pav.17:** 1. Varžtas 2. Kreiptuvu plokštė 3. Tiesusis kreiptuvas 4. Sparnuotoji veržlė

2. Suveržimo varžtu pritvirtinkite tiesiojo kreiptuvu komplektą.

► **Pav.18:** 1. Suveržimo varžtas 2. Tiesusis kreiptuvas 3. Sparnuotoji veržlė 4. Pagrindas

3. Atlaisvinkite sparnuotąjai veržlę, esančią ant tiesiojo kreiptuvo komplektą, ir pareguliukite atstumą tarp profilavimo staklių frezos ir tiesiojo kreiptuvu. Nustatę norimą atstumą, tvirtai užveržkite sparnuotąjai veržlę.

4. Pjaudami stumkite įrankį su tiesiuoju kreiptuvu, sulygiauę jį su ruošinio kraštu.

Jeigu atstumas tarp ruošinio šono ir plovimo padėties yra per didelis tiesiajam kreiptuvui arba jeigu ruošinys netiesus, tiesiojo kreiptuvu naudoti negalima. Tokiu atveju prie ruošinio tvirtai prispauskite tiesią lentą ir naudokite ją kaip kreiptuvą, atrémę į profilavimo staklių pagrindą. Stumkite įrankį rodyklės kryptimi.

► **Pav.19**

Apskritasis pjovimas

Apskritusios pjūvius galima atlikti kartu sumontavus tiesiųjų kreiptuvą ir kreiptuvo plokštę, kaip parodyta paveikslėliuose.

Galima atlikti tokius minimalaus ir maksimalaus spindulio pjūvius (atstumas tarp apskritimo centro ir profiliavimo staklių frezos centro):

Minimalus: 70 mm

Maksimalus: 221 mm

Pjaunant nuo 70 mm iki 121 mm spindulio apskritimus

- **Pav.20:** 1. Sparnuotoji veržlė 2. Kreiptuvo plokštė 3. Tiesusis kreiptuvas 4. Centrinė skylė 5. Varžtas

Pjaunant nuo 121 mm iki 221 mm spindulio apskritimus

- **Pav.21:** 1. Sparnuotoji veržlė 2. Kreiptuvo plokštė 3. Tiesusis kreiptuvas 4. Centrinė skylė 5. Varžtas

PASTABA: Naudojant šį kreiptuvą, negalima pjauti apskritimų, kurių spindulys yra nuo 172 mm iki 186 mm.

1. Sulygiuokite tiesiojo kreiptuvo centrinę skylę su pjaunamo apskritimo centru.

- **Pav.22:** 1. Vinis 2. Centrinė skylė 3. Tiesusis kreiptuvas

2. Į centrinę skylę įkalkite mažesnio nei 6 mm skersmens vinį, kad būtų užtvirtintas tiesusis kreiptuvas.

3. Sukite įrankį aplink vinį pagal laikrodžio rodyklę.

Profilavimo staklių kreiptuvas

Pasirenkamas priedas

Profilavimo kreiptuvu galima lengvai atlikti profilinius, lenktus pjūvius baldams skirtose faneros plokštėse. Kreiptuvu velenėlis slenka kreive ir užtikrina tikslų pjūvį.

- **Pav.23**

1. Suveržimo varžtu (A) ant pagrindo sumontuokite profilavimo staklių kreiptuvą ir kreiptuvo laikiklį.

2. Atlaivinkite suveržimo varžtą (B) ir, sukdami reguliavimo varžtą (1 mm/sukui), pareguliukite atstumą tarp profilavimo staklių frezos ir profilavimo kreiptuvo. Nustatę norimą atstumą, užveržkite suveržimo varžtą (B), kad profilavimo staklių kreiptuvas nejudėtų.

- **Pav.24:** 1. Reguliavimo varžtas 2. Kreiptuvo laikiklis 3. Profiliavimo staklių kreiptuvas

3. Pjaudami, stumkite įrankį taip, kad kreiptuvo velenėlis slystų ruošinio šonu.

- **Pav.25:** 1. Ruošinys 2. Profiliavimo staklių freza 3. Kreiptuvo velenėlis

Pakreipiamais pagrindas

Pasirenkamas priedas

Pakreipiamais pagrindas yra skirtas laminato lakštų ar panašių medžiagų kraštams apdailinti.

Pakreipiamais pagrindą patogu naudoti kampučių nupjovimui.

1. Padékite įrankį ant pakreipiamais pagrindo, atlaivinkite suveržimo varžtus ir pakreipkite įrankį norimu kampu.
 2. Uždarykite fiksavimo svirtį ties norima profilavimo staklių frezos iškyšą ir norimu kampu užveržkite suveržimo varžtus.
 3. Prie ruošinio tvirtai prispauskite tiesią lentą ir naujokite ją kaip kreiptuvą, atrémę į pakreipiamais pagrindą. Stumkite įrankį rodyklės kryptimi.
- **Pav.26:** 1. Suveržimo varžtai 2. Fiksavimo svirtis

Pakreipiamais pagrindo apsaugos naudojimas su pagrindu

Nuo pakreipiamais pagrindo nuimtą apsaugą (kvadratinę) galima montuoti ant pagrindo. Pagrindo apsaugos formą galima pakeisti iš paprastos i kvadratinę.

1. Nuimkite pagrindo apsaugą nuo pakreipiamais pagrindo, atsukę iš ištraukė keturis varžtus.
 2. Sumontuokite pakreipiamais pagrindo apsaugą ant pagrindo.
- **Pav.27:** 1. Pakreipiamais pagrindo apsauga 2. Varžtas

Slenkamas pagrindas

Pasirenkamas priedas

Slenkamas pagrindas yra skirtas laminato lakštų ar panašių medžiagų kraštams apdailinti.

Slenkamą pagrindą patogu naudoti siaurose vietose.

- **Pav.28**

Prietaiso naudojimas su slenkamu pagrindu

1. Prieš montuodami įrankį ant slenkamo pagrindo, atsukite įvorės veržlę ir nuimkite įvorės veržlę bei įvorės kūgį.

- **Pav.29:** 1. Skriemulys 2. Įvorės veržlė 3. Įvorės kūgis

2. Sumontuokite skriemulį ant įrankio, paspaudami ašies fiksatorių ir tvirtai užverždami skriemulį veržliarakčiu.

- **Pav.30:** 1. Veržliaraktis 2. Skriemulys 3. Ašies fiksatorius

3. Dėkite įvorės kūgį ir priveržkite įvorės veržlę ant slenkamo pagrindo kaip parodyta paveikslėlyje.

- **Pav.31:** 1. Įvorės veržlė 2. Įvorės kūgis

4. Sumontuokite slenkamą pagrindą ant įrankio.

- **Pav.32**

5. Veržliarakčiu užkabinkite diržą ant skriemulio ir įsitikinkite, kad diržas per visą savo plotį nutiestas virš skriemulio.

► **Pav.33:** 1. Skriemuly 2. Diržas

6. Uždarykite fiksavimo svirtį.

► **Pav.34:** 1. Fiksavimo svirtis

7. Sumontuokite profilavimo staklių frezą, kaip nurodyta toliau.

Paguldykite įrankį ant slenkamo pagrindo. Ikiškite veržliaraktį į slenkamame pagrinde esančią angą.

Laikydami šešiakampį veržliaraktį taip, kaip parodyta paveikslėlyje, iš priešingos pusės įdėkite profilavimo staklių frezą į īvorės kūgį, esant ant slenkamo pagrindo ašies, ir veržliarakčiu tvirtai užveržkite īvorės veržlę.

► **Pav.35:** 1. Veržliaraktis 2. Šešiabriaunis veržliaraktis 3. Profiliavimo staklių freza

8. Jei norite nuimti profilavimo staklių frezą, atlikite uždėjimo procedūrą atvirkšcia tvarka.

Pagrindo naudojimas su slenkamu pagrindu ir rankenos piedu

Slenkamą pagrindą taip pat galima naudoti kartu su pagrindu ir rankenos piedu (papildomas priedas), kad įrankis būtu stabilesnis.

► **Pav.36**

1. Atsukite varžtus ir nuimkite viršutinę dalį nuo slenkamo pagrindo. Viršutinę slenkamo pagrindo dalį padėkite į šalį.

► **Pav.37:** 1. Varžtai 2. Slenkamo pagrindo plokštė 3. Slenkamo pagrindo viršutinė dalis

2. Slenkamo pagrindo plokštę pritvirtinkite keturiais varžtais, o rankenos piedą prie slenkamo pagrindo plokštés – dvem varžtais. Įsukite vamzdžio tipo rankeną (pasirenkama prieda) į rankenos piedą.
Naudojant kitu būdu, rankenélés tipo rankeną, kuri buvo nuimta nuo nuleidžiamo pagrindo (pasirenkamo piedeo), galima sumontuoti ant rankenos piedeo. Norédami sumontuoti rankenélés tipo rankeną, dékite ją ant rankenos piedeo ir pritvirtinkite varžtų.

Su vamzdžio tipo rankena

► **Pav.38:** 1. Vamzdžio tipo rankena 2. Rankenos priedas 3. Slenkamo pagrindo plokštė

Su rankenélés tipo rankena

► **Pav.39:** 1. Varžtas 2. Rankenélés tipo rankena 3. Rankenos priedas

Prietaiso naudojimas su nuleidžiamu pagrindu

Pasirenkamas priedas

► **APERSPĖJIMAS:** Naudodami kaip frezą, tvirtai laikykite įrankį abiem rankomis.

1. Norédami naudoti įrankį kaip frezą, sumontuokite įrankį ant nuleidžiamo pagrindo (pasirenkamo priedo), paspausdami jį įki pat galo žemyn. Galima naudoti ir rankenélés, ir vamzdžio tipo rankenas (pasirenkamus priedus), atsižvelgiant į atliekančią darbą.

► **Pav.40:** 1. Nuleidžiamas pagrindas 2. Vamzdžio tipo rankena

2. Norédami naudoti vamzdžio tipo rankeną (pasirenkamą priedą), atsukite varžtų ir nuimkite rankenélés tipo rankeną.

► **Pav.41:** 1. Varžtas 2. Rankenélés tipo rankena

3. Įsukite vamzdžio tipo rankeną į pagrindą.

► **Pav.42:** 1. Vamzdžio tipo rankena

Pjovimo gylio nustatymas naudojant nuleidžiamą pagrindą (pasirenkamą priedą)

► **APERSPĖJIMAS:** Dirbdami įrankį visada laikykite už abieju rankenų.

► **Pav.43:** 1. Reguliavimo rankenélė 2. Fiksavimo svirtis 3. Gylio žymeklis 4. Stabdiklio strypo nustatymo veržlė 5. Greito veikimo mygtukas 6. Stabdiklio strypas 7. Stabdiklio blokas 8. Šešiakampis reguliavimo varžtas

1. Padékite įrankį ant lygaus paviršiaus. Atlaisvinkite fiksavimo svirtį ir leiskite įrankio korpusą žemyn tol, kol profilavimo staklių freza palies paviršiui. Užveržkite fiksavimo svirtį, kad įrankio korpusas užsifiksuočtų.

2. Pasukite stabdiklio strypo nustatymo veržlę prieš laikrodžio rodyklę. Leiskite stabdiklio strypą žemyn tol, kol jis palies šešiakampį reguliavimo varžtą. Gylio žymeklį nustatykite ties „0“ padala. Pjūvio gyli ant skaidlės parodo gylio žymeklis.

3. Laikydami nuspaudę greito veikimo mygtuką, kelkite stabdiklio strypą, kol nustatysite norimą pjūvio gyli. Momentinius gylio reguliavimus galima nustatyti sukant reguliavimo rankenélę (1 pasukimas lygus 1 mm).

4. Sukant stabdiklio strypo nustatymo veržlę pagal laikrodžio rodyklę, galima tvirtai užveržti stabdiklio strypą.

5. Iš anksto nustatytą pjūvio gyli galima gauti, atlaisvinant fiksavimo rankenélę ir tada leidžiant įrankio korpusą žemyn tol, kol stabdiklio strypas palies stabdiklio bloko reguliavimo varžtą.

6. Padékite pagrindą ant ruošinio, kurį pjausite, taip, kad profilavimo staklių freza ruošinio nelieštu.

7. Įjunkite įrankį ir palaukite, kol profilavimo staklių freza pradės suktis visu greičiu.

8. Nuleiskite korpusą ir stumkite įrankį pirmyn ruošinio paviršiumi, laikydami pagrindą lygiai ir tolgygiai stumdam iš priekės, kol baigsite pjauti.

Pjaunant kraštą, ruošinio paviršius turi būti iš kairės profiliavimo staklių frezos pusės, nukreiptas stūmimo kryptimi.

- Pav.44: 1. Ruošinys 2. Frezos sukimosi kryptis
3. Vaizdas iš įrankio viršaus 4. Tiekiimo kryptis

Naudodamiesi tiesiųjų kreiptuvą arba profiliavimo staklių kreiptuvą, būtinai naudokite ji dešinėje pusėje, stūmimo kryptimi. Taip jis bus sutapdintas su ruošinio šonu.

- Pav.45: 1. Tiekiimo kryptis 2. Frezos sukimosi kryptis 3. Ruošinys 4. Tiesusis kreiptuvas

PASTABA: Per greitai stumiant įrankį iš priekės, pjūvis gali būti prastos kokybės arba galima sugadinti profiliavimo staklių frezų ar variklį. Per lėtai stumiant įrankį, pjūvis gali būti nudegintas arba sugadintas. Tinkamas įrankio stūmimo tempas priklauso nuo frezos dydžio, ruošinio rūšies ir plovimo glylio. Prieš pradédant pjauti, rekomenduotina atlirkti bandomajai pjūvij, naudojant medienos gabalėli. Taip tiksliai pamatyse, kaip atrodis pjūvis, ir galesite patikrinti matmenis.

Tiesusis kreiptuvas kreiptuvo laikikliui

Pasirenkamas priedas

Tiesusis kreiptuvas efektyviai naudojamas tiesiems pjūviams, išpjaunant išėmas arba griovelius.

- Pav.46: 1. Varžtas 2. Kreiptuvo laikiklis
3. Sparnuotoji veržlė (A) 4. Varžtas
5. Sparnuotoji veržlė (B) 6. Kreiptuvo plokštė 7. Tiesusis kreiptuvas
8. Sparnuotieji varžtai

1. Pritvirtinkite tiesiųjų kreiptuvą komplektą ant kreiptuvo laikiklio (pasirenkamo predo) varžtu ir sparnuotaja veržle (A).

2. Istatykite kreiptuvo laikiklį i angas, esančias nuleidžiamame pagrinde, ir užveržkite sparnuotasias veržles.

3. Norédami pareguliuoti atstumą tarp profiliavimo staklių frezos ir tiesiųjų kreiptuvu, atsukite sparnuotą veržlę (B). Nustatę norimą atstumą, užveržkite sparnuotą veržlę (B), kad tiesusis kreiptuvas nejudėtų.

Tiesusis kreiptuvas

Pasirenkamas priedas

Tiesusis kreiptuvas efektyviai naudojamas tiesiems pjūviams, išpjaunant išėmas arba griovelius.

- Pav.47

1. Ikiškite kreipimo juostas i nuleidžiamame pagrinde esančias kiaurymes.

- Pav.48: 1. Kreipimo juosta 2. Sparnuotoji veržlė
3. Tiesusis kreiptuvas

2. Pareguliuokite atstumą tarp profiliavimo staklių frezos ir tiesiųjų kreiptuvu. Nustatę norimą atstumą, užveržkite sparnuotasias veržles, kad tiesusis kreiptuvas nejudėtų.

3. Pjaudami stumkite įrankį su tiesiuoju kreiptuvu, sulygiavę ji su ruošinio kraštu.

Jeigu atstumas tarp ruošinio šono ir plovimo padėties yra per didelis tiesiajam kreiptuvui arba jeigu ruošinys netiesus, tiesiųjų kreiptuvu naudoti negalima. Tokiu atveju, prie ruošinio tvirtai prispauskite tiesią lentą ir naudokite ją kaip kreiptuvą, atrémę iš frezos pagrindą. Stumkite įrankį rodyklės kryptimi.

- Pav.49

Lekalo kreiptuvas

Pasirenkamas priedas

Lekalo kreiptuvas turi movą, pro kuria praeina profiliavimo staklių freza, todėl profiliavimo įrankiu galima išpjauti modelius pagal lekalus.

- Pav.50

1. Atlaisvinkite ant įrankio pagrindo esančius varžtus, ikiškite lekalą kreiptuvą ir tada užveržkite varžtus.

- Pav.51: 1. Varžtas 2. Pagrindas 3. Lekalo kreiptuvas

2. Pritvirtinkite lekalą prie ruošinio. Dėkite įrankį ant lekalą ir kartu su lekalu kreiptuvu slinkite išilgai lekalą šono.

- Pav.52: 1. Profiliavimo staklių freza 2. Pagrindas
3. Pagrindo apsauga 4. Lekalas
5. Ruošinys 6. Lekalo kreiptuvas

PASTABA: Pjovinys bus išpjautas truputį kitokio dydžio nei lekalas. Tarp profiliavimo staklių frezos ir išorinio lekalio kreiptuvo krašto palikite (X) atstumą. (X) atstumą galima apskaičiuoti, naudojant tokią lygtį:
$$(X) \text{ atstumas} = (\text{lekalio kreiptuvo išorinis skersmuo} - \text{profiliavimo staklių frezos skersmuo}) / 2$$

Dulkų ištraukimo antgalio nuostatos

Dulkėms šalinti naudokite dulkų ištraukimo antgalį.

Informacija dėl pagrindo

Sparnuotaja veržle prie įrankio prisukite dulkų ištraukimo antgalį.

- Pav.53: 1. Dulkų ištraukimo antgalis 2. Sparnuotoji veržlė 3. Pagrindas

Informacija dėl nuleidžiamomo pagrindo

Pasirenkamas priedas

1. Išaiskykite dulkų ištraukimo antgalį ant nuleidžiamomo pagrindo naudodam sparnuotą veržlę taip, kad dulkų ištraukimo antgalio išsiikišimas išsitaisyti i griovelį ant nuleidžiamomo pagrindo.

- Pav.54: 1. Dulkų ištraukimo antgalis 2. Sparnuotoji veržlė 3. Nuleidžiamas pagrindas

2. Prijunkite vakuuminių valymo įrenginių prie dulkų ištraukimo antgalio.

- Pav.55

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

APERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami įrankio tikrinimo arba techninės priežiūros darbus, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

PASTABA: Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisytį, apžūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsarginės dalis.

Anglinių šepetelių keitimas

► Pav.56: 1. Ribos žymė

Reguliariai patikrinkite anglinius šepetelius. Pakeiskite juos, kai nusidėvi iki ribos žymės. Laikykite anglinius šepetelius švarius ir tikrinkite, ar jie laisvai įslenka į laikiklius. Abu angliniai šepetelių turėtų būti keičiami tuo pačiu metu. Naudokite tik identiškus anglinius šepetelius.

1. Jei norite nuimti šepetelių laikiklių dangtelius, pasinaudokite atsuktuviu.

2. Išimkite sudėvėtus anglinius šepetelius, įdėkite naujus ir įtvirtinkite šepetelių laikiklio dangtelį.

► Pav.57: 1. Šepetelio laikiklio dangtelis

- Tiesysis kreiptuvas su mikroreguliuavimo dalimi
- Šoninė rankena
- Rankenos priedas

PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuočėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

Profilaviavimo staklių frezos

Tiesioji freza

► Pav.58

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4 col.			
8	8	60	25
6		50	18
1/4 col.			
6	6	50	18
1/4 col.			

Vienetas:mm

U griovelių freza

► Pav.59

D	A	L1	L2	R
6	6	60	28	3
1/4 col.				

Vienetas:mm

PASIRENKAMI PRIEDAI

APERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Tiesių ir griovelių formavimo antgaliai
- Kraštų formavimo peiliai
- Frezos peiliai iš valcuoto metalo
- Tiesiojo kreiptuvo komplektas
- Profilaviavimo staklių kreiptuvo komplektas
- Pagrindo komplektas (guminis)
- Pakreipiama pagrindo komplektas
- Nuleidžiamu pagrindo komplektas
- Slenkamo pagrindo komplektas
- Lekalo kreiptuvas
- Ivorės kūgis
- Veržlariaktis
- Dulklių ištraukimo antgalis
- Kreiptuvas
- Kreipiamosios juostos adapterio komplektas

V griovelių freza

► Pav.60

D	A	L1	L2	θ
1/4 col.	20	50	15	90°

Vienetas:mm

Grąžtas-profilaviavimo freza

► Pav.61

D	A	L1	L2	L3
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28
1/4 col.				

Vienetas:mm

Grąžtas-dvigubo profilaviavimo freza

► Pav.62

D	A	L1	L2	L3	L4
8	8	80	95	20	25
6	6	70	40	12	14
1/4 col.					

Vienetas:mm

Kampų apvalinimo freza

► Pav.63

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
1/4 col.						
6	20	8	45	10	4	4
1/4 col.						

Vienetas:mm

Briaunų nuskvelbimo freza

► Pav.64

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Vienetas:mm

Skliauto ornamento pjovimo freza

► Pav.65

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Vienetas:mm

Guolinė profiliavimo freza

► Pav.66

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4 col.			

Vienetas:mm

Guolinė kampų apvalinimo freza

► Pav.67

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4 col.	21	8	40	10	3,5	6

Vienetas:mm

Guolinė briaunų nuskvelbimo freza

► Pav.68

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4 col.					
6	20	8	41	11	60°

Vienetas:mm

Guolinė ornamentų pjovimo freza

► Pav.69

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

Vienetas:mm

Guolinė skliauto ornamento pjovimo freza

► Pav.70

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Vienetas:mm

Guolinė romėniškos „S“ pavidalo kreivės freza

► Pav.71

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

Vienetas:mm

Guolinė kampų apvalinimo freza

► Pav.67

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4 col.	21	8	40	10	3,5	6

Vienetas:mm

Guolinė briaunų nuskvelbimo freza

► Pav.68

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4 col.					
6	20	8	41	11	60°

Vienetas:mm

TEHNILISED ANDMED

Mudel:	RT0702C
Tsangpadruni suurus	6 mm, 8 mm või 1/4"
Koormuseta kiirus	10 000 – 34 000 min ⁻¹
Üldkõrgus	210 mm
Netokaal	1,8 – 2,8 kg
Ohutusklass	II/I

- Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi töltu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.
- Kaal võib erineda olenevalt lisaseadis(t)est. Kergeim ja raskeim kombinatsioon EPTA-protseduuri 01/2014 kohaselt on toodud tabelis.

Kavandatud kasutus

Tööriist on ettenähtud puidu, plasti ja teiste sarnaste materjalide servamiseks ja profileerimiseks.

Vooluvarustus

Seadet võib ühendada ainult andmesildil näidatud pingega vooluvörku ning seda saab kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel. Seadmel on kahekordne isolatsioon ning seega võib seda kasutada ka ilma maandusjuhtmeta pistikupessa ühendatult.

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratasem, määratud standardi EN62841-2-17 kohaselt:

Heliröhutase (L_{PA}): 82 dB (A)

Helivõimsuse tase (L_{WA}): 93 dB (A)

Määramatus (K): 3 dB (A)

MÄRKUS: Deklareeritud müra väärust (väärtsuid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud müra väärust (väärtsuid) võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

HOIATUS: Kasutage kõrvakaitsmeid.

HOIATUS: Müratasem võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärust(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

HOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Vibratsioon

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite summa) määratud standardi EN62841-2-17 kohaselt:

Töörežiim: pöörlemine ilma koormuseta

Vibratsioonihiide (a_h): 2,5 m/s² või vähem

Määramatus (K): 1,5 m/s²

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust (-väärtsuseid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust (-väärtsuseid) võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

HOIATUS: Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärust(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

HOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

EU vastavusdeklaratsioon

Ainult Euroopa riikide puhul

EÜ vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi Lisas A.

OHUTUSHOIATUSED

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

⚠ HOIATUS: Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhisid, joonised ja tehnilised andmed. Järgnevate juhiste eiramise võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või raske kehavigastuse.

Hoidke edaspidisteks viideteks alles kõik hoiatused ja juhtnörid.

Hoiautustes kasutatud termini „elektritööriist“ all peetakse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritööriisti või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriisti.

Servamismasina ohutusnõuded

1. Hoidke elektritööriista üksnes isoleeritud haardepindadest, kuna lõiketera võib puutuda vastu seadme enda toitejuhet. Voolu all oleva juhtmega kokku puutuv lõiketera võib pingestada elektritööriista metallosi ja põhjustada kasutajale elektrilöögi.
2. Kasutage klambreid või mõnda muud sobivat viisi töödeldava detaili kinnitamiseks ja toetamiseks stabilisele alusele. Töödeldava detaili hoidmisel käige või selle toetamisel vastu keha on detail ebastiabilses asendis ning võib põhjustada kontrolli kaotust.
3. Servamismasina otsaku vars peab sobituma kavandatud tsangpadruniga.
4. Kasutage ainult servamismasina otsakut, mille maksimaalne kiirus on vähemalt vordne tööriistale märgituga.
5. Pikema tööperioodi kestel kandke kuulmiskaitsevahendeid.
6. Käsitsege servamismasina otsakuid väga ettevaatlikult.
7. Enne toimingu tegemist kontrollige hoolikalt, et servamismasina otsakul poleks mõrasid ega kahjustusi. Asendage pragunenud või vigastatud otsak viivitamatult.
8. Vältige naeltesse sisselöökamist. Enne toimingu tegemist kontrollige töödeldavat detaili ja eemaldage sellest kõik naelad.
9. Hoidke tööriistast kindlalt kinni.
10. Hoidke käed pörlevatest osadest eemal.
11. Veenduge, et servamisotsak ei puudutaks töödeldavat detaili enne tööriista sisselülitamist.
12. Enne tööriista kasutamist töödeldaval esemel laske sellel mõnda aega koormusetäto tada. Jälgige vibratsiooni või vibamist, mis võib viidata valesti paigaldatud löikeotsakule.
13. Oige tähelepanelik servamisotsaku pörlemis ja etteandesuuna suhtes.
14. Ärge jätkte tööriista käima. Käivitage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.

15. Enne tööriista eemaldamist töödeldavast detailist lülitage tööriist alati vooluvõrgust välja ja oodake, kuni servamisotsak on täielikult seiskunud.
16. Ärge puudutage servamisotsakut vahetult pärast toimingu lõpetamist; see võib olla väga kuum ja põhjustada põletushaava.
17. Ärge määrige alust hoolimatuks lahusti, bensiini, öli või muu sarnasega. Need võivad põhjustada aluse pragunemise.
18. Mõned materjalid võivad sisalda mürgiseid aineid. Võtke meetmed tolmu sissehingamise ja nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige materjali tarnija ohutusteavet.
19. Kasutage alati õiget tolumumaski/respiraatorit, mis vastab materjalile ja rakendusele, millega töötate.
20. Asetage tööriist stabiilsele pinnale. Muidu võib seade maha kukkuda ja vigastusi tekitada.

HOIDKE JUHEND ALLES.

⚠ HOIATUS: ÄRGE UNUSTAGE järgida toote ohutusnõudeid mugavuse või toote (korduskasutamisega saavutatud) hea tundmisse töttu. VALE KASUTUS või kasutusjuhendi ohutuseeskirjade eiramise võib põhjustada tervisekahjustusti.

FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS

⚠ ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Servamisotsaku kauguse reguleerimine

Otsaku kauguse reguleerimiseks avage lukustushoob ja nihutage alust reguleerkrudi keerates soovi järgi üles või alla. Pärast reguleerimist sulgege lukustushoob korralikult, et alus fikseerida.

- Joon.1: 1. Alus 2. Skala 3. Otsaku väljaualatamine 4. Lukustushoob 5. Reguleerkrudi 6. Kuuskantmutter

MÄRKUS: Kui tööriist ei ole fikseeritud isegi pärast lukustushooava sulgemist, siis keerake kuuskantmutter tugevamini kinni ja seejärel sulgege lukustushoob.

Lülitili töötamine

⚠ ETTEVAATUST: Kandke enne tööriista vooluvõrku ühendamist alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud.

Tööriista käivitamiseks vajutage lülitil olevat I poole.

Tööriista seisamiseks vajutage lülitil olevat O poole.

- Joon.2: 1. Lülitil

Elektrooniline funksioon

Tööriist on varustatud lihtsama kasutamise jaoks elektrooniliste funktsioonidega.

Märgutuli

► Joon.3: 1. Märgutuli

Roheline toite märgutuli süttib, kui tööriist on vooluvõrku ühendatud. Kui märgutuli ei sütt, on võimalik, et toitejuhe või juhtseade on defektne. Kui märgutuli on valgustunud, kuid tööriist ei käivitu ka sisselülitamisel, võib selle põhjuseks olla süsiharjade kulumine või kontrolleri, mootori või lülit „ON“ (Sisse lülitatud) / „OFF“ (Välja lülitatud) rike.

Tahtmatu taaskäivitamise kinnitus

Tööriist ei käivitu, kui lülit I külg on alla vajutatud, isegi kui tööriist on pistikuga ühendatud.

Sellisel puhul vilgub märgutuli punaselt ja nätab, et tahtmatu taaskäivitamise kinnituse seade töötab.

Tahtmatu taaskäivitamise kinnituse tühistamiseks vajutage lülit I O külge.

Sujukäivituse funktsioon

Sujukäivituse funktsioon minimeerib käivitamisel tagasilööki ja võimaldab tööriistal sujuvalt käivituda.

Püsikiiruse juhtimine

Elektrooniline kiiruse juhtimine püsikiiruse saavutamiseks.

Kuna põörlemiskirus hoitakse koormatud tingimustes pidevalt ühtlane, on tulemuseks tasaselt poleeritud pind.

Kiirusregulaator

AHOIATUS: Ärge kasutage kiirusregulaatorit töötamise ajal. Operaator võib tagasilöögi tööt servamismasina otsakut puutuda. See võib põhjustada kehavigastuse.

ETTEVAATUST: Kui tööriista kasutatakse lakkamatult pika aja välitel aeglasel kiiruse sel, kormab see mootori üle ja tööriista töös võivad tekida törked.

ETTEVAATUST: Kiirusregulaatorit saab pöörata ainult kuni 6-ja tagasi kuni 1-ni. Ärge suruge skaalat jõuga üle 6 või 1, kuna kiiruse reguleerimisfunktsioon võib rikki minna.

Tööriista kiirust saab muuta, kui pöörata kiirusregulaatorit numbritele 1 kuni 6.

► Joon.4: 1. Kiirusregulaator

Suurem kiirus saavutatakse kiirusregulaatori pööramisel numbri 6 suunas. Väiksem kiirus saavutatakse ketta pööramisel numbri 1 suunas.

See võimaldab valida optimaalseks materjali töötamiseks ideaalse kiiruse, st kiirust saab olenevalt materjali ja otsaku läbimöödust õigesti kohandada.

Tabelis on toodud skaala numbriliste väärustute ja tööriista ligikaudse kiiruse omavahelised suhted.

Number	min ⁻¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	34 000

KOKKUPANEK

ETTEVAATUST: Enne tööriistal mingite tööde tegemist kandke alati hoolt selle eest, et see oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Servamisotsaku paigaldamine või eemaldamine

ETTEVAATUST: Ärge pingutage tsangmutrit servamismasina otsakut sisse panemata, sest muidu läheb tsangkoonus katki.

ETTEVAATUST: Kasutage üksnes tööriistaga kaasas olevaid mutrivõtmereid.

Servamismasina otsaku paigaldamiseks on kaks võimalust. Kasutage üksköök kumba neist.

Kahe mutrivõtmega

Sisestage servamismasina otsak lõpuni tsangkoonusesse ja kinnitage tsangmutter korralikult ühe mutrivõtmega, hoides samal ajal teise mutrivõtmega kaela.

► Joon.5: 1. Pingutamine 2. Lõdvendamine 3. Kael
4. Tsangmutter

Ühe mutrivõtmega

Sisestage servamismasina otsak lõpuni tsangkoonusesse ja kinnitage tsangmutter korralikult mutrivõtmega, vajutades samal ajal völlilukku.

► Joon.6: 1. Pingutamine 2. Lõdvendamine
3. Völlilukk 4. Tsangmutter

Servamismasina otsaku eemaldamiseks järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras.

Tsangkoonuse vahetamine

ETTEVAATUST: Tsangkoonuse suurus peab vastama kasutatavale servamismasina otsakule.

ETTEVAATUST: Ärge pingutage tsangmutrit servamismasina otsakut paigaldamata, sest muidu võib tsangkoonus puruned.

1. Lõdvendage tsangmutrit ja eemaldage see.
 2. Asendage paigaldatud tsangkoonus sobiva tsangkoonusega.
 3. Paigaldage tsangmutter uuesti.
- Joon.7: 1. Tsangkoonus 2. Tsangmutter

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

ÄETTEVAATUST: Hoidke tööriista alati kindlalt käes, üks käsi kerel. Ärge puudutage metallist osa.

Alusele

AHOIATUS: Enne tööriista kasutamist alusega paigaldage alusele alati tolmuotsak.

► Joon.8: 1. Tolmuotsak 2. Käskruvi 3. Alus

1. Asetage alus lõigatavale detailile, ilma et servamismasina otsak detaili vastu puutuks.

2. Lülitage tööriisti sisse ja oodake, kuni servamisotsak saavutab täiskiiruse.

3. Liikuge tööriistaga üle töödeldava detaili pinna, hoides alust sellega kohakuti ja tehes lõike sujuvalt lõpuni.

► Joon.9

Servade lõikamisel peab töödeldava detaili pind jäätma seadme liikumise suunas, vaadatuna servamisotsakust vasakule.

► Joon.10: 1. Töödeldav detail 2. Otsaku pöörlemis-suund 3. Vaade tööriista pealt 4. Etteande suund

Sirg- või servamisjuhiku kasutamisel hoidke seda kindlasti seatmde liikumise suunas, vaadatuna otsakust paremale. Sel juhul on lihtsam juhikut töödeldava pinna servaga kohakuti hoida.

► Joon.11: 1. Etteande suund 2. Otsaku pöörlemis-suund 3. Toorik 4. Sirgjuhik

MÄRKUS: Kui tööriista nihutatakse edasi liiga kiiresti, võib see pöhjastada lõike halva kvaliteedi või kahjustada servamisotsakut või mootorit. Kui tööriista nihutatakse edasi liiga aeglaselt, võib see lõikekohta körvetada ja kahjustada. Õige edasiliikumise kiirus võltub kasutatava otsaku suurusest, töödeldavast materjalist ja lõikesügavusest. Enne töö alustamist tegelikult töödeldaval pinnal on soovitatav teha sarnasest materjalist üleliigsel saematerjalitükil proovilõikamine. Nii teate täpselt, kuidas lõige välja näeb, ning saate kontrollida mõõte.

ÄETTEVAATUST: Kuna liiga sügav lõikamine võib mootori üle koormata või raskendada tööriista valitsemist, ei tohiks lõikesügavus soonte lõikimisel olla korraga üle 3 mm. Kui soovite lõigata sügavamaid sooni kui 3 mm, tehke järjest suureneva lõikesügavusega mitu lõiget.

Alus (vaik)

Valikuline tarvik

Võite kasutada alust (vaik) lisavarustusena, nagu on näidatud joonisel.

► Joon.12: 1. Kinnituskruvi

Asetage tööriisti alusele (vaik) ja kinnitage kinnituskruvi servamismasina otsakust soovitud kaugusele. Töötamistoimingute kohta leiate lisateavet aluse kasutamisjuhendist.

Šabloonjuhik

Valikuline tarvik

Šabloonjuhik moodustab otsakule läbimiseks kanali, võimaldades servamismasinat kasutada šabloonidega.

► Joon.13

1. Keerake kruvid lahti ja eemaldage aluse kaitse.

► Joon.14: 1. Aluse kaitse 2. Krivid

2. Asetage šabloonjuhik alusele ja pange aluse kaitse tagasi. Seejärel fikseerige kruve pingutades aluse kaitse.

3. Kinnitage šabloon töödeldava detaili külge.

Asetage tööriisti šabloonile ja liigutage tööriista edasi nii, et šabloonjuhik libiseks piki šabloonil serva.

► Joon.15: 1. Servamisotsak 2. Alus 3. Aluse kaitse 4. Šabloon 5. Töödeldav detail

6. Šabloonjuhik

MÄRKUS: Töödeldav detail lõigatakse šabloonist veidi erineva suurusega. Jätke servamisotsaku ja šabloonjuhiku väliskülje vahele vahemaa (X). Vahemaa (X) arvutamiseks saab kasutada järgmist valemit:

Vahemaa (X) = (šabloonjuhiku välisläbimõõt – servamisotsaku läbimõõt) / 2

Sirgjuhik

Valikuline tarvik

Sirgjuhikut kasutatakse faasimisel või soonte lõikamisel sirge lõike saamiseks.

► Joon.16

1. Kinnitage juhtplaat poldi ja tiibmutri abil sirgjuhiku külge.

► Joon.17: 1. Polt 2. Juhtplaat 3. Sirgjuhik 4. Tiibmutter

2. Kinnitage sirgjuhiku moodul kinnituskruvi abil.

► Joon.18: 1. Kinnituskruvi 2. Sirgjuhik 3. Tiibmutter 4. Alus

3. Lõvdavage sirgjuhiku moodulil oleval tiibmutrit ning reguleerige servamismasina otsaku ja sirgjuhiku vahelist vahemaad. Soovitud vahemaa saavutamisel keerake tiibmutter tugevasti kinni.

4. Lõikamisel liigutage tööriista nii, et sirgjuhik oleks töödeldava detaili servaga ühel joonel.

Kui vahemaa töödeldava detaili külje ja lõikeasendi vahel on liiga suur või kui töödeldava detaili külj pole sirge, ei saa sirgjuhikut kasutada. Sellisel juhul kinnitage töödeldava detaili külge sirge laud ja kasutage seda servamismasina aluse vastas juhikuna. Juhtige tööriista noole suunas.

► Joon.19

Ringlõigete tegemine

Ringlõigete tegemiseks tuleb montereida sirgjuhik ja juhtplaat, nagu on näidatud joonisel.

Lõigatavate ringide minimaalne ja maksimaalne raadius (ringi keskpunkti ja servamismasina otsaku keskpunkti vahekaugus) on järgmine:

Min: 70 mm

Max: 221 mm

70 mm kuni 121 mm raadiusega ringide lõikamiseks

- Joon.20: 1. Tiibmutter 2. Juhtplaat 3. Sirgjuhik
4. Keskava 5. Polt

121 mm kuni 221 mm raadiusega ringide lõikamiseks

- Joon.21: 1. Tiibmutter 2. Juhtplaat 3. Sirgjuhik
4. Keskava 5. Polt

MÄRKUS: 172 mm kuni 186 mm raadiusega ringe ei saa selle juhiku abil lõigata.

1. Seadke sirgjuhiku keskel olev ava lõigatava ringi keskpunkti kohale.

- Joon.22: 1. Nael 2. Keskava 3. Sirgjuhik

2. Lööge sirgjuhiku fikseerimiseks keskel olevasse avasse alla 6 mm läbimõõduga nael.

3. Liikuge tööriistaga päripäeva ümber naela.

Servamisjuhik

Valikuline tarvik

Servamisjuhiku abil saab hõlpsasti servata, teha köveraid lõikeid mööblispoonis jms. Juhtrullik liigub piki lõikekaart ja kindlustab peene lõike.

- Joon.23

1. Paigaldage servamisjuhik ja juhkuhoidik kinnituskuvi abil aluse külge (A).

2. Lövdendale pitskuvi (B) ning reguleerige servamisotsaku ja -juhiku vahemust, keerates reguleerkuvi (1 mm pöörde kohta). Soovitud kaugusel keerake pitskuvi (B) kinni, et fikseerida servamisjuhik paigale.

- Joon.24: 1. Reguleerimiskruvi 2. Juhkuhoidik
3. Servamisjuhik

3. Lõikamisel liigutage tööriista nii, et juhtrullik liiguks mõöda töödeldava detaili serva.

- Joon.25: 1. Töödeldav detail 2. Servamisotsak
3. Juhtrullik

Kallutusalus

Valikuline tarvik

Kallutusalust kasutatakse laminaatpleki või teiste sarnaste materjalide servamiseks.

Kallutusalus on käepärane faasimisel.

1. Asetage tööriist kallutusalusele, lövdendale kinnituskuvid ja kallutage tööriista soovitud nurga alla.

2. Sulgege lukustushoob servamismasina otsaku soovitud eendi juures ja pingutage kinnituskuvid soovitud nurga all.

3. Kinnitage töödeldava detaili külge tugevasti sirge laud ja kasutage seda kallutusaluse vastas juhikuna. Juhtige tööriista noole suunas.

- Joon.26: 1. Kinnituskuivid 2. Lukustushoob

Kallutusaluse kaitse kasutamine koos alusega

Kallutusaluselt eemaldatud kallutusaluse kaitset (ruut) saab monteerida alusele. Aluse kaitse kuju saab muuta ümmargusest ruuduks.

1. Eemalda kallutusaluse aluse kallutusaluselt, keerates lahti neli kruvi ja eemaldades need.

2. Monteerige kallutusaluse kaitse alusele.

- Joon.27: 1. Kallutusaluse kaitse 2. Kruvi

Nihutatud otsaku aluse kaitse

Valikuline tarvik

Nihutatud otsa kasutatakse laminaatpleki või teiste sarnaste materjalide servamiseks.

Nihutatud otsaku alus sobib töödeks, mida tehakse kitsas piirkonnas.

- Joon.28

Tööriista kasutamine koos nihutatud otsaku alusega

1. Enne tööriista paigaldamist nihutatud otsaku alusele eemalda tsangmutter ja -konus, lövdendades tsangmutrit.

- Joon.29: 1. Rihmaratas 2. Tsangmutter
3. Tsangkonus

2. Paigaldage rihmaratas tööriista külge, vajutades völliukku ja keerates rihmaratta mutrivõtmega tugevasti kinni.

- Joon.30: 1. Mutrivõti 2. Rihmaratas 3. Völliukk

3. Paigaldage tsangkonus ja keerake tsangmutrit nihutatud otsaku alusel nii, nagu joonisel on näidatud.

- Joon.31: 1. Tsangmutter 2. Tsangkonus

4. Kinnitage nihutatud otsaku alus tööriista külge.

- Joon.32

5. Seadke rihm üle rihmaratta, kasutades kruvikerajat, ja veenduge, et rihm aseteks kogu oma laiuse ulatuses üle rihmaratta.

- Joon.33: 1. Rihmaratas 2. Rihm

6. Sulgege lukustushoob.

- Joon.34: 1. Lukustushoob

7. Paigaldage servamismasina otsak järgmiselt.

Pange tööriist koos nihutatud otsaku alusega maha. Sisestage kuuskantmutrivõti nihutatud otsaku aluse avasse.

Hoidke kuuskantmutrivõtit joonisel näidatud asendis, sisestage servamismasina otsak nihutatud otsaku aluse völli olevasse tsangkoonusesse vastasküljelt ja keerake tsangmutter mutrivõtmega tugevasti kinni.

- Joon.35: 1. Mutrivõti 2. Kuuskantvõti
3. Servamismasina otsak

8. Servamismasina otsaku eemaldamiseks järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras.

Aluse kasutamine koos nihutatud otsaku alusplaadi ja käepideme kinnitusega

Nihutatud otsaku alusplaati võib parema stabiilsuse saavutamiseks kasutada ka koos aluse ja käepideme kinnitusega (lisavarustus).

► Joon.36

1. Keerake kruvid lahti ja eemaldage ülemine sektsoon nihutatud otsaku aluselt. Pange nihutatud otsaku aluse ülemine sektsoon kõrvale.
- Joon.37: 1. Kruvid 2. Nihutatud otsaku alusplat 3. Nihutatud otsaku aluse ülemine sektsoon

2. Monteerige nihutatud otsaku alusplat nelja kruviga ja käepideme kinnitus kahe kruviga nihutatud otsaku aluse plaadi külge. Kruvige kangkäepide (lisatarvik) käepideme kinnituse külge. Teise kasutusvõimalusena saab käepideme kinnituse külje paigaldada nupp-käepideme, mis eemaldatakse profiilfreesimise aluselt (lisatarvik). Nuppkäepideme paigaldamiseks asetage see käepideme kinnitusse ja keerake kruviga kinni.

Kangkäepidemega

- Joon.38: 1. Kangkäepide 2. Käepideme kinnitus 3. Nihutatud otsaku alusplat

Nuppkäepidemega

- Joon.39: 1. Kruvi 2. Nuppkäepide 3. Käepideme kinnitus

Tööriista kasutamine koos profiilfreesimise alusega

Valikuline tarvik

ETTEVAATUST: Kui kasutate tööriista profiilfreesina, siis hoidke seda kindlalt mõlema käega.

1. Tööriista kasutamiseks ülafriedesina paigaldage tööriist profiilfreesimise aluse (lisatarvik) külge, vajutades selle täielikult alla. Olenevalt tehtavast tööst võite kasutada kas nupp- või kangkäepidet (lisatarvik).

► Joon.40: 1. Profiilfreesimise alus 2. Kangkäepide

2. Kangkäepideme (lisatarvik) kasutamiseks keerake kruvi lahti ja eemaldage nuppkäepide.

► Joon.41: 1. Kruvi 2. Nuppkäepide

3. Kruvige kangkäepide aluse külge.

► Joon.42: 1. Kangkäepide

Löikesügavuse reguleerimine profiilfreesimise aluse (lisatarvik) kasutamisel

ETTEVAATUST: Hoidke töötamise ajal tööriista alati mõlemast käepidemest tugevalt kinni.

- Joon.43: 1. Reguleerimispupp 2. Lukustushoop 3. Sügavusosut 4. Stoppervara seadistusmutter 5. Kire soötmine nupp 6. Stoppervarras 7. Stopperi plokk 8. Reguleerimise kuuskantpolti

1. Asetage tööriist tasasele pinnale. Lövdendale lukustushoob ja langetage töörista korput, kuni servamismasina otsak puudutab tasast pinda. Tööriista korpupe lukustamiseks pingutage lukustushooba.

2. Keerake stoppervara seadistusmutterit vastupäeva. Langetage stoppervarra, kuni see puutub vastu reguleerimise kuuskantpolti. Seade sügavusosut kohakuti skaalaühikuga „0“. Sügavusosut näitab skaalal löikesügavust.
3. Hoides kiirsööte nuppu all, töstke stoppervarrast soovitud löikesügavuse saavutamiseni. Sügavuse peenählestuseks tuleb keerata reguleerimispuppu (üks pööre = 1 mm).
4. Keerates stoppervara seadistusmutterit päripäeva, saatke stoppervara tugevasti fikseerida.

5. Nüüd tuleb teie etteantud löikesügavuse saavutamiseks lövdendada lukustushooba ja seejärel langeada tööriista korput, kuni stoppervarras satub kontakti stopperi plöki reguleerimispoldiga.

6. Asetage alus lõigatavale detailile, ilma et servamismasina otsak detaili vastu puutuks.
7. Lülitage tööriist sisse ja oodake, kuni servamismasina otsak saavutab täiskiiruse.

8. Langetage tööriista korput ja liigutage tööriista piki töödeldava detaili pinda, hoides alust tasasel vastu pinda ja liikudes sujuvalt edasi, kuni lõige on tehtud.

Servade lõikamisel peab töödeldava detaili pind jääma seadme liikumise suunas, vaadatuna servamismasina otsakust vasakule.

- Joon.44: 1. Toorik 2. Otsaku pöörlemmissuund 3. Vaade tööriista pealt 4. Etteande suund

Sirg- või servamisjuhiku kasutamisel hoidke seda kindlasti seadme liikumise suunas, vaadatuna otsakust paremale. Sel juhul on lihtsam juhikut töödeldava pinna servaga kohakuti hoida.

- Joon.45: 1. Etteande suund 2. Otsaku pöörlemmissuund 3. Toorik 4. Sirgjuhik

MÄRKUS: Kui tööriista nihutatakse edasi liiga kiiresti, võib see põhjustada lõike halva kvaliteedi või kahjustada servamismasina otsakut või mootorit. Kui tööriista nihutatakse edasi liiga aeglasel, võib see lõikekohta kõrvetada ja kahjustada. Õige edasilikumise kiirus oleneb kasutatava otsaka suurusest, töödeldavast materjalist ja löikesügavusest. Enne töö alustamist tegelikult töödeldaval pinnal on soovitatav teha sarnasest materjalist üleliigisel saematerjalil tükil proovilökamine. Nii teate täpselt, kuidas lõige välja näeb, ning saate kontrollida mõõte.

Juhikuhindiku sirgjuhik

Valikuline tarvik

Sirgjuhikut kasutatakse faasimisel või soonte lõikamisel sirge lõike saamiseks.

- Joon.46: 1. Polt 2. Juhikuhindik 3. Tiibmutter (A) 4. Polt 5. Tiibmutter (B) 6. Juhtplaat 7. Sirgjuhik 8. Tiibpoldid

1. Paigaldage sirgjuhiku moodul poldi ja tiibmutriga (A) juhikuhindikusse (lisatarvik).

2. Sisestage juhikuhindik profiilfreesimise aluses elevatesse avaustesse ja kinnitage tiibpoltega.

3. Servamismasina otsaku ja sirgjuhiku vahemärguse reguleerimiseks lõvdvendage tiibmutrit (B). Soovitud vahemaa saavutamisel pingutage sirgjuhiku fikseerimiseks tiibmutrit (B).

Sirgjuhik

Valikuline tarvik

Sirgjuhikut kasutatakse faasimisel või soonte lõikamisel sirge lõike saamiseks.

► Joon.47

1. Paigaldage juhtlatid profiilfreesimise aluse avadesesse.

► Joon.48: 1. Juhtlatt 2. Tiibmutter 3. Sirgjuhik

2. Reguleerige vahemaa servamismasina otsaku ja sirgjuhiku vahel. Soovitud vahemaa saavutamisel pingutage sirgjuhiku fikseerimiseks tiibmutreid.

3. Lõikamisel liigutage tööriista nii, et sirgjuhik oleks töödeldava detaili servaga ühel joonel.

Kui vahemaa töödeldava detaili külje ja lõikeasendi vahel on liiga suur või kui töödeldava detaili külg pole sirge, ei saa sirgjuhikut kasutada. Sellisel juhul klammereage töödeldava detaili külge tugevasti sirge laud ja kasutage seda profiilfreesi aluse juhikuna. Juhtige tööriista noole suunas.

► Joon.49

Šabloonjuhik

Valikuline tarvik

Šabloonjuhik moodustab otsakule läbimiseks kanali, võimaldades servamismasinat kasutada šabloonidega.

► Joon.50

1. Lõvdvendage tööriista aluse kruvid, sisestage šabloonjuhik ja kinnitage kruvid.

► Joon.51: 1. Kruvi 2. Alus 3. Šabloonjuhik

2. Kinnitage šabloon töödeldava detaili külge. Asetage tööriisti šabloonile ja liigutage tööriista edasi nii, et šabloonjuhik libiseks piki šabloonist serva.

► Joon.52: 1. Servamisotsak 2. Alus 3. Aluse kaitse 4. Šabloon 5. Töödeldav detail 6. Šabloonjuhik

MÄRKUS: Töödeldav detail lõigatakse šabloonist veidi erineva surusega. Jätke servamisotsaku ja šabloonjuhiku väliskülje vahele vahemaa (X). Vahemaa (X) arvutamiseks saab kasutada järgmist valemit:

Vahemaa (X) = (šabloonjuhiku välisläbimõõt – servamisotsaku läbimõõt) / 2

Tolmuotsaku komplektid

Kasutage tolmuotsakut tolmu eraldamiseks.

Alusele

Kinnitage tolmuotsak käskiruvi abil tööriista aluse külge.

► Joon.53: 1. Tolmuotsak 2. Käskiruvi 3. Alus

Profiilfreesimise alusele

Valikuline tarvik

1. Kinnitage tolmuotsak käskiruviga profiilfreesimise alusele nii, et tolmuotsaku eend sobituks profiilfreesimise aluse süvendisse.

► Joon.54: 1. Tolmuotsak 2. Käskiruvi
3. Profiilfreesimise alus

2. Ühendage tolmuotsak tolmuimejaga.

► Joon.55

HOOLDUS

ETTEVAATUST: Enne kontroll- või hooldustoimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

TÄHELEPANU: Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

Süsiharjade asendamine

► Joon.56: 1. Piirmärgis

Kontrollige süsiharju regulaarselt. Vahetage need välja, kui need on piirmärgini kulunud. Hoidke süsiharjad puhtad, nii on neid lihtne hoidikutesse libistada. Mõlemad süsiharjad tuleb asendada korraga. Kasutage üksnes identseid süsiharju.

1. Kasutage harjahoidikute kaante eemaldamiseks kruvikeerajat.

2. Võtke äärakulunud süsiharjad välja, paigaldage uued ning kinnitage harjahoidikute kaaned tagasi.

► Joon.57: 1. Harjahoidiku vahe

VALIKULISED TARVIKUD

ÄETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Sirg- ja rihamisotsakud
- Ääreotsakud
- Laminaadist servamisotsakud
- Sirgjuhiku moodul
- Servamisjuhiku moodul
- Põhjamoodul (vaik)
- Kallutusaluse moodul
- Profiilfreesimise aluse moodul
- Nihutatud otsaku aluse moodul
- Šabloonjuhiik
- Tsangkoonus
- Mutrivõti
- Tolmuotsak
- Juhtpiire
- Juhtpiirde adapteri komplekt
- Mikroreguleerimisega sirgujuhik
- Külgkäepide
- Käepideme kinnitus

MÄRKUS: Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.

Servamisotsakud

Sirgotsak
► Joon.58

D	A	L1	L2
6	20	50	15
1/4"			
8	8	60	25
6			
1/4"			
6	6	50	18
1/4"			

Ühik:mm

U-soone otsak
► Joon.59

D	A	L1	L2	R
6	6	60	28	3
1/4"				

Ühik:mm

V-soone otsak

► Joon.60

D	A	L1	L2	θ
1/4"	20	50	15	90°

Ühik:mm

Puuriteravikuga tasaservamisotsak

► Joon.61

D	A	L1	L2	L3
8	8	60	20	35
6	6	60	18	28
1/4"				

Ühik:mm

Puuriteravikuga kahekordne tasaservamisotsak

► Joon.62

D	A	L1	L2	L3	L4
8	8	80	95	20	25
6	6	70	40	12	14
1/4"					

Ühik:mm

Nurgaümardusotsak

► Joon.63

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
1/4"						
6	20	8	45	10	4	4
1/4"						

Ühik:mm

Faasimisotsak

► Joon.64

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Ühik:mm

Nõgusfreesimisotsak

► Joon.65

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Ühik:mm

Kuullaagritega tasaservamisotsak

► Joon.66

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4"			

Ühik:mm

Kuullaagritega nurgaümardusotsak

► Joon.67

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4"	21	8	40	10	3,5	6

Ühik:mm

Kuullaagritega faasimisotsak

► Joon.68

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

Ühik:mm

Kuullaagritega ribitamisotsak

► Joon.69

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

Ühik:mm

Kuullaagritega nõgusprofiili ribitamisotsak

► Joon.70

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Ühik:mm

Kuullaagritega Rooma tüüpi S-profiili otsak

► Joon.71

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

Ühik:mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	RT0702C
Размер цангового патрона	6 мм, 8 мм или 1/4 дюйма
Число оборотов без нагрузки	10 000–34 000 мин ⁻¹
Общая высота	210 мм
Масса нетто	1,8–2,8 кг
Класс безопасности	□/II

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. В таблице представлены комбинации с наибольшей и наименьшей массой в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

Назначение

Данный инструмент предназначен для обрезки краев и профилирования дерева, пластины и подобных материалов.

Источник питания

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластине, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Он имеет двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам без заземления.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN62841-2-17: Уровень звукового давления (L_{PA}): 82 дБ (A) Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 93 дБ (A) Погрешность (K): 3 дБ (A)

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

▲ОСТОРОЖНО: Используйте средства защиты слуха.

▲ОСТОРОЖНО: Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

▲ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям), определенное в соответствии с EN62841-2-17:

Рабочий режим: вращение без нагрузки
Распространение вибрации (a_h): 2,5 м/с² или менее
Погрешность (K): 1,5 м/с²

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное общее значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

▲ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

▲ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Декларация о соответствии ЕС

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Правила техники безопасности при эксплуатации триммера

1. При выполнении работ существует риск контакта фрезы со шнуром питания, в связи с чем электроинструмент следует держать только за специальные изолированные поверхности. В случае разрезания находящегося под напряжением провода напряжение может передаться на металлические части инструмента, что станет причиной поражения оператора током.
2. Для фиксации разрезаемой детали на устойчивой поверхности используйте зажимы или другие соответствующие приспособления. Никогда не держите распиливаемые детали в руках и не прижимайте их к телу, так как это не обеспечит устойчивого положения детали и может привести к потере контроля над инструментом.
3. Хвостовик фрезы для триммера должен подходить к имеющемуся цанговому патрону.
4. Используйте только фрезу для триммера, которая рассчитана, как минимум, на максимальную указанную на инструменте рабочую частоту.
5. В случае длительной эксплуатации инструмента используйте средства защиты слуха.
6. Аккуратно обращайтесь с фрезой для триммера.
7. Перед эксплуатацией тщательно осмотрите фрезу для триммера и убедитесь в отсутствии трещин или повреждений. Немедленно замените треснувшую или поврежденную фрезу.
8. Избегайте попадания режущего инструмента на гвозди. Перед выполнением работ осмотрите деталь и удалите из нее все гвозди.
9. Крепко держите инструмент.
10. Руки должны находиться на расстоянии от вращающихся деталей.
11. Перед включением выключателя убедитесь, что фреза для триммера не касается детали.
12. Перед использованием инструмента на реальной детали дайте ему немного поработать вхолостую. Убедитесь в отсутствии вибрации или биения, которые могут свидетельствовать о неправильной установке фрезы.
13. Помните о направлении вращения фрезы для триммера и направлении ее подачи.
14. Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
15. Перед извлечением инструмента из детали всегда выключайте его и ждите, пока фреза полностью остановится.
16. Сразу после окончания работ не прикасайтесь к фрезе. Она может быть очень горячей, что приведет к ожогам кожи.
17. Не допускайте попадания на основание растворителя, бензина, масла или схожих веществ по неосторожности. Они могут стать причиной растрескивания основания.
18. Некоторые материалы могут содержать токсичные химические вещества. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Соблюдайте требования, указанные в паспорте безопасности материала.
19. Обязательно используйте соответствующую пылезащитную маску/респиратор для защиты дыхательных путей от пыли разрезаемых материалов.
20. Установите инструмент на устойчивую поверхность. В противном случае инструмент может упасть и причинить травмы.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его вилка вынута из розетки.

Регулировка выступа фрезы для триммера

Для настройки выступа фрезы откройте фиксирующую защелку и переместите, если нужно, основание вверх или вниз, поворачивая регулировочный винт. После завершения регулировки плотно закройте фиксирующую защелку, чтобы зафиксировать основание.

- **Рис.1:** 1. Основание 2. Шкала 3. Выступ фрезы 4. Фиксирующая защелка 5. Регулировочный винт 6. Шестигранная гайка

ПРИМЕЧАНИЕ: Если инструмент не закреплен даже после закрывания фиксирующей защелки, затяните шестигранную гайку, а затем закройте фиксирующую защелку.

Действие выключателя

ВНИМАНИЕ: Прежде чем вставить штекер инструмента в розетку, всегда проверяйте, что инструмент отключен.

Для запуска инструмента нажмите на сторону переключателя с меткой I. Для выключения инструмента нажмите на сторону переключателя с меткой O.

- **Рис.2:** 1. Переключатель

Электронная функция

Для простоты эксплуатации инструмент оснащен электронными функциями.

Индикаторная лампа

- **Рис.3:** 1. Индикаторная лампа

При подключении инструмента к сети питания загорается зеленая индикаторная лампа. Если индикаторная лампа не загорается, это свидетельствует о неисправности сетевого шнура или контроллера. Если индикаторная лампа горит, а инструмент не включается даже при нажатом выключателе, это свидетельствует либо об износе угольных щеток, либо о неисправности контроллера, электродвигателя или переключателя ВКЛ/ВыКЛ.

Защита от случайного включения

Инструмент не запускается при нажатии на сторону переключателя с меткой I, даже если инструмент подключен к сети питания.

В это время индикаторная лампа будет мигать красным, указывая на то, что активировано устройство защиты от случайного включения.

Для отключения защиты от случайного включения нажмите на сторону переключателя с меткой O.

Функция плавного запуска

Функция плавного запуска уменьшает пусковой удар и обеспечивает плавность запуска инструмента.

Контроль постоянной скорости

Электронное управление скоростью инструмента для достижения постоянной скорости.

Позволяет выполнять тонкую отделку, так как скорость вращения поддерживается на постоянном уровне даже в условиях нагрузки.

Регулятор скорости

ВОСТОРОЖНО: Не используйте регулятор скорости во время работы. Из-за силы противодействия оператор может случайно дотронуться до фрезы для триммера. Это может привести к травме.

ВНИМАНИЕ: Если инструментом пользуются непрерывно на низкой скорости в течение продолжительного времени, двигатель будет перегружаться, что приведет к поломке инструмента.

ВНИМАНИЕ: Регулятор скорости можно поворачивать только до цифры 6 и обратно до 1. Не нужно принудительно поворачивать регулятор за пределы значений 6 или 1, так как это может привести к отказу функции регулирования скорости.

Скорость инструмента можно менять, устанавливая регулятор скорости на значение от 1 до 6.

- **Рис.4:** 1. Регулятор скорости

При повороте регулятора скорости в направлении цифры 6 скорость будет увеличиваться. Для понижения скорости поверните регулятор в направлении цифры 1.

Это позволяет выбрать идеальную скорость для оптимальной обработки материала, то есть правильную скорость можно выбирать в зависимости от материала и диаметра фрезы.

Соответствие цифровых значений на регуляторе и примерной скорости вращения инструмента указано в таблице.

Цифра	мин ⁻¹
1	10 000
2	12 000
3	17 000
4	22 000
5	27 000
6	34 000

СБОРКА

ДВИНИЕ: Перед проведением каких-либо работ с инструментом обязательно проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Установка или снятие фрезы для триммера

ДВИНИЕ: Не затягивайте цанговую гайку, не вставив фрезу для триммера, иначе цанговый конус сломается.

ДВИНИЕ: Пользуйтесь только ключами, поставляемыми вместе с инструментом.

Установить фрезу для триммера можно двумя способами. Воспользуйтесь любым из них.

С использованием двух гаечных ключей

Вставьте фрезу для триммера до конца в цанговый конус и с помощью одного гаечного ключа хорошо затяните цанговую гайку, при этом удерживая шейку вторым гаечным ключом.

► Рис.5: 1. Затянуть 2. Ослабить 3. Шейка
4. Цанговая гайка

С использованием одного гаечного ключа

Вставьте фрезу для триммера до конца в цанговый конус и с помощью гаечного ключа хорошо затяните цанговую гайку, при этом надавив на фиксатор вала.

► Рис.6: 1. Затянуть 2. Ослабить 3. Фиксатор вала
4. Цанговая гайка

Чтобы снять фрезу для триммера, выполните действия по установке в обратной последовательности.

Замена цангового конуса

ДВИНИЕ: Размер цангового конуса должен соответствовать размеру используемой фрезы для триммера.

ДВИНИЕ: Не затягивайте цанговую гайку, не установив фрезу для триммера, иначе цанговый конус может сломаться.

1. Открутите и снимите цанговую гайку.
2. Замените установленный цанговый конус на конус правильного размера.

3. Установите на место цанговую гайку.

► Рис.7: 1. Цанговый конус 2. Цанговая гайка

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДВИНИЕ: Всегда крепко держите инструмент, положив одну руку на корпус. Не касайтесь металлических деталей.

Для основания

ДОСТОРОЖНО: Перед использованием инструмента на основании всегда устанавливайте на основание пылесборный патрубок.

► Рис.8: 1. Пылесборный патрубок 2. Барашковый винт 3. Основание

1. Установите основание на обрабатываемую деталь так, чтобы фреза для триммера не касалась детали.

2. Включите инструмент и дождитесь, пока фреза наберет полную скорость.

3. Затем перемещайте инструмент вперед по поверхности, прижимая основание к обрабатываемой детали и аккуратно двигая его вперед до завершения процесса резки.

► Рис.9

При осуществлении резки кромки, поверхность обрабатываемой детали должна находиться слева от фрезы в направлении подачи.

► Рис.10: 1. Обрабатываемая деталь
2. Направление вращения фрезы 3. Вид сверху инструмента 4. Направление подачи

При использовании прямой направляющей или кромкообразной направляющей обязательно располагайте ее справа по направлению подачи. Это поможет удерживать ее заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

► Рис.11: 1. Направление подачи 2. Направление вращения фрезы 3. Обрабатываемая деталь 4. Прямая направляющая

ПРИМЕЧАНИЕ: Слишком быстрое перемещение инструмента вперед может ухудшить качество резки или повредить фрезу для триммера или двигатель. Слишком медленное перемещение инструмента вперед может привести к скжианию и порче выреза. Надлежащая скорость подачи будет зависеть от размера фрезы, типа обрабатываемой детали и глубины резки. Перед осуществлением резки на фактической обрабатываемой детали, рекомендуется сделать пробный вырез на куске ненужного пиломатериала. Это позволит точно узнать, как будет выглядеть вырез, а также проверить размеры.

ДВИНИЕ: Так как чрезмерная резка может привести к перегрузке двигателя или трудностям в управлении инструментом, глубина резки не должна превышать 3 мм за один проход при резке пазов. Если вы хотите вырезать пазы глубиной более 3 мм, сделайте несколько проходов, постепенно увеличивая глубину погружения фрезы.

Полимерная подставка

Дополнительные принадлежности

В качестве дополнительной принадлежности можно использовать полимерную подставку (см. рисунок).
► Рис.12: 1. Зажимной винт

Установите инструмент на полимерную подставку и затяните зажимной винт так, чтобы фреза для триммера выступала на нужную длину.

Способы использования подставки приведены в инструкции по ее эксплуатации.

Профильная направляющая

Дополнительные принадлежности

Профильная направляющая оснащена втулкой, через которую проходит фреза, что позволяет использовать триммер с профильными шаблонами.

► Рис.13

1. Отверните винты и снимите защиту основания.
► Рис.14: 1. Защита основания 2. Винты

2. Установите профильную направляющую на основание и установите защиту на место. Затем затяните винты для фиксации защиты основания.

3. Прикрепите профиль к обрабатываемой детали. Установите инструмент на профиль и перемещайте его, продвигая профильную направляющую вдоль боковой стороны профиля.

► Рис.15: 1. Фреза для триммера 2. Основание
3. Защита основания 4. Профиль
5. Обрабатываемая деталь
6. Профильная направляющая

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер вырезанной обрабатываемой детали будет немного отличаться от размера профиля. Обеспечьте расстояние (X) между фрезой и внешней стороной профильной направляющей. Расстояние (X) можно вычислить при помощи следующего уравнения:

Расстояние (X) = (наружный диаметр профильной направляющей - диаметр фрезы для триммера) / 2

Прямая направляющая

Дополнительные принадлежности

Прямую направляющую удобно использовать для осуществления прямых вырезов при снятии фасок или резке пазов.

► Рис.16

1. Соедините направляющую пластину с прямой направляющей при помощи болта с барабашковой гайкой.

► Рис.17: 1. Болт 2. Направляющая пластина
3. Прямая направляющая 4. Барабашковая гайка

2. Прикрепите узел прямой направляющей с помощью зажимного винта.

► Рис.18: 1. Зажимной винт 2. Прямая направляющая 3. Барабашковая гайка 4. Основание

3. Ослабьте барабашковую гайку на узле прямой направляющей и отрегулируйте расстояние между фрезой для триммера и прямой направляющей. Выбрав необходимое расстояние, надежно затяните барабашковую гайку.

4. При резке перемещайте инструмент, держа прямую направляющую заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

Если расстояние между боковой стороной обрабатываемой детали и положением резки слишком большое для прямой направляющей или если боковая сторона обрабатываемой детали неровная, прямую направляющую использовать нельзя. В данном случае надежно закрепите прямую планку на обрабатываемой детали и используйте ее в качестве направляющей для основания триммера. Подавайте инструмент в направлении стрелки.

► Рис.19

Резка по кругу

Если смонтировать вместе прямую направляющую и направляющую пластину, как показано на рисунке, можно выполнять резку по кругу.

Минимальный и максимальный радиусы вырезаемых окружностей (расстояние между центром окружности и центром фрезы для триммера) следующие:
Мин.: 70 мм
Макс.: 221 мм

Для вырезания окружностей с радиусом от 70 мм до 121 мм

► Рис.20: 1. Барабашковая гайка 2. Направляющая пластина 3. Прямая направляющая 4. Центральное отверстие 5. Болт

Для вырезания окружностей с радиусом от 121 мм до 221 мм

► Рис.21: 1. Барабашковая гайка 2. Направляющая пластина 3. Прямая направляющая 4. Центральное отверстие 5. Болт

ПРИМЕЧАНИЕ: С использованием этой направляющей окружности радиусом от 172 мм до 186 мм вырезать не получится.

1. Совместите центральное отверстие в прямой направляющей с центром вырезаемой окружности.

► Рис.22: 1. Гвоздь 2. Центральное отверстие 3. Прямая направляющая

2. Вставьте в центральное отверстие гвоздь диаметром до 6 мм, чтобы зафиксировать прямую направляющую.

3. Поворачивайте инструмент вокруг гвоздя по часовой стрелке.

Кромкообразная направляющая

Дополнительные принадлежности

Резка кромок и изогнутых линий по облицовочным панелям мебели и прочие подобные работы можно выполнять с помощью кромкообразной направляющей. Направляющий ролик перемещается по кривой и гарантирует аккуратную резку.

► Рис.23

1. Установите кромкообразную направляющую и держатель направляющей на основание с помощью зажимного винта (A).

2. Ослабьте зажимной винт (B) и отрегулируйте зазор между фрезой для триммера и кромкообрезной направляющей, повернув регулировочный винт (1 мм на оборот). Отрегулировав необходимый зазор, затяните зажимной винт (B), чтобы зафиксировать кромкообрезную направляющую.

► Рис.24: 1. Регулировочный винт 2. Держатель направляющей 3. Кромкообрезная направляющая

3. При резке перемещайте инструмент так, чтобы направляющий ролик перемещался по боковой стороне обрабатываемой детали.

► Рис.25: 1. Обрабатываемая деталь 2. Фреза для триммера 3. Направляющий ролик

Основание для фрезерования под наклоном

Дополнительные принадлежности

Основание для фрезерования под наклоном используется для подрезания края листа из слоистого материала или аналогичных материалов. Основание для фрезерования под наклоном удобно для снятия фаски.

1. Установите инструмент на основание для фрезерования под наклоном, ослабьте зажимные винты и наклоните инструмент под нужным углом.

2. Выдвиньте фрезу для триммера на нужное расстояние и закройте фиксирующую защелку, а затем затяните зажимные винты под нужным углом.

3. Надежно зажмите на обрабатываемой детали прямую планку и используйте ее в качестве направляющей для основания для фрезерования под наклоном. Подавайте инструмент в направлении стрелки.

► Рис.26: 1. Зажимные винты 2. Фиксирующая защелка

Использование защиты основания для фрезерования под наклоном с основанием

Квадратную защитную пластину основания для фрезерования под наклоном, снятую с основания для фрезерования под наклоном, можно установить на основание. Форму защиты основания можно изменять с круглой на квадратную.

1. Снимите защиту основания для фрезерования под наклоном, выкрутив и вынув четыре винта.

2. Прикрепите защиту основания для фрезерования под наклоном к основанию.

► Рис.27: 1. Защита основания для фрезерования под наклоном 2. Винт

Основание для смещения фрезы

Дополнительные принадлежности

Основание для смещения фрезы используется для подрезания края листа из слоистого материала или аналогичных материалов.

Основание для смещения фрезы удобно для работы в ограниченном пространстве.

► Рис.28

Использование инструмента с основанием для смещения фрезы

1. Прежде чем устанавливать инструмент на основание для смещения фрезы, открутите цанговую гайку и снимите ее вместе с цанговым конусом.

► Рис.29: 1. Шкив 2. Цанговая гайка 3. Цанговый конус

2. Установите шкив на инструмент, нажав на фиксатор вала и хорошо затянув шкив ключом.

► Рис.30: 1. Гаечный ключ 2. Шкив 3. Фиксатор вала

3. Установите на основание для смещения фрезы цанговый конус и навинтите цанговую гайку, как показано на рисунке.

► Рис.31: 1. Цанговая гайка 2. Цанговый конус

4. Установите основание для смещения фрезы на инструмент.

► Рис.32

5. С помощью отвертки наденьте ремень на шкив и убедитесь, что он ложится на шкив по всей ширине.

► Рис.33: 1. Шкив 2. Ремень

6. Закройте фиксирующую защелку.

► Рис.34: 1. Фиксирующая защелка

7. Установите фрезу для триммера следующим образом.

Положите на бок инструмент с основанием для смещения фрезы. Вставьте шестигранный ключ в отверстие основания для смещения фрезы.

Удерживая шестигранный ключ в положении, показанном на рисунке, вставьте фрезу для триммера в цанговый конус на валу основания для смещения фрезы с другой стороны и плотно затяните цанговую гайку гаечным ключом.

► Рис.35: 1. Гаечный ключ 2. Шестигранный ключ 3. Фреза для триммера

8. Чтобы снять фрезу для триммера, выполните действия по установке в обратной последовательности.

Использование основания с пластиной основания для смещения фрезы и креплением рукоятки

Основание для смещения фрезы можно также использовать с основанием и креплением рукоятки (дополнительная принадлежность) для обеспечения большей устойчивости.

► Рис.36

1. Выкрутите винты и снимите верхнюю секцию с основания для смещения фрезы. Отложите в сторону верхнюю секцию основания для смещения фрезы.

► Рис.37: 1. Винты 2. Пластина основания для смещения фрезы 3. Верхняя секция основания для смещения фрезы

2. Закрепите пластину основания для смещения фрезы четырьмя винтами, а потом двумя винтами прикрепите к пластине основания для смещения фрезы крепление рукоятки. Прикрутите стержневую рукоятку (дополнительная принадлежность) к креплению рукоятки. При другом варианте использования на крепление рукоятки может быть установлена круглая рукоятка, которая снимается с основания для погружного фрезерования (дополнительная принадлежность). Чтобы установить круглую рукоятку, поместите ее на крепление рукоятки и закрепите винтом.

Со стержневой рукояткой

► Рис.38: 1. Стержневая рукоятка 2. Крепление рукоятки 3. Пластина основания для смещения фрезы

С круглой рукояткой

► Рис.39: 1. Винт 2. Круглая рукоятка 3. Крепление рукоятки

Работа с инструментом на основании для погружного фрезерования

Дополнительные принадлежности

ВНИМАНИЕ: При использовании инструмента в качестве фрезера крепко держите его обеими руками.

1. Чтобы использовать инструмент в качестве фрезера, установите его на основание для погружного фрезерования (дополнительная принадлежность), полностью вдавив его. В зависимости от задачи можно использовать либо круглую, либо стержневую рукоятку (дополнительная принадлежность).

► Рис.40: 1. Основание для погружного фрезерования 2. Стержневая рукоятка

2. Чтобы использовать стержневую рукоятку (дополнительная принадлежность), выкрутите винт и снимите круглую рукоятку.

► Рис.41: 1. Винт 2. Круглая рукоятка

3. Вкрутите стержневую рукоятку в основание.

► Рис.42: 1. Стержневая рукоятка

Регулировка глубины резки при использовании основания для погружного фрезерования (дополнительная принадлежность)

ВНИМАНИЕ: Во время работы всегда крепко держите инструмент за обе рукоятки.

► Рис.43: 1. Ручка регулировки 2. Стопорный рычаг 3. Указатель глубиномера 4. Регулировочная гайка стопорной опоры 5. Кнопка быстрой подачи 6. Стопорная опора 7. Стопорный блок 8. Регулировочный шестигранный болт

1. Установите инструмент на плоскую поверхность. Ослабьте стопорный рычаг и опустите корпус инструмента так, чтобы фреза для триммера коснулась поверхности. Затяните стопорный рычаг, чтобы зафиксировать корпус инструмента.

2. Поверните регулировочную гайку стопорной опоры против часовой стрелки. Опустите стопорную опору так, чтобы она коснулась регулировочного шестигранного болта. Совместите указатель глубиномера с отметкой "0" на шкале. Глубина резки указывается на шкале указателем глубиномера.

3. Нажимая на кнопку быстрой подачи, поднимайте стопорную опору, пока не будет достигнута необходимая глубина резки. Точно отрегулировать глубину можно, вращая ручку регулировки (1 мм на оборот).

4. Вращая регулировочную гайку стопорной опоры по часовой стрелке, можно надежно закрепить стопорную опору.

5. Теперь заданной глубины резки можно добиться, ослабив стопорный рычаг и опустив корпус инструмента, чтобы стопорная опора касалась регулировочного болта стопорного блока.

6. Установите основание на обрабатываемую деталь так, чтобы фреза для триммера не касалась детали.

7. Включите инструмент и дождитесь, пока фреза для триммера не начнет вращаться на полной скорости.

8. Опустите корпус инструмента и двигайте инструмент вперед по поверхности обрабатываемой детали, прижимая основание к детали и плавно двигая его вперед до завершения процесса резки.

При резке кромки поверхность обрабатываемой детали должна находиться слева от фрезы для триммера в направлении подачи.

► Рис.44: 1. Обрабатываемая деталь
2. Направление вращения фрезы 3. Вид сверху инструмента 4. Направление подачи

При использовании прямой направляющей или кромкообразной направляющей обязательно располагайте ее справа по направлению подачи. Это поможет удерживать их заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

► Рис.45: 1. Направление подачи 2. Направление вращения фрезы 3. Обрабатываемая деталь 4. Прямая направляющая

ПРИМЕЧАНИЕ: Слишком быстрое перемещение инструмента вперед может ухудшить качество резки или повредить фрезу для триммера или двигатель. Слишком медленное перемещение инструмента вперед может привести к скижанию и порче выреза. Надлежащая скорость подачи будет зависеть от размера фрезы, типа обрабатываемой детали и глубины резки. Перед осуществлением резки на фактической обрабатываемой детали рекомендуется сделать пробный вырез на куске ненужного пиломатериала. Это позволит точно узнать, как будет выглядеть вырез, а также проверить размеры.

Прямая направляющая для держателя направляющей

Дополнительные принадлежности

Прямую направляющую удобно использовать для осуществления прямых вырезов при снятии фасок или резке пазов.

- Рис.46: 1. Болт 2. Держатель направляющей 3. Барашковая гайка (A)
4. Болт 5. Барашковая гайка (B)
6. Направляющая пластина 7. Прямая направляющая 8. Барашковые болты

1. Установите узел прямой направляющей на держатель направляющей (дополнительная принадлежность), используя болт и барашковую гайку (A).
2. Вставьте держатель направляющей в отверстия основания для погружного фрезерования и затяните барашковые болты.
3. Чтобы отрегулировать зазор между фрезой для триммера и прямой направляющей, ослабьте барашковую гайку (B). Отрегулировав зазор, затяните барашковую гайку (B), чтобы зафиксировать прямую направляющую.

Прямая направляющая

Дополнительные принадлежности

Прямую направляющую удобно использовать для осуществления прямых вырезов при снятии фасок или резке пазов.

- Рис.47

1. Вставьте стержень направляющей в отверстие основания для погружного фрезерования.

- Рис.48: 1. Стержень направляющей
2. Барашковая гайка 3. Прямая направляющая

2. Отрегулируйте расстояние между фрезой для триммера и прямой направляющей. Установив необходимое расстояние, затяните барашковые гайки, чтобы зафиксировать прямую направляющую.

3. При резке перемещайте инструмент, держа прямую направляющую заподлицо с боковой стороной обрабатываемой детали.

Если расстояние между боковой стороной обрабатываемой детали и положением резки слишком большое для прямой направляющей или если боковая сторона обрабатываемой детали неровная, прямую направляющую использовать нельзя. В данном случае надежно закрепите прямую планку на обрабатываемой детали и используйте ее в качестве направляющей для основания фрезера. Подавайте инструмент в направлении стрелки.

- Рис.49

Профильная направляющая

Дополнительные принадлежности

Профильная направляющая оснащена втулкой, через которую проходит фреза, что позволяет использовать триммер с профильными шаблонами.

- Рис.50

1. Ослабьте винты в основании инструмента, вставьте профильную направляющую и затяните винты.

- Рис.51: 1. Винт 2. Основание 3. Профильная направляющая

2. Прикрепите профиль к обрабатываемой детали. Установите инструмент на профиль и перемещайте его, продвигая профильную направляющую вдоль боковой стороны профиля.

- Рис.52: 1. Фреза для триммера 2. Основание 3. Защита основания 4. Профиль 5. Обрабатываемая деталь 6. Профильная направляющая

ПРИМЕЧАНИЕ: Размер вырезанной обрабатываемой детали будет немного отличаться от размера профиля. Обеспечьте расстояние (X) между фрезой и внешней стороной профильной направляющей. Расстояние (X) можно вычислить при помощи следующего уравнения:

Расстояние (X) = (наружный диаметр профильной направляющей - диаметр фрезы для триммера) / 2

Комплекты пылесборного патрубка

Используйте пылесборный патрубок для удаления пыли.

Для основания

Установите пылесборный патрубок на основание инструмента, используя барашковый винт.

- Рис.53: 1. Пылесборный патрубок
2. Барашковый винт 3. Основание

Для основания для погружного фрезерования

Дополнительные принадлежности

1. При помощи барашкового винта установите пылесборный патрубок на основание для погружного фрезерования так, чтобы выступ на патрубке вошел в паз в основании для погружного фрезерования.

- Рис.54: 1. Пылесборный патрубок
2. Барашковый винт 3. Основание для погружного фрезерования

2. При соедините пылесос к пылесборному патрубку.

- Рис.55

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДВИНИМАНИЕ: Перед проверкой или проведением техобслуживания убедитесь, что инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

Замена угольных щеток

► Рис.56: 1. Ограничительная метка

Регулярно проверяйте угольные щетки. Замените, когда износ достигнет ограничительной метки. Угольные щетки всегда должны быть чистыми и свободно перемещаться в держателях. Заменяйте обе угольные щетки одновременно. Используйте только идентичные угольные щетки.

1. Используйте отвертку для снятия колпачков держателей щеток.
2. Извлеките изношенные угольные щетки, вставьте новые и закрутите колпачков держателей щеток.

► Рис.57: 1. Колпачок держателя щетки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДВИНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Фрезы для прямой резки и вырезания пазов
- Фрезы для обработки кромок
- Фрезы для резки слоистых материалов
- Узел прямой направляющей
- Узел кромкообразной направляющей
- Комплект полимерной подставки
- Комплект основания для фрезерования под наклоном
- Комплект основания для погружного фрезерования

- Комплект основания для смещения фрезы
- Профильная направляющая
- Цанговый конус
- Гаечный ключ
- Пылесборный патрубок
- Направляющий рельс
- Комплект адаптера для шины цепной пилы
- Прямая направляющая с микрорегулировкой
- Боковая ручка
- Крепление рукоятки

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Фрезы для триммера

Прямая фреза

► Рис.58

D	A	L1	L2
6	20 1/4 дюйма	50	15
8		60	25
6	6 1/4 дюйма	50	18
6		50	18

Единица: мм

U-образная фреза

► Рис.59

D	A	L1	L2	R
6	6	60	28	3
1/4 дюйма				

Единица: мм

V-образная фреза

► Рис.60

D	A	L1	L2	θ
1/4 дюйма	20	50	15	90°

Единица: мм

Фреза для обрезки кромок точек сверления

заподлицо

► Рис.61

D	A	L1	L2	L3
8	8 6	60	20	35
6		60	18	28
1/4 дюйма				

Единица: мм

Фреза для двойной обрезки кромок точек сверления заподлицо

► Рис.62

D	A	L1	L2	L3	L4
8	8	80	95	20	25
6	6	70	40	12	14
1/4 дюйма					

Единица: мм

Фреза для закругления углов

► Рис.63

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	25	9	48	13	5	8
1/4 дюйма						
6	20	8	45	10	4	4
1/4 дюйма						

Единица: мм

Фреза для снятия фасок

► Рис.64

D	A	L1	L2	L3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

Единица: мм

Фреза для выкружки

► Рис.65

D	A	L1	L2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

Единица: мм

Подшипниковая фреза для обрезки кромок заподлицо

► Рис.66

D	A	L1	L2
6	10	50	20
1/4 дюйма			

Единица: мм

Подшипниковая фреза для закругления углов

► Рис.67

D	A1	A2	L1	L2	L3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4 дюйма	21	8	40	10	3,5	6

Единица: мм

Подшипниковая фреза для снятия фасок

► Рис.68

D	A1	A2	L1	L2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4 дюйма					
6	20	8	41	11	60°

Единица: мм

Подшипниковая фреза для забортовки

► Рис.69

D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

Единица: мм

Подшипниковая фреза для выкружки

► Рис.70

D	A1	A2	A3	A4	L1	L2	L3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

Единица: мм

Подшипниковая фреза для S-образного профиля

► Рис.71

D	A1	A2	L1	L2	L3	R1	R2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

Единица: мм

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885908-982
EN, SV, NO, FI, DA,
LV, LT, ET, RU
20210610