

Easy Roto HVR


User manual

Congratulations on your purchase of rotary laser Easy Roto HVR CONDTROL. Safety instructions can be found in the end of this user manual and should be carefully read before you use the device for the first time.

SAFETY INSTRUCTIONS

Attention! This user manual is an essential part of this instrument. The user manual should be read carefully before you use the instrument for the first time. If the instrument is given to someone for temporary use, be sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the instrument.
- Do not remove warning signs and protect them from abrasion, because they contain information about safe operation of the instrument.

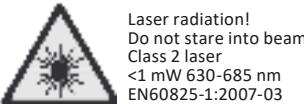

- Do not look into the laser beam or its reflection, with unprotected eye or through an optical instrument. Do not point the laser beam at people or animals without the need. You can dazzle them.
 - To protect your eyes close them or look aside.
 - Always install the instrument in such a way, so that laser line is below or above eye level.
 - Do not let unauthorized people enter the zone of operation.
 - Store the instrument beyond reach of children and unauthorized people.
 - It is prohibited to disassemble or repair the instrument yourself. Entrust instrument repair to qualified personnel and use original spare parts only.
 - Do not use the instrument in explosive environment, close to flammable materials.
 - Laser intensive glasses are used for better recognition of the laser beam; do not use it for other purposes. Laser glasses do not protect from laser radiation as well as ultraviolet radiation and reduce color perception.
 - Avoid heating the batteries to avoid the risk of explosion and electrolyte leakage. In case of liquid contact with skin, wash it immediately with soap and water. In case of contact with eyes, flush with clean water during 10 minutes and consult a healthcare practitioner.

INTENDED USE

Easy Roto HVR CONDTROL is a self-leveelling rotary laser designed specially for professionals in construction works, repair, landscape design for projection of horizontal or vertical plane and laser dots (zenith and nadir).

This rotary laser has a wide range of functions, it is easy to use and features other significant characteristics:

- Horizontal and vertical self-leveleving
- Operation by buttons on control panel and remotely by the free App "Roto Remote" via Bluetooth
- Laser receiver included in the package increases the working range to 400m (in diameter)
- The accuracy is 3 times higher than that of line lasers.
- Shock-resistant, well protected from dust and moisture.
- Li-ion battery.

Rotary laser is suitable for use on both indoor and outdoor construction sites.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|--|
| Working range with receiver (in diameter) | 400 m |
| Accuracy | 30" ($\pm 0,15 \text{ mm}/1 \text{ m}$) |
| Self-leveleving range | $\pm 5^\circ$ |
| Manual slope for axis X and Y | $\pm 10\%$ |
| Rotation speed | 0, 120, 300, 600 rpm |
| Scanning mode | Scanning sector 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Laser type | Class II 630-685 nm < 1 mW |
| Operating temperature | -20°C ~ +50°C |
| Storage temperature | -20°C ~ +50°C |
| Power supply of rotary laser | 2 x 4000mAh Li-ion 7,4V rechargeable battery |
| Power supply of laser receiver | 1 x 6F22 9V |
| Battery life | 35h |
| IP rate | IP55 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Type of tripod thread | 5/8" |
| Dimensions | 150 X 128 X 161 mm |
| Weight | 1,5 kg |

DELIVERY PACKAGE

Rotary laser – 1 pc.
 Universal mount – 1pc.
 Charger – 1 pc.
 Laser receiver – 1 pc.
 Mount for laser receiver – 1 pc.
 Glasses – 1 pc.
 Magnetic target board – 1 pc.
 User manual – 1 pc.
 Plastic case – 1 pc.

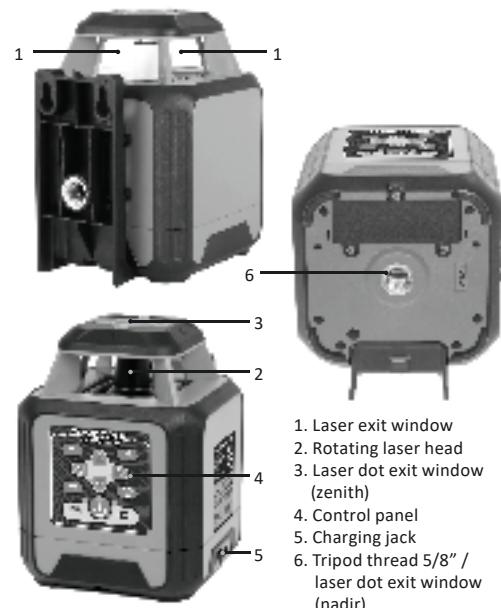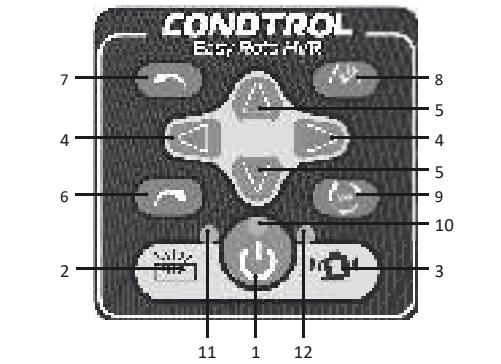PRODUCT DESCRIPTION**Control panel**


1. Switch on/off the rotary laser
2. Switch on/switch off manual mode
3. Stop self-leveling after misalignment of the rotary laser
4. Adjust the slope along the axis X
5. Adjust the slope along the axis Y
6. Move the laser dot/scan sector clockwise
7. Move the laser dot/scan sector counterclockwise
8. Scanning mode/select scan sector
9. Select rotation speed

LED indicators

10. Power
11. Manual mode
12. Stop self-leveling after misalignment of the rotary laser

Laser receiver

1. LCD:
 - 1.1. Indication of accuracy
 - 1.2. Indication of movement direction
 - 1.3. Indication of detected laser line
 - 1.4. Indication of battery charge level
 - 1.5. Indication of audio signal

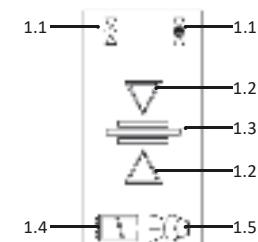

2. Receiver sensor
3. Keyboard:
 - 3.1. Switch on/off audio signal
 - 3.2. Select high/normal accuracy
 - 3.3. Switch on/off
 4. Level marks
 5. Buzzer

OPERATION**Battery charging**

The rotary laser is powered by Li-ion rechargeable batteries. If the power indicator starts flashing during operation, the battery must be charged.

Use the charger, included in the delivery package, for charging of Li-ion batteries.

It takes about 5 hours to fully charge the battery. Light indicator on the charger will be red while charging. When light indicator on the charger turns green, the battery is full. Disconnect the charger.

The batteries should be charged at least every three months so as to extend the battery service life.

Replace batteries in laser receiver

Laser receiver is powered by 6F22 9V included in the delivery package.

Battery compartment is located on the back side of laser receiver.

Open the battery cover, install the battery, observing correct polarity. Close the battery cover.

Replace the battery as soon as the symbol of battery charge level becomes empty on the LCD.

Use battery 6F22 9V only. Remove the battery from laser receiver if it is not used for a long time to avoid corrosion and battery discharging.

Switch on/off the rotary laser

Short press the button to switch on/off the laser. When the laser is switched on, the power indicator turns red and switch off when the laser is off.

Switch on/off the laser receiver

Short press the button to switch on/off the laser receiver.

Audio signal in laser receiver

By default, the sound indication is on – the symbol is on the display. Press to switch on/off sound indication.

Detecting accuracy in laser receiver

Press to select the accuracy:
 - high ($\pm 1.5 \text{ mm}/50 \text{ m}$)
 - standard ($\pm 3 \text{ mm}/50 \text{ m}$)

OPERATION MODES**Self-leveleving mode**

Place the instrument on a flat surface, tripod 5/8" or universal mount.

Switch on the laser. As soon as self-leveleving is finished the head starts rotating clockwise at 600 rpm.

If the slope of the rotary laser exceeds (5°), laser beam will be flashing, the head won't rotate. Switch off the laser, set it on the surface and switch it on again.

Short press the button to switch off self-leveleving after the laser is misaligned. Indicator will be flashing green. If the rotary laser is unbalanced by some external influence, the laser will not align. Switch off the laser, then switch it on again and repeat operation.

Manual mode

This mode allows to project plane at any slope.

Place the rotary laser on a solid and flat surface. Switch on the laser. Power indicator will turn red. The laser beam will be flashing while self-leveleving.

As soon as self-leveleving is finished, the head will start rotating clockwise at 600 rpm.

Short press the button to activate manual mode. The laser will switch to manual mode; indicator of manual mode will switch on. Set the device at the desired angle and fix its position.


Short press to exit manual mode. Manual mode indicator will switch off.

Projection of inclined laser line (axis X and Y)

It allows to project inclined horizontal laser plane tilted up to $\pm 10\%$ for the axes X and Y.

Place the instrument on a solid and flat surface.

1. Operation by buttons on control panel
 Switch on the laser. Power indicator will turn red. The laser beam will be flashing while self-leveleving. As soon as self-

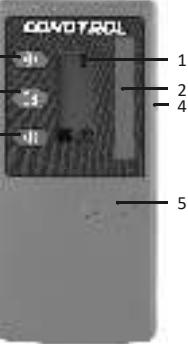

leveling is finished, the head will start rotating clockwise at 600 rpm. Short press the button to activate manual mode. The laser will switch to manual mode, indicator of manual mode will switch on.

Short press the buttons to set required tilt along the axis Y. Short press the buttons to set required tilt along the axis X. As soon as the rotating head assumes desired position, it will start rotating at 600 rpm.

Short press the button to exit the manual mode. The manual mode indicator will switch off.

2. Operation by the App "Roto Remote" via Bluetooth

Switch on the laser. Switch on Bluetooth in your smartphone. Start the APP "Roto Remote".

The app will detect the rotary laser automatically. After successful connection of the app with the rotary laser select in the app menu. Tap or short press the

MANUAL SLOPE button on the rotary laser to activate manual mode.

The laser will switch to manual mode. Indicator of manual mode will be green.

3. Operation by the App "Roto Remote" via Bluetooth
 Tap to adjust the slope for the axis Y. Tap to adjust the slope for the axis X.

Tap or short press the button to exit the manual mode.

Laser dots

This laser can project laser dots (zenith and nadir). They are always on as long as the laser is on too.

Rotation speed**1. Operation by buttons on control panel**

Rotation speed 600 rpm is set by default.

Short press to change the rotation speed. Rotation speed will change in the following way: 600-0-120-300-600 rpm.

2. Operation by the App "Roto Remote" via Bluetooth

Switch on the laser. Switch on Bluetooth in your smartphone. Start the APP "Roto Remote". The app will detect the rotary laser automatically. After successful connection of the app with the rotary laser select .

Tap repeatedly to change the rotation speed. Rotation speed set by default is 600 rpm. Rotation speed will change in the following way: 600-0-120-300-600... rpm.

Attention! The slower rotation speed, the brighter the laser beam.

Scan mode**1. Operation via control panel of rotary laser**

Short press to activate the scan mode. Press repeatedly to select the scan sector – 0°, 10°, 45°, 90°, 180°. Short press to move the scan sector counterclockwise, short press to move the scan sector clockwise.

2. Operation by the App "Roto Remote" via Bluetooth

Switch on the rotary laser. Switch on Bluetooth in your smartphone. Start the APP "Roto Remote". The app will detect the rotary laser automatically. After successful connection of the app with the rotary laser select .

Tap repeatedly to select the scan sector – 0°, 10°, 45°, 90°, 180°. Tap and to move the scan sector clockwise or counterclockwise accordingly.

Operation with laser receiver

Use mount included in the delivery package, to fix laser receiver on telescopic leveling staff.

Switch on the laser receiver. Place the laser receiver in front of the laser beam. Move the detector up / down following the arrows on the LCD (front or back, whichever is more convenient). A down arrow on the display indicates that the receiver should be moved down; an up arrow indicates that the receiver should be moved up. When the laser beam hits the center of the receiver sensor and position of the laser beam coincides with levels marks, the receiver emits audio signal (if the audio signal is switched on) and symbol of detected laser line appears on the display.

the receiver should be moved up. When the laser beam hits the center of the receiver sensor and position of the laser beam coincides with levels marks, the receiver emits audio signal (if the audio signal is switched on) and symbol of detected laser line appears on the display.

Magnetic target board

A magnetic laser target will help to mark up ceiling systems or frame structures, such as drywall. The built-in magnet allows to fix the target on the ceiling rails or on the frame profile. The target has a linear marking on its surface, which helps to determine deviation from the nominal level and transfer control points while marking.

**ACCURACY CHECK****Axis X**

1. Place the instrument at 0.5 m distance to one wall and 10 m distance to another wall, so that axis X is aimed at the wall.
2. Switch on the instrument. As soon as self-leveleving is finished, mark location of laser beam on both walls by points X1 and X2.
3. Switch off the instrument. Move it to the opposite wall. Don't change the position of the instrument.

4. Switch on the instrument. Align laser line with the previously made point X2. Mark point X3 on the opposite wall.
5. If distance between points X1 и X3 is more than 3 mm – switch off the instrument and contact service center.

6. Place the instrument at 0.5 m distance to one wall and 10 m distance

Rotationslaser

DE

Easy Roto HVR

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Rotationslasers Easy Roto HVR CONDTROL.
Die Sicherheitshinweise finden Sie am Ende der deutschen Anleitung. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät das erste Mal verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Vorsicht! Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes. Vor Gebrauch des Gerätes lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei der Übergabe des Gerätes zur zeitweiligen Nutzung legen Sie diese Anleitung bei.
- Das Gerät darf nur zweckmäßig verwendet werden.
- Aufkleber und Warnschilder sollen stets am Gerät verbleiben, vermeiden Sie deren Unkenntlichmachung, denn sie enthalten Informationen über die sichere Verwendung Ihres Gerätes.



Laserstrahlung!
Nicht in den Strahl blicken!
Laserklasse 2
<1 mW 630-685 nm
IEC 60825-1: 2007-03

-Blicken Sie nicht in den Laserstrahl oder seine Reflexion, insbesondere mit ungeschütztem Auge und auch nicht mit optischen Instrumenten. Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere. Ihr Augenlicht ist in Gefahr.
- Aus Sicherheitsgründen Augen schließen oder wegblicken.
- Den Laserstrahl bzw. die Laserebene nicht auf Augenhöhe einrichten.
- Anderen Personen dürfen sich nicht in der Arbeitszone befinden.
- Das Gerät muß außerhalb der Reichweite von Kindern und Dritten verwendet und aufbewahrt werden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht selbstständig auseinander und reparieren es nicht. Die Reparatur und Wartung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, das originale Ersatzkomponenten einsetzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung, wie in der Nähe von leicht entflammbaren Stoffen.
- Eine Lasersichtbrille wird nur verwendet, um den Laserstrahl besser sehen zu können. Verwenden Sie diese für keine anderen Zwecke. Die Laserbrille schützt nicht vor Laserstrahlen sowie vor UV-Strahlen und verringert die Wahrnehmung von Farbunterschieden.
- Vermeiden Sie eine Batterieerhitzung, um das Risiko von Elektrolytaustritt zu reduzieren. Bei Hautkontakt mit Batteriesäure waschen Sie sofort die betroffenen Stellen mit Wasser und Seife. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Augen, reinigen Sie diese mindestens 10 Minuten lang mit klarem Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Easy Roto HVR CONDTROL ist ein selbstdnivellierender Rotationslaser und wurde für Bauarbeiter, Stuckateure und Bauunternehmer entwickelt. Er wird zur Ermittlung von horizontalen Linien sowie Lotpunkten nach oben und nach unten (Zenit, Nadir) verwendet.

Der Rotationslaser hat einen großen Einsatzbereich, ist einfach zu bedienen und verfügt über weitere wichtige Eigenschaften:
- Vertikale und horizontale Selbstdnivellierung
- Steuerung über das Bedienfeld und Fernsteuerung über Bluetooth und die kostenlose App "Roto Remote".
- Der digitale Laserempfänger im Lieferumfang erweitert den Arbeitsbereich des Gerätes bis 400 m (im Durchmesser).
- Die Genauigkeit ist 3-mal höher als die von Linienlasern.
- Stoßfest, gut geschützt vor Staub und Feuchtigkeit.
- Li-Ionen-Akku.

Das Produkt ist für den Außen- und Innenbereich geeignet.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich mit Empfänger (im Durchmesser) | 400 m |
| Genauigkeit | 30" ($\pm 0,15 \text{ mm}/\text{m}$) |
| Selbstdnivellierungsbereich | $\pm 5^\circ$ |
| Neigungswinkel für Achsen X und Y | $\pm 10^\circ$ |
| Rotationsgeschwindigkeit | 0, 120, 300, 600 upm |
| Scan-Funktion | Scanning-Winkel 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Lasertyp | Klasse II 630-685 nm <1 mW |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +50°C |
| Lagertemperatur | -20°C ~ +50°C |
| Stromversorgung des Rotationslasers | 2 x 4000 mAh Li-ion 7.4V wiederaufladbare Batterien |
| Stromversorgung des Laserempfängers | 1 x 6F22 9V |
| Betriebsdauer | 1 x 6F22 9V |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Wasser- und Staubschutz | 35 Stunden |
| Stativ-Gewinde | 5/8" |
| Abmessungen | 150 X 128 X 161 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |

LIEFERUMFANG


Rotationslaser - 1 St.
Universalhalterung - 1 St.
Ladegerät - 1 St.
Laserempfänger - 1 St.
Halterung für Laserempfänger - 1 St.
Laserschutzbrille - 1 St.
Zieltafel mit Magneten - 1 St.
Bedienungsanleitung - 1 St.
Transportkoffer - 1 St.

PRODUCT DESCRIPTION

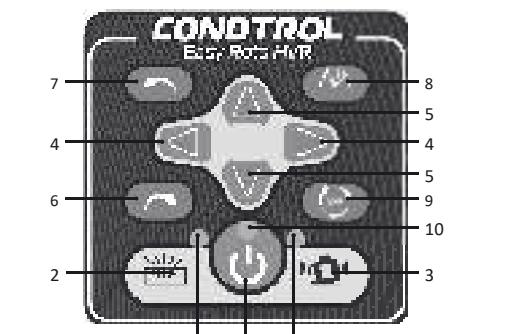


Laserempfänger

1. LCD:
- 1.1. Genauigkeitsanzeige
- 1.2. Anzeige der Bewegungsrichtung
- 1.3. Sollniveau-Linie
- 1.4. Batteriestatus
- 1.5. LED - Tonsignal

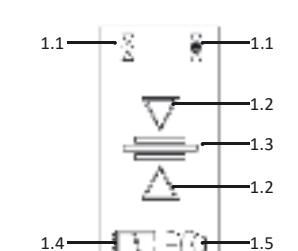

2. Empfangsfeld
3. Tastatur:
- 3.1. Einschalten / Ausschalten des Tonsignals
- 3.2. Genauigkeit wählen
- 3.3. Ein-/Austaste
4. Mittelmarkierung
5. Lautsprecher

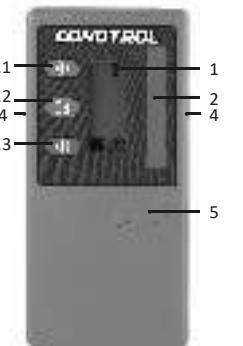

BETRIEB

Batterieaufladung

Die Energieversorgung des Rotationslasers erfolgt durch die Li-Ionen-Batterien.

Wenn beim Betrieb des Gerätes die Batteriezustand-Anzeige zu blinken beginnt, müssen die Batterien aufgeladen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät für das Aufladen der Li-Ionen-Batterien.

Es dauert ungefähr 5 Stunden, bis die Batterien vollständig aufgeladen sind. Bei roter LED werden die Batterien geladen.

Wenn die LED grün wird, ist der Ladevorgang beendet. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose. Für die Verlängerung der Nutzungsdauer von Batterien sollen sie mindestens alle drei Monate aufgeladen werden.

Batteriewechsel im Laserempfänger

Die Energieversorgung der Laserempfänger erfolgt durch die mitgelieferte 6F22 9V-Batterie.

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Laserempfängers.

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, entnehmen Sie entladene Batterien und setzen neue Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Schließen Sie das Batteriefach. Die Batterien müssen ersetzt werden, wenn das Symbol auf dem Display leer anzeigt.

Verwenden Sie nur die 6F22 9V-Batterien. Entfernen Sie die Batterien bei langem Nichtgebrauch aus dem Laserempfänger, um Korrosion und Entladung zu vermeiden.

Ein-/Ausschalten des Rotationslasers

Drücken Sie kurz die Taste , um den Laser ein- / auszuschalten.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die LED der Betriebsanzeige rot; die LED leuchtet nicht, wenn das Gerät abgeschaltet ist.

Ein-/Ausschalten des Laserempfängers

Drücken Sie kurz die Taste , um den Empfänger ein- / auszuschalten.

Signalton im Laserempfänger

Der Signalton ist standardmäßig eingeschaltet.

Drücken Sie kurz die Taste , um das Tonsignal ein- / auszuschalten.

Genauigkeit des Laserempfängers

Drücken Sie kurz die Taste , um die notwendige Genauigkeit auszuwählen.

- feine ($\pm 1.5 \text{ mm}/\text{m}$)
- mittel ($\pm 3 \text{ mm}/\text{m}$)

BETRIEBSMODUS

Selbstnivellierungsmodus

Positionieren Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche, auf ein Stativ mit 5/8"-Gewinde oder auf eine Universalhalterung.

Schalten Sie den Laser ein. Die LED der Betriebsanzeige leuchtet rot auf.

Der Laserstrahl wird während der Selbstnivellierung blinken. Ist Ihr Gerät nivelliert, beginnt der Rotationskopf mit einer Geschwindigkeit von 600 upm zu rotieren.

Befindet sich die Neigung vom Gehäuse außerhalb des Selbstnivellierungsbereiches (5°), ertönt ein Tonsignal, und der Laserkopf wird nicht rotieren. Schalten Sie das Gerät aus, positionieren Sie es erneut und schalten Sie es wieder ein.

Drücken Sie kurz die Taste , um die automatische Selbstnivellierung abzuschalten, wenn sich der Laser verstellt hat. Die LED blinkt nun grün. Wird der Rotationslaser durch äußere Einwirkungen bewegt, richtet er sich nicht neu aus. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und wiederholen Sie die Operation.

Manueller Modus

Dieser Modus ermöglicht Projektion von Laserebenen in jeglicher Neigung.

Positionieren Sie den Rotationslaser auf einer festen und planen Oberfläche.

Schalten Sie den Laser ein. Die LED der Betriebsanzeige leuchtet rot. Der Laserstrahl blinkt während der Selbstnivellierung. Ist Ihr Gerät nivelliert, beginnt der Rotationskopf mit einer Geschwindigkeit von 600 upm im Uhrzeigersinn zu rotieren.

Drücken Sie kurz die Taste , um den manuellen Modus zu aktivieren. Das Gerät wechselt zum manuellen Modus; die Anzeige Manueller Modus leuchtet grün auf. Positionieren Sie die Achse in die gewünschte Neigungsrichtung und fixieren Sie die Position. Drücken Sie kurz , um den Modus zu verlassen. Die Anzeige Manueller Modus erlischt.

Neigung in zwei Achsen (X und Y)

Dieser Modus ermöglicht Projektion von geneigten Ebenen bis $\pm 10^\circ$ auf den X- und Y-Achsen.

Positionieren Sie den Rotationslaser auf einer festen und planen Oberfläche.

1. Steuerung über das Bedienfeld

Schalten Sie das Gerät ein.

Netzanzeige leuchtet rot auf. Der Laserstrahl blinkt während der Selbstnivellierung. Ist Ihr Gerät nivelliert, beginnt der Rotationskopf mit einer Geschwindigkeit von 600 upm im Uhrzeigersinn zu rotieren.

Drücken Sie kurz , um den manuellen Modus zu aktivieren.

Das Gerät wechselt zum manuellen Modus, die Anzeige Manueller Modus leuchtet auf.

Durch Drücken der Tasten positionieren Sie die Y-Achse

in die gewünschte Neigungsrichtung. Durch Drücken der Tasten positionieren Sie die X-Achse in die gewünschte Neigungsrichtung. Sobald der Rotationskopf die Empfänger hoch / runter in die entsprechende Pfeilrichtung und gemäß LED - Anzeigen, befindet sich der Empfänger außerhalb des Laserbereichs, zeigt die Pfeilgrafik an, in welche Richtung das Gerät bewegen muss, um den Laserstrahl wieder zu erfassen. Wenn der Laserstrahl auf das Zentrum des Sensors von dem Empfänger trifft, und die Position des Laserstrahls mit den Niveau-Markierungen übereinstimmt, erzeugt der Empfänger ein Tonsignal (falls das Tonsignal eingeschaltet ist), und auf dem Display erscheint ein Symbol der erfassenen Laserlinie.

2. Steuerung über die mobile App "Roto Remote".

Schalten Sie das Gerät ein. Schalten Sie in Ihrem Smartphone Bluetooth an. Aktivieren Sie die App "Roto Remote".

Die App findet den Rotationslaser automatisch. Sobald die Verbindung zwischen App und Rotationslaser hergestellt ist, wählen Sie aus.

Magnetische Zieltafel

Die magnetische Zieltafel ermöglicht Arbeiten an Layouts von Deckensystemen oder Rahmenstrukturen, z. B. Trockenmauer. Der integrierte Magnet ermöglicht die Befestigung der Tafel an einer Deckenschiene oder einem Profil. Der Tafel verfügt über ein lineares Layout an der Vorderseite. Dieses Layout verwendet man für die Bestimmung einer Abweichung von der nominalen Ebene und Übertragung der Prüfpunkte nach Lasernivellierung.

MANUAL SLOPE

Drücken der Taste bzw. auf dem Gerät, um den manuellen Modus zu aktivieren. Das Gerät wechselt zum manuellen Modus, die Anzeige Manueller Modus leuchtet rot auf.

Drücken Sie kurz die Tasten , um die gewünschte Neigung der Achse Y einzustellen.

Drücken Sie kurz die Tasten , um die gewünschte Neigung der Achse X einzustellen.

Drücken Sie kurz bzw. , um den Modus zu verlassen.

Lotstrahl

Dieser Rotationslaser verfügt über einen Lotstrahl (Zenit und Nadir). Er ist aktiv, solange der Laser eingeschaltet ist.

Rotationsgeschwindigkeit

1. Steuerung über das Bedienfeld

Die standardmäßige Rotationsgeschwindigkeit ist 600 upm.

Drücken Sie kurz , um die Rotationsgeschwindigkeit zu ändern. Die Rotationsgeschwindigkeit ändert sich in folgender Weise: 600-0-120-300-600... upm.

2. Steuerung über die mobile App "Roto Remote".

Schalten Sie das Gerät ein. Schalten Sie in Ihrem Smartphone Bluetooth an. Aktivieren Sie die App "Roto Remote".

Die App findet den Rotationslaser automatisch. Sobald die Verbindung zwischen App und Rotationslaser hergestellt ist, wählen Sie aus.

GENAUIGKEITSÜBERPRÜFUNG

Ротационный лазерный нивелир

Easy Roto HVR

RU

Руководство по эксплуатации

Поздравляем с приобретением ротационного лазерного нивелира Easy Roto HVR CONDTROL. Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности, приведенными в данном руководстве по эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью Вашего прибора. Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте наклейки и таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию о безопасной эксплуатации прибора.



Лазерное излучение!
Не направляйте в глаза
Лазер класса 2
<1 мВт 630-685 нм
IEC 60825-1: 2007-03

- Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.
- Защита глаз обычно осуществляется путем отведения взгляда или закрытием век.
- Всегда устанавливайте прибор так, чтобы лазерные лучи проходили на расстоянии выше или ниже уровня глаз.
- Не допускайте посторонних лиц в зону эксплуатации прибора.
- Храните прибор вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обслуживание и ремонт следует поручать только квалифицированным специалистам и с применением оригинальных запасных частей.
- Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Очки для работы с лазерным инструментом служат для лучшего распознавания лазерного луча, не используйте их для других целей. Лазерные очки не защищают от лазерного излучения, не предназначены для защиты от ультрафиолетового излучения и ухудшают восприятие цветов.
- Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Easy Roto HVR CONDTROL – самовыравнивающийся ротационный лазерный нивелир, разработанный специально для профессиональных нужд в сфере строительства, ремонта, ландшафтного дизайна для построения горизонтальной или вертикальной плоскостей и линий отвеса (зенит и надир).

Прибор отличается широким набором функций, удобством эксплуатации и другими значимыми с точки зрения профессионалов характеристиками.

- Самовыравнивание в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

- Управление кнопками на приборе и через бесплатное мобильное приложение "Roto Remote" с помощью Bluetooth.

- Лазерный приемник в комплекте увеличивает диапазон работы прибора до 400 м (в диаметре).

- Точность в 3 раза выше, чем у линейных лазеров.

- Ударопрочный, надежно защищенный от пыли и влаги корпус.

- Литий-ионный аккумулятор.

Прибор пригоден для эксплуатации как на закрытых, так и на открытых строительных площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Диапазон работы с детектором (в диаметре) | 400 м |
| Погрешность | 30" ($\pm 0,15 \text{ мм}/1 \text{ м}$) |
| Диапазон самовыравнивания | $\pm 5^\circ$ |
| Наклон лазерной головки по осям X и Y | $\pm 10\%$ |
| Скорость вращения | 0, 120, 300, 600 об/мин |
| Режим сканирования | Сектор сканирования $0^\circ, 10^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ |

| | |
|--|---|
| Тип лазера | Класс II 630-685 нм <1 мВт |
| Рабочая температура | -20°C ~ +50°C |
| Температура хранения | -20°C ~ +50°C |
| Элементы питания прибора | 2 x 4000mAh Li-ion 7,4В перезаряжаемый аккумулятор |
| Элементы питания лазерного приемника | 1 x 6F22 9В |
| Время работы элементов питания прибора | 35 ч |
| Класс защиты от влаги и пыли | IP55 |
| Тип резьбы для крепления на штатив | 5/8" |
| Габаритные размеры | 150 X 128 X 161 мм |
| Вес | 1,5 кг |


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ротационный лазерный нивелир – 1 шт.
Универсальное крепление – 1 шт.
Зарядное устройство – 1 шт.
Лазерный приемник – 1 шт.
Крепление для лазерного приемника – 1 шт.
Очки – 1 шт.
Магнитная мишень – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Пластиковый кейс – 1 шт.

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА




Панель управления

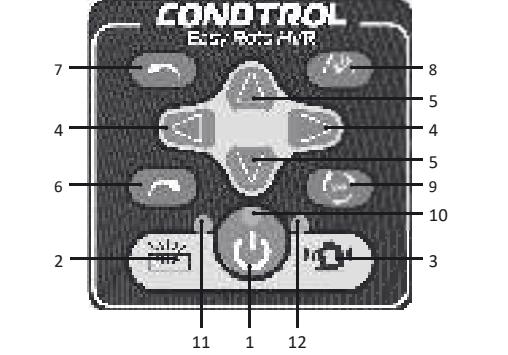

1. Включение/выключение прибора
2. Включение/выключение ручного режима работы
3. Отключение автоматического выравнивания после разгоризонтирования
4. Настройка угла наклона по оси X
5. Настройка угла наклона по оси Y
6. Перенос лазерной точки/сектора сканирования по часовой стрелке
7. Перенос лазерной точки/сектора сканирования против часовой стрелки
8. Режим сканирования/выбор сектора сканирования
9. Изменение скорости вращения
10. Индикатор питания
11. Ручной режим работы
12. Индикатор отключения автоматического выравнивания после разгоризонтирования

Лазерный приемник
1. Дисплей:
1.1. Индикатор погрешности
1.2. Индикатор направления движения приемника
1.3. Индикатор обнаружения лазерной линии
1.4. Индикатор уровня заряда батареи
1.5. Индикатор звукового сигнала

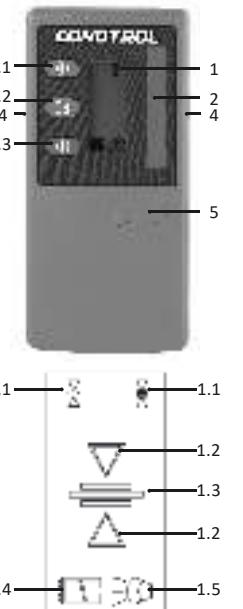

автоматического выравнивания после разгоризонтирования. Индикатор отключения автоматического выравнивания будет мигать зеленым. Прибор, выведенный из равновесия внешним воздействием, не будет выравниваться. Необходимо выключить прибор, включить его снова и повторить операцию.

Ручной режим

Данный режим позволяет строить наклонные плоскости под любым углом. Установите прибор на твердую устойчивую поверхность. Включите прибор. Индикатор питания горит красным. Лазерный луч будет мигать во время самовыравнивания. По завершению самовыравнивания головка лазерного излучения начнет вращаться по часовой стрелке со скоростью 600 об/мин.

Коротким нажатием на кнопку включите ручной режим. Прибор перейдет в ручной режим работы, индикатор питания будет гореть зеленым. Установите прибор под необходимым углом и зафиксируйте его положение.

Для выхода из ручного режима работы и перехода в автоматический режим нажмите кнопку .

Индикатор ручного управления погаснет.

Построение наклонной плоскости (по оси X и Y)

Данный режим позволяет проецировать наклонную плоскость с наклоном лазерной линии в плоскостях X и Y до $\pm 10\%$. Установите прибор на твердую устойчивую поверхность.

1. Управление кнопками на приборе

Включите прибор. Индикатор питания горит красным. В процессе самовыравнивания лазерный луч мигает. После завершения процесса самовыравнивания головка лазерного излучения начнет вращаться по часовой стрелке со скоростью 600 об/мин.

Как только индикатор на зарядном устройстве станет зеленым, аккумуляторы полностью заряжены. Отключите зарядное устройство. Для продления срока службы аккумуляторов заряжайте их каждые 3 месяца.

Замена элементов питания в лазерном приемнике

Питание лазерного приемника осуществляется с помощью элемента питания 6F22 9В, входящего в комплект поставки.

Батарейный отсек

находится на задней стороне лазерного приемника.

Откройте крышку батарейного отсека. Установите элемент питания, соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.

При появлении индикатора на дисплее, замените элемент питания на новый.

Используйте только элементы питания типа 6F22 9В.

Вынимайте элемент питания, если лазерный приемник не используется в течение длительного времени, во избежание коррозии и разряда.

Включение/выключение прибора

Коротким нажатием кнопки

включите/выключите прибор.

При включении прибора индикатор питания будет гореть красным и погаснет после выключения прибора.

Включение/выключение приемника лазерного излучения

Коротким нажатием кнопки

включите/выключите приемник.

Звуковая индикация в приемнике лазерного излучения

По умолчанию звуковая индикация включена – символ

отображается на дисплее. Нажмите на кнопку

для включения/выключения звуковой индикации.

Точность приемника лазерного излучения

Нажмите кнопку

для выбора точности:

- высокая ($\pm 1,5 \text{ мм}/50 \text{ м}$)

- стандартная ($\pm 3 \text{ мм}/50 \text{ м}$)

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим автоматического выравнивания

Установите прибор на твердую устойчивую поверхность, штатив 5/8" или универсальное крепление. Включите прибор. Индикатор питания горит красным.

Лазерный луч будет мигать во время самовыравнивания.

По завершению самовыравнивания головка лазерного излучения начнет вращаться по часовой стрелке со скоростью 600 об/мин.

Если наклон корпуса прибора превышает диапазон самовыравнивания (5°), лазерный луч будет мигать, головка лазерного излучения не будет вращаться.

Выключите прибор, установите его снова и включите еще раз.

Коротким нажатием кнопки

для отключения

Скорость вращения

1. Управление кнопками на приборе

По умолчанию установлена скорость 600 об/мин. Нажмите

кнопку

, чтобы изменить скорость вращения лазерного излучателя. Скорость вращения изменяется следующим образом: 600-0-120-300-600 об/мин.

2. Управление через приложение "Roto Remote"

Включите прибор. Включите Bluetooth на вашем смартфоне. Запустите приложение «Roto Remote».

Приложение автоматически обнаружит прибор и подключится к нему по Bluetooth.

После успешного соединения прибора с приложением по Bluetooth, выберите



MODE

RPM

выберите скорость вращения.

По умолчанию установлена скорость 600 об/мин.

Скорость переключается следующим образом: 600-0-120-300-600 об/мин.

Внимание! Чем медленнее скорость вращения, тем ярче пучок.

Сектор сканирования

1. Управление кнопками на при

Livello laser rotativo

IT

Easy Roto HVR

Manuale dell'utente

Congratulazioni per l'acquisto di un livello laser rotativo Easy Roto HVR CONDTROL. Prima di usare questo dispositivo per la prima volta, per favore, legga attentamente le istruzioni di sicurezza, contenute in questo manuale dell'utente.

ISTRUZIONE DI SICUREZZA

Attenzione! Questo manuale dell'utente è la parte integrante del Suo dispositivo. Leggere attentamente l'istruzione prima di utilizzare il dispositivo. Nel caso di trasferimento del dispositivo in uso temporaneo si assicuri obbligatoriamente di allegare questa istruzione ad esso.

- Non usare il dispositivo in modo diverso da quello previsto.
- Non rimuovere le targhe di avvertimento e proteggerle dall'abrasione perché esse contengono informazioni sull'uso sicuro del dispositivo.



- Non guardare nel raggio laser, né nel riflesso di esso, sia con l'occhio non protetto che attraverso dispositivi ottici. Non puntare inutilmente il raggio laser verso le persone o gli animali. Si può accecarli.

- La protezione degli occhi viene solitamente eseguita allontanando lo sguardo o chiudendo le palpebre.
- Posizionare sempre il dispositivo in modo che i raggi laser passino ad una distanza superiore o inferiore al livello degli occhi.
- Tenere le persone non autorizzate fuori dall'area operativa del dispositivo.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Non smontare o riparare il dispositivo da soli. La manutenzione e la riparazione devono essere affidate esclusivamente al personale qualificato e con l'applicazione delle parti di ricambio originali.
- È vietato di utilizzare il dispositivo in un ambiente esplosivo, vicino ai materiali infiammabili.
- Gli occhiali per il lavoro con il dispositivo laser servono per un migliore riconoscimento del raggio laser, non usarli per altri scopi. Gli occhiali laser non proteggono dalle radiazioni laser, non sono progettati per proteggere dai raggi UV e compromettono la percezione dei colori.
- Evitare il riscaldamento delle batterie per prevenire il rischio di esplosione e fuoriuscita di elettrolita. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente l'area interessata con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquareli con acqua pulita per 10 minuti e consultare immediatamente un medico.

DESTINAZIONE DEL DISPOSITIVO

Easy Roto HVR CONDTROL è un livello laser rotativo autolivellante, progettato specificamente per le esigenze professionali di costruzione, riparazione, progettazione del paesaggio per la costruzione di piani orizzontali o verticali e linee a piombo (zenit e nadir). Il dispositivo ha una vasta gamma di funzioni, facilità d'uso e altre caratteristiche significative dal punto di vista professionale.

- Autolivellamento in piani orizzontali e verticali.
- Controllo dei pulsanti sul dispositivo e tramite l'applicazione mobile gratuita «Roto Remote» con l'uso di Bluetooth.
- Il ricevitore laser in dotazione aumenta la gamma di funzionamento del dispositivo fino a 400 m (di diametro).
- La precisione è 3 volte superiore a quella dei laser lineari.
- La custodia resistente agli urti, protetta in modo affidabile da polvere e umidità.
- Batteria agli ioni di litio.
- Il dispositivo è adatto sia per l'uso in ambienti chiusi che in cantieri esterni.


CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|--|
| Campo di funzionamento con rivelatore (di diametro) | 400 m (di diametro) |
| Errore | 30" ($\pm 0,15 \text{ mm}/1 \text{ m}$) |
| Campo di autolivellamento | $\pm 5^\circ$ |
| Inclinazione della testa laser sugli assi X e Y | $\pm 10\%$ |
| Velocità di rotazione | 0, 120, 300, 600 g/min |
| Modalità di scansione | Settore di scansione 0°, 10°, 45°, 90°, 180° |
| Tipo di laser | Classe II 630-685 nm <1mW |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ +50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C ~ +50°C |
| Batterie del dispositivo | 2 x 4000 mAh Li-ion 7,4 V batterie ricaricabili |

| | |
|---|----------------|
| Batterie di ricevitore laser | 1 x 6F22 9V |
| Tempo di funzionamento della batteria del dispositivo | 35 ore |
| Livello di protezione contro la polvere e l'umidità | IP55 |
| Tipo di filettatura di montaggio del treppiede | 5/8" |
| Ingombro | 150x128x161 mm |
| Peso: | 1,5 kg |

Ricevitore laser

1. Schermo:
1.1. Indicatore dell'errore
1.2. Indicatore della direzione del movimento del ricevitore
1.3. Indicatore di rivelazione della linea laser
1.4. Indicatore del livello di carica della batteria
1.5. Indicatore del segnale acustico

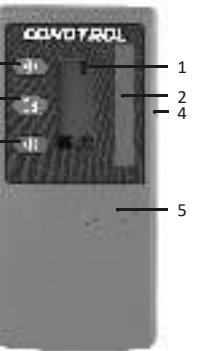

Modalità manuale

Questa modalità consente di costruire piani inclinati da qualsiasi angolazione. Montare il dispositivo su una superficie solida e stabile. Accendere il dispositivo. L'indicatore di alimentazione è rossa. Il raggio laser lampeggia durante l'autolivellamento. Al termine dell'autolivellamento la testa del laser inizierà a ruotare in senso orario a 600 g/min. Premere brevemente il pulsante per accendere la modalità manuale. Il dispositivo entra in modalità di funzionamento manuale, l'indicatore di funzionamento manuale diventa verde. Posizionare il dispositivo nell'angolo desiderato e bloccarne la posizione. Per uscire dalla modalità manuale e passare alla modalità automatica, premere il pulsante . L'indicatore di comando manuale si spegne.

Costruzione di piano inclinato (sugli assi X e Y)

Questa modalità consente di proiettare un piano inclinato con l'inclinazione della linea laser nei piani X e Y fino a $\pm 10\%$. Montare il dispositivo su una superficie solida e stabile.

1. Pulsanti di controllo sul dispositivo

Accendere il dispositivo. L'indicatore di alimentazione è rossa. Durante l'autolivellamento il raggio laser lampeggia. Al termine del processo di autolivellamento la testa della radiazione laser inizierà a ruotare in senso orario a 600 g/min. Premere brevemente il pulsante per accendere la modalità manuale di funzionamento. Il dispositivo entra in modalità di funzionamento manuale, l'indicatore di gestione manuale si accende. Con i pulsanti installare l'inclinazione necessaria sull'asse Y. Con i pulsanti installare l'inclinazione necessaria sull'asse X. Dopo che la testa laser avrà l'inclinazione necessaria, essa inizierà a ruotare in senso orario a 600 g/min. Premere brevemente il pulsante per spegnere la modalità manuale di funzionamento. Indicatore della gestione manuale si spegne.

2. Gestione tramite l'applicazione "Roto Remote"

Accendere il dispositivo. Accendere Bluetooth sul Suo smartphone. Avviare l'applicazione «Roto Remote». L'applicazione rileverà automaticamente il dispositivo e si collegherà ad esso tramite Bluetooth. Dopo aver collegato correttamente il dispositivo con l'applicazione tramite Bluetooth, selezionare

Attenzione! Più lenta è la velocità di rotazione, tanto luminoso è il fascio.

Settore di scansione

1. Gestione dei pulsanti sul dispositivo

Premere il pulsante per l'attivazione della modalità di scansione. Premere conseguentemente il pulsante per scegliere il settore necessario per la scansione – 0°, 10°, 45°, 90°, 180°. Premere il pulsante per spostare il settore di scansione in senso antiorario e il pulsante - in senso orario.

2. Gestione tramite l'applicazione "Roto Remote"

Accendere il dispositivo. Accendere Bluetooth sul Suo smartphone. Avviare l'applicazione «Roto Remote». L'applicazione rileverà automaticamente il dispositivo e si collegherà ad esso tramite Bluetooth.

Dopo aver collegato correttamente il dispositivo con l'applicazione tramite Bluetooth, selezionare



MODE

Premere brevemente per scegliere il settore necessario di scansione – 0°, 10°, 45°, 90°, 180°.

Premere e spostare il settore di rotazione rispettivamente in senso orario o antiorario.

Lavoro con il ricevitore laser

Utilizzare il supporto in dotazione per fissare il ricevitore laser sulla guida di livellamento telescopica. Accendere il ricevitore. Portare il ricevitore alla posizione desiderata della linea laser.

Quando un raggio laser colpisce un fotorivelatore, gli indicatori, che indicano la direzione di movimento del rivelatore per catturare la linea laser, vengono visualizzati sullo schermo. Quando il raggio laser colpisce il centro di fotorivelatore e la posizione del raggio laser coincide con tacche di livello sul corpo del ricevitore, il ricevitore emette un segnale acustico (se il segnale acustico è attivo) e l'indicatore di rilevamento di linea laser appare sullo schermo.

Bersaglio magnetico

Un bersaglio laser magnetico aiuterà a produrre i sistemi di marcatura del sistema di soffitto o struttura a telaio, ad esempio per il cartongesso. Il magnete incorporato consente di collegare il bersaglio alle guide del soffitto o al profilo a telaio. Il bersaglio sulla sua superficie ha una marcatura lineare, che permetterà di determinare la deviazione dal livello nominale e di trasferire i punti di controllo durante la marcatura con il livello laser.



1) Conservare il dispositivo, i pezzi di ricambio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

2) Spostare il dispositivo solo quando è spento e nella custodia in dotazione.

3) Non conservare il dispositivo in ambienti polverosi o sporchi. Lo strumento è resistente alla polvere e allo sporco, ma l'impatto prolungato di questi elementi può danneggiare le parti interne in movimento del dispositivo.

4) Conservare il dispositivo in un luogo asciutto. Il dispositivo è impermeabile, tuttavia, sedimenti, umidità e liquidi che contengono sostanze minerali possono danneggiare i circuiti elettrici di esso. Non tentare di asciugare il dispositivo con il fuoco o l'asciugacapelli.

5) Non conservare il dispositivo in ambienti con temperature superiori a + 50°C. Le alte temperature riducono la durata di conservazione di dispositivi elettronici, danneggiando le batterie, deformano o fondono alcune parti in plastica.

6) Non conservare il dispositivo in ambienti freddi con temperature inferiori a -20°C. Dopo lo stoccaggio a basse temperature e il trasferimento successivo in una stanza calda, il dispositivo si riscalda, a causa del quale l'umidità può condensare all'interno del dispositivo e danneggiare i microcircuiti.

7) Proteggere il dispositivo da urti, cadute, vibrazioni forti. Questo può causare una perdita di precisione.

8) Controllare periodicamente la precisione del dispositivo (vedi paragrafo Controlli di precisione).

9) Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, solventi o detergenti.

10) Pulire periodicamente l'apertura del laser con un panno morbido senza pelo con alcool isopropilico.

11) Rimuovere le batterie dal dispositivo se esso non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

12) Non lasciare le batterie scariche nel dispositivo.

UTILIZZAZIONE

I dispositivi, gli accessori e gli imballaggi non funzionanti devono essere riciclati. Si prega di inviare l'articolo al seguente indirizzo per il riciclaggio corretto:

CONDTROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Deutschland



Non smaltire il dispositivo nei rifiuti urbani

In conformità con la Direttiva Europea 2002/96/C, gli strumenti di misura scaduti e i componenti di essi devono essere raccolti separatamente e spediti per il riciclaggio ecologico dei rifiuti.

GARANZIA

Tutti i prodotti CONDTROL GmbH sono sottoposti a controllo post-produzione e soggetti alle seguenti condizioni di garanzia. Il diritto dell'acquirente di presentare le pretese relative a difetti e disposizioni generali della legge vigente non decadono.

1) L'Azienda CONDTROL GmbH si impegna ad eliminare completamente e a proprie spese tutti i difetti del prodotto rilevati durante il periodo di garanzia, che rappresentano un difetto di materiale o di fabbricazione.

2) Il periodo di garanzia è di 24 mesi e decorre dalla data di acquisto da parte del consumatore finale (rif. Originale del documento di accompagnamento).

3) La garanzia non copre i difetti causati dall'usura normale o dall'uso improprio, il malfunzionamento del prodotto causato dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale dell'utente, l'assistenza intempestiva e la cura insufficiente, l'uso di accessori e pezzi di ricambio non originali. Le modifiche alla costruzione del prodotto esonerano il venditore dalla responsabilità per il servizio di garanzia. La garanzia non copre i danni estetici che non interferiscono con il funzionamento normale del prodotto.

4) L'Azienda CONDTROL GmbH si riserva il diritto di prendere le decisioni di sostituzione o riparazione del prodotto.

5) Le pretese diverse da quelle sopra menzionate non sono coperte dalla garanzia.

6) Dopo che CONDTROL GmbH ha eseguito i lavori di garanzia, il periodo di garanzia non viene esteso.

7) CONDTROL GmbH non è responsabile per mancato guadagno o inconvenienti associati a un difetto del prodotto, il costo del noleggio di apparecchiature alternative per il periodo di riparazione. Questa garanzia si applica alla legge tedesca, escluse le disposizioni della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).

In caso di garanzia, si prega di restituire l'articolo al rivenditore o inviarlo con la descrizione del difetto al seguente indirizzo:

CONDTROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Deutschland



Pannello di comando



1. Accensione/spegnimento del dispositivo

Premere brevemente il pulsante per accendere/spegnere il dispositivo.

Quando il dispositivo si accende, l'indicatore di alimentazione diventa rosso e si spegne dopo lo spegnimento del dispositivo.

2. Accensione/spegnimento del ricevitore di radiazione laser

Premere il pulsante per accendere/spegnere il ricevitore.

3. Indicazione acustica nel ricevitore di radiazione laser

Per impostazione predefinita l'indicazione audio è attivata – il simbolo viene visualizzato sullo schermo. Premere il pulsante per accensione/spegnimento dell'indicazione acustica.

4. Precisione del ricevitore di radiazione laser

Premere il pulsante per la scelta della precisione: